



WBA31BN080CL56058

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	105.878 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	22.000 km
Typ/Modell	520d	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2025
Fahrgestellnummer	WBA31BN080CL56058	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	27.09.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	11/2024, 101.909 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug
2	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Vermessung	Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (1 von 3 fehlt) - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Seitlich abgefahren) - verschlissen - erneuern
9	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	225/55 R17 101Y	Hankook	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.12.2024
Protokollnummer: 37705712
Anlieferungsdatum: 30.12.2024



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	520d	Laufleistung (abgelesen)	105.878 km
Fahrgestellnummer	WBA31BN080CL56058	Erstzulassung	27.09.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

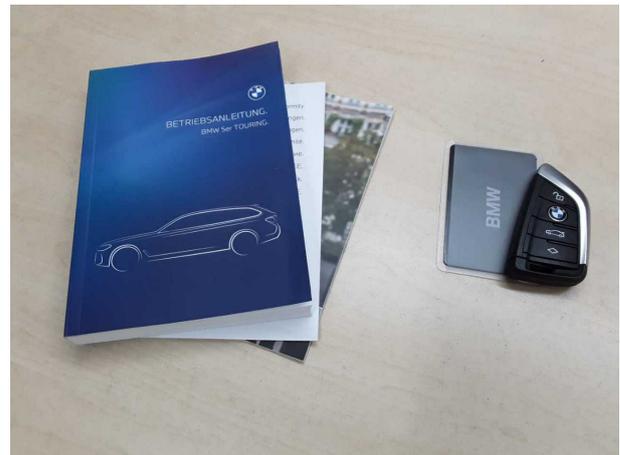


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

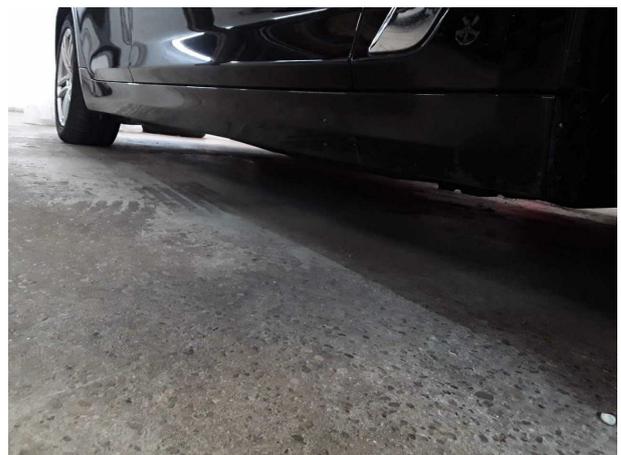


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

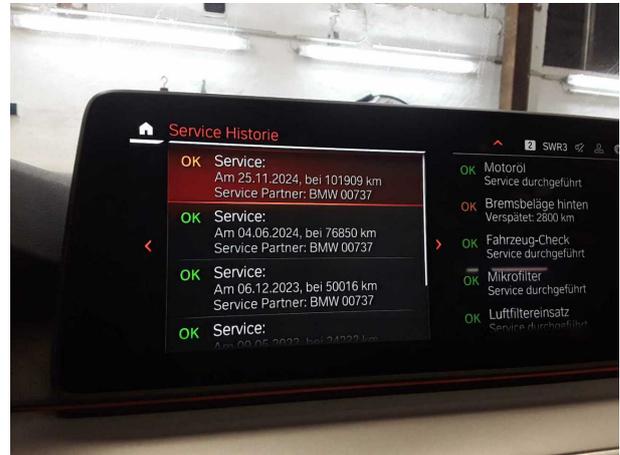


Abbildung 20: Sonstiges

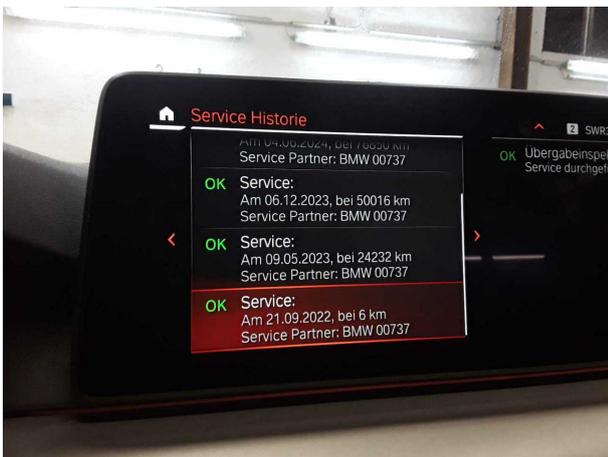


Abbildung 21: Sonstiges

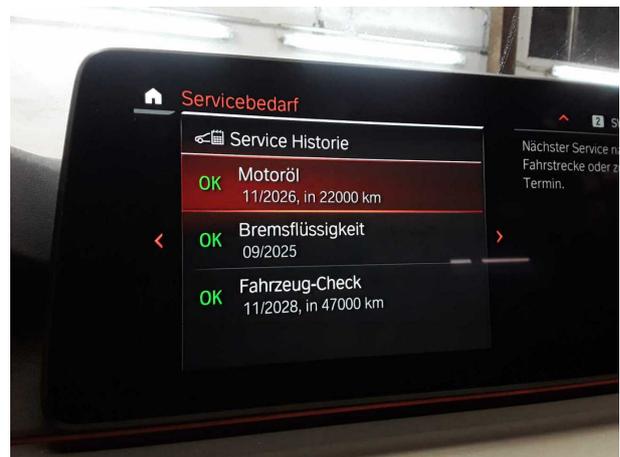


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Vermessung: Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

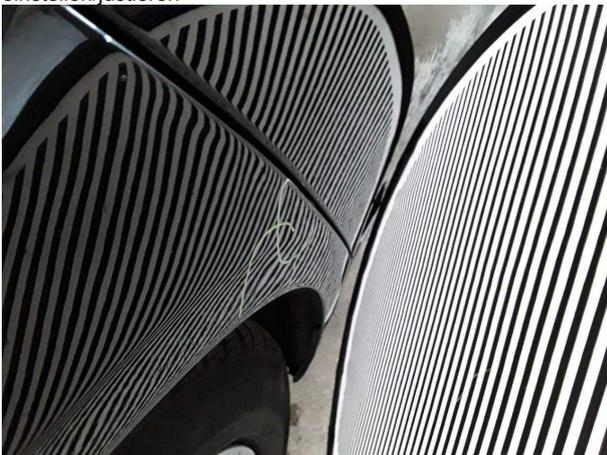

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (1 von 3 fehlt) - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (Seitlich abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (Seitlich abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

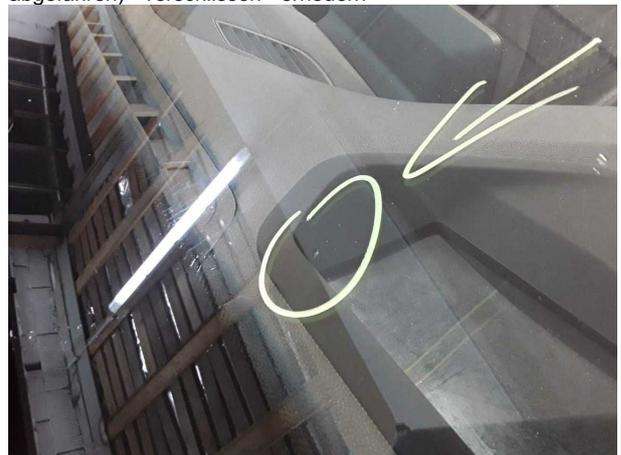

Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.12.2024
Protokollnummer: 37705712
Anlieferungsdatum: 30.12.2024



Auto Plus



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür



Nacklackierung 1: Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür



Nacklackierung 1: Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott