

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement,
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	10.12.2024 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement, GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	12.12.2024
Referenznummern	0002035809

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0FXTTGFKE21132		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	11/2024
Typ / Verkaufsbez.	Transit 2.0 TDCI 350 L3 Trend	Laufleistung abgelesen	95.704 km
Erstzulassung	26.09.2019	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16 C	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16 C	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16 C	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16 C	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 04.12.2023 bei km 74.584.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)		
3. Bremsleuchte	Abbiegelicht im Scheinwerfer	
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	Airbag Beifahrerseite	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display	
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	
AUX-IN-Anschluss	USB-Schnittstelle	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer	
Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum	Drehzahlmesser	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Differentialsperre (EDS)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fensterheber elektrisch	Generator 165 A	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang	Haltegriff B-Säule	
Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)	Heckscheibe heizbar	
Heckscheibenwischer	Heizung mit Umluftschtung	
Innenraumfilter: Pollenfilter	Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum	
Karosserievariante: Mittelhohes Dach	Klimaanlage	
Kühlergrill silber	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Leuchtweitenregelung	Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer	
Produktionsstätte: Ootosan	Radstand 3750 mm	
Radvollabdeckungen	Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung)	
Servolenkung	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar)	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Klapptisch in Beifahrerdoppelsitz integriert	Staukästen unter Sitzbank	
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, breit	
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage	
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht	
Trittstufe hinten integriert	Verglasung getönt	
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung		
Sonderausstattung (verifiziert)		
2. Batterie	✓ Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓
Schmutzfänger vorn	✓ Sicht-Paket 1	✓
Frontscheibe heizbar	✓ Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 21)	143,28 €	71,64 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	137,88 €	68,94 €
Schiebetür rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	1231,98 €	615,99 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 19)	62,92 €	62,92 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 14)	44,36 €	44,36 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen (Bild 20)	121,85 €	121,85 €
Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	5939,07 €	5939,07 €
Fahrzeug Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	2153,90 €	2153,90 €
Fahrzeug Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 22, Bild 23, Bild 24, Bild 25)	2385,40 €	2385,40 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	121,85 €	121,85 €
Trittstufe rechts ausfahrbar, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 35)	62,92 €	62,92 €
Autoklima hinten Düsen / Abdeckungen, fehlt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	103,29 €	51,65 €
Staukasten hinten rechts Verschluss, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	45,17 €	22,59 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 345,40 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	12.553,87 €
Minderwert	11.723,08 €
Händlereinkaufspreis	8.975,00 €
Händlerverkaufspreis	10.150,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 39 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 17.12.2024

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

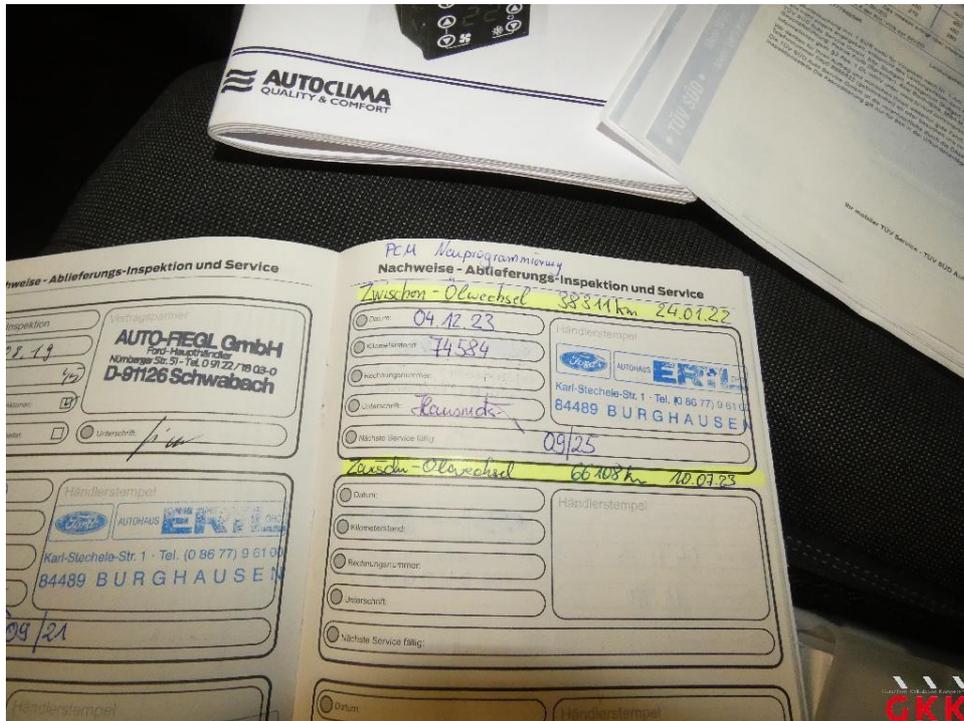


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Autoklima hinten Düsen / Abdeckungen, fehlt, ersetzen



Bild 16 Autoklima hinten Düsen / Abdeckungen, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Staukasten hinten rechts Verschluss, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Staukasten hinten rechts Verschluss, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen

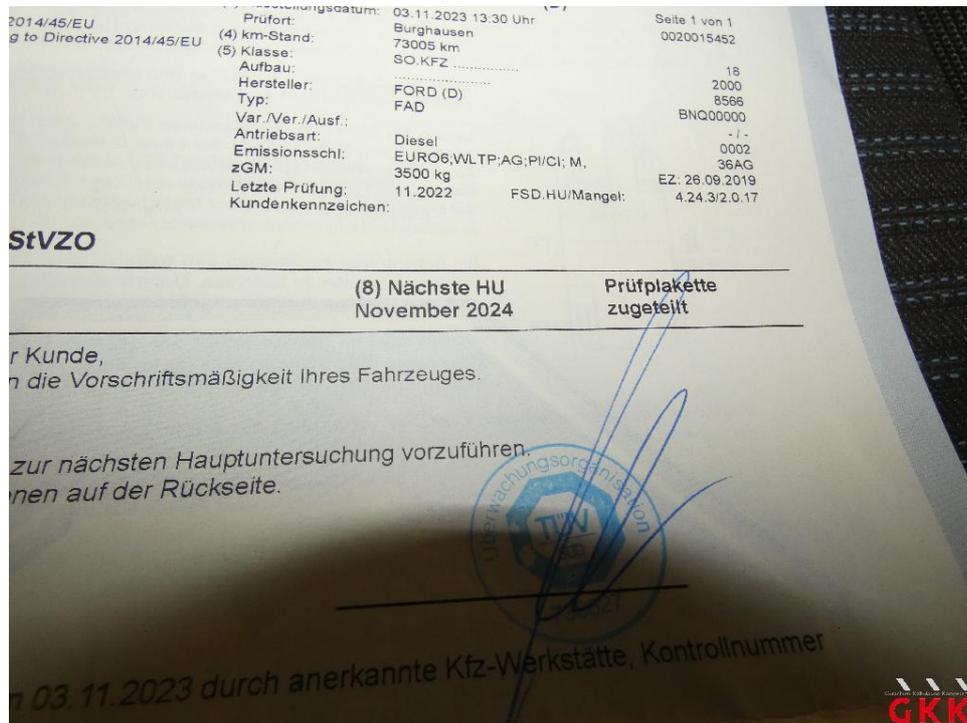


Bild 20 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 24 Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 26 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand rechts, Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Seitenwand rechts, Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Seitenwand rechts, Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Schiebetür rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Schiebetür rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren



Bild 34 Schiebetür rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Trittstufe rechts ausfahrbar, funktionsuntüchtig, prüfen

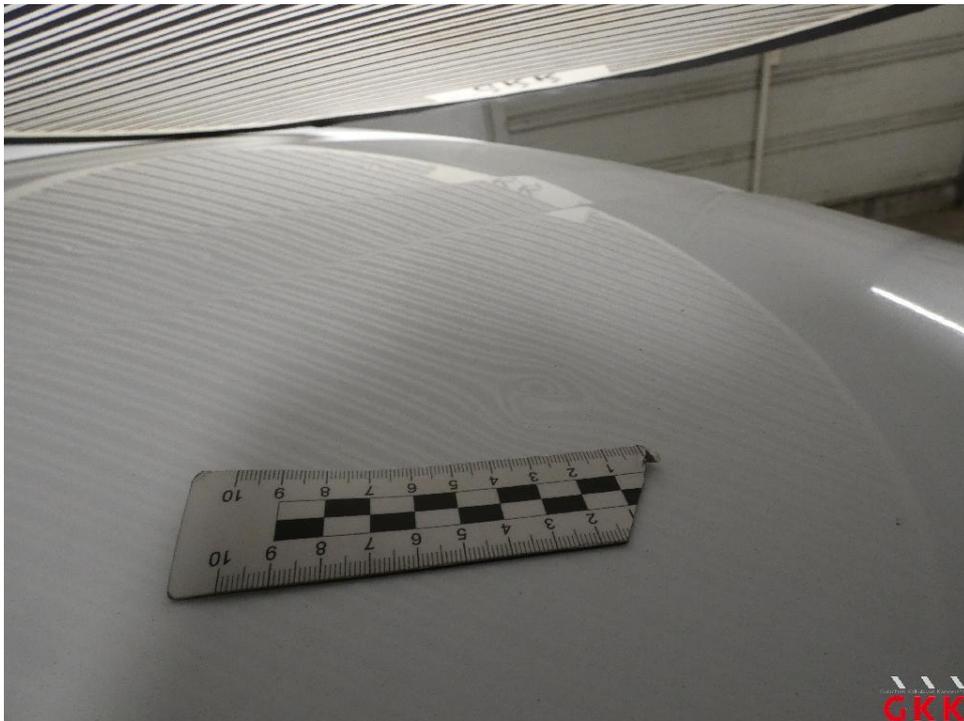


Bild 36 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 37 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 38 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 39 Auffahrrampe