

Duplikat


 DEKRA Automobil GmbH
 Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg

 ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
 Philippstr. 3
 44803 Bochum

 DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Planegg
 Robert-Koch-Str. 3
 82152 Planegg
 Telefon 089 / 89924-0
 Fax 089 / 89924-150
 E-Mail planegg.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:
 Sebastian Marx
 Tel. direkt 089 89924-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

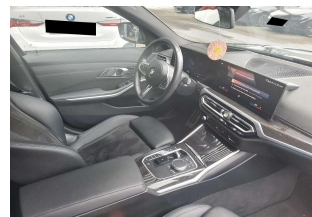
Kennzeichen
M MC5015
FIN
WBA28FF0308D42734

Vorgang

Kunden-Nr. 0210001803
 Auftraggeber ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum
 Ihr Auftrag vom 06.02.2025, per Mail durch Herrn Öztürk.
 Besichtigung 14.02.2025, 11:30 Uhr, durch Herrn Sebastian Marx bei Autohaus Michael Schmidt GmbH, Leutstettener Str. 26, 82319 Starnberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
 Bewertet auf 14.02.2025
 Betrifft Leasingrückläufer MOBILITY CONCEPT LG
 Rücknahme HEELAN STEPHEN
 Vertragsnummer 61738

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.149,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.646,21 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.038,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.552,93 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-290,00 EUR
	ohne MwSt.	-243,70 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 160 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2023	Letzte Zulassung	25.08.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318i Aut.
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA28FF0308D42734
HSN / TSN	0005 / CYI	Schlüssel-Nr.	10137790
Km-Stand abgelesen	44268	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	115	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Saphirschwarz Metallic (475) / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A /S	2 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A /S	2 mm
2 links	255 / 35 R 19 96 Y	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	4 mm
rechts	255 / 35 R 19 96 Y	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	4 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Duplikat

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
4KC	Interieurleisten: Edelholzausführung Esche graubraun hochglänzend Lackierung: Metallic iV. mit M Sportpaket
248	Lenkrad: Lenkradheizung
775	M Dachhimmel anthrazit
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
320	Modellschriftzug-Entfall
7VB	Paket: Comfort
9D5	Paket: Entertainment
7R7	Paket: Innovationspaket
337	Paket: M Sportpaket
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1PL	Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 791 M Bicolor mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften
491	Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 06.09.2024 bei Kilometerstand 31.363
nächste Wartung:	am 27.04.2026
bis Wartung verbleiben:	16.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

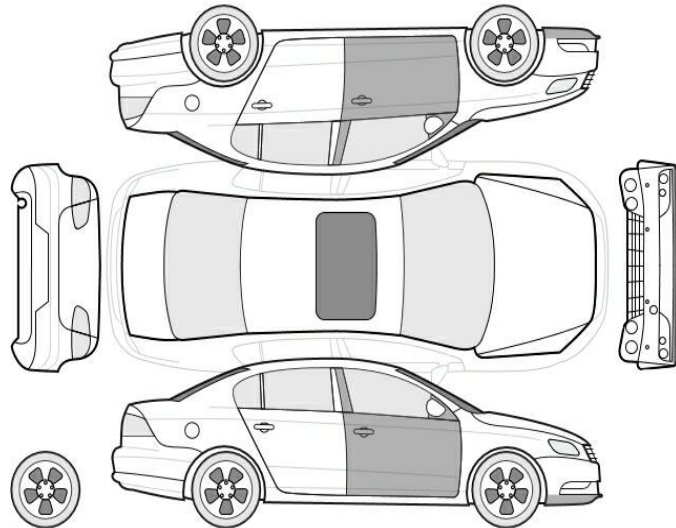

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 16)	85	100	-85	-71,43
2. Diverse Kratzer an der Fahrzeugaußenseite, schleifen und polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17)	100	100	-100	-84,03
3. Dach eingedellt, drücken (Bild 18)	85	100	-85	-71,43
4. Reifen Vorderachse außen abgefahren, vermessen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 22)	150	100	-150	-126,05
5. Zweiter Schlüssel ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	10	100	-10	-8,40
6. Felge hinten links verschrammt, erneuern	923	100	-923	-775,63
7. Felge vorne rechts verschrammt, erneuern	923	100	-923	-775,63
8. Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)	93	80	-74	-62,18
9. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8, 9)	461	80	-369	-310,08
10. Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)	119	100	-119	-100,00
11. Lackvorbereitung	200	100	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.149		-3.038	-2.552,93

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe oberflächliche Steinschläge, (Bild 19)
 Lehnenbezug vorne links zerkratzt, (Bild 20)
 Diverse Kratzer im Fahrzeuginnenraum, (Bild 21)

Duplikat

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	2 mm	AS	-145,00	-121,85
vorne rechts	2 mm	AS	-145,00	-121,85
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original	-290,00	-243,70

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Sebastian Marx

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
14.02.2025	Kd Nicht Vorort	-
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Duplikat

ASS Athletic Sport
Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

FIN **WBA28FF0308D42734**
km-St. 44268
Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AA Limousine
Herst. 0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ CYI G3L
Var. 00281 28FF
Vers. IAW500M0
zGM 2055 kg
EZ 25.08.2023
Kunden-Nr. 0210001803

Kennzeichen M MC5015

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B074965000387 0 vom
18.02.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Nein, die Vorschäden wurden nicht fachgerecht instandgesetzt

Ihr Sachverständiger
Sebastian Marx