

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	17.12.2024 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	23.12.2024
Referenznummern	0002026013

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0FXTTGFHD21372

Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	10/2024
Typ / Verkaufsbez.	Transit 2.0 TDCI 350 L3 Trend	Laufleistung abgelesen	169.849 km
Erstzulassung	22.10.2018	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	235/65 R16 C	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	235/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R16 C	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R16 C	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	235/65 R16 C	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	235/65 R16 C	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	235/65 R16 C	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	235/65 R16 C	5 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 21.03.2024 bei km 144.920.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fensterheber elektrisch		Generator 165 A	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang		Haltegriff B-Säule	
Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)		Heckscheibe heizbar	
Heckscheibenwischer		Heizung mit Umluftschtung	
Innenraumfilter: Pollenfilter		Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum	
Karosserievariante: Mittelhohes Dach		Klimaanlage	
Kühlergrill silber		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Leuchtweitenregelung		Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Produktionsstätte: Otosan		Radstand 3750 mm	
Radvollabdeckungen		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Differentialsperre (EDS)	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Drehzahlmesser	
Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum		Bordcomputer	
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		USB-Schnittstelle	
AUX-IN-Anschluss		Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad		Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display	
Antriebsart: Frontantrieb		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
Anti-Blockier-System (ABS)		Airbag Fahrerseite	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Beifahrerseite	
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus		Abbiegelicht im Scheinwerfer	
3. Bremsleuchte		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung)	
Servolenkung		Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Klapptisch in Beifahrerdoppelsitz integriert		Staukästen unter Sitzbank	
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank		Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, breit	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Stoßfänger teillackiert		Tagfahrlicht	
Trittstufe hinten integriert		Verglasung getönt	
Wegfahrsperre		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓	2. Batterie	✓
Entfall 3.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum	✓	Schmutzfänger vorn	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach vorne, beschädigt, kalt drücken (Bild 36, Bild 37)	125,84 €	125,84 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, korrodiert, lackieren (Bild 17, Bild 18)	536,62 €	160,99 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 34, Bild 35)	977,86 €	513,58 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts Scharnier -oben-, korrodiert, lackieren (Bild 30)	130,44 €	39,13 €
Hecktür rechts Scharnier -unten-, korrodiert, lackieren (Bild 29)	130,44 €	39,13 €
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)	696,08 €	296,91 €
Hecktür links Scharnier -oben-, korrodiert, lackieren (Bild 28)	130,44 €	39,13 €
Hecktür links Scharnier -unten-, korrodiert, lackieren (Bild 27)	130,44 €	39,13 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	180,00 €	180,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 15)	44,78 €	44,78 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen (Bild 16)	121,85 €	121,85 €
Fahrzeug Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 21, Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1806,66 €	1806,66 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 19, Bild 20)	125,84 €	125,84 €
Fahrzeug Seite rechts, verkratzt, aufbereiten (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	125,84 €	125,84 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 345,40 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	5.263,13 €
Minderwert	3.658,81 €
Händlerverkaufspreis	8.750,00 €
Händlerverkaufspreis	9.850,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 13.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

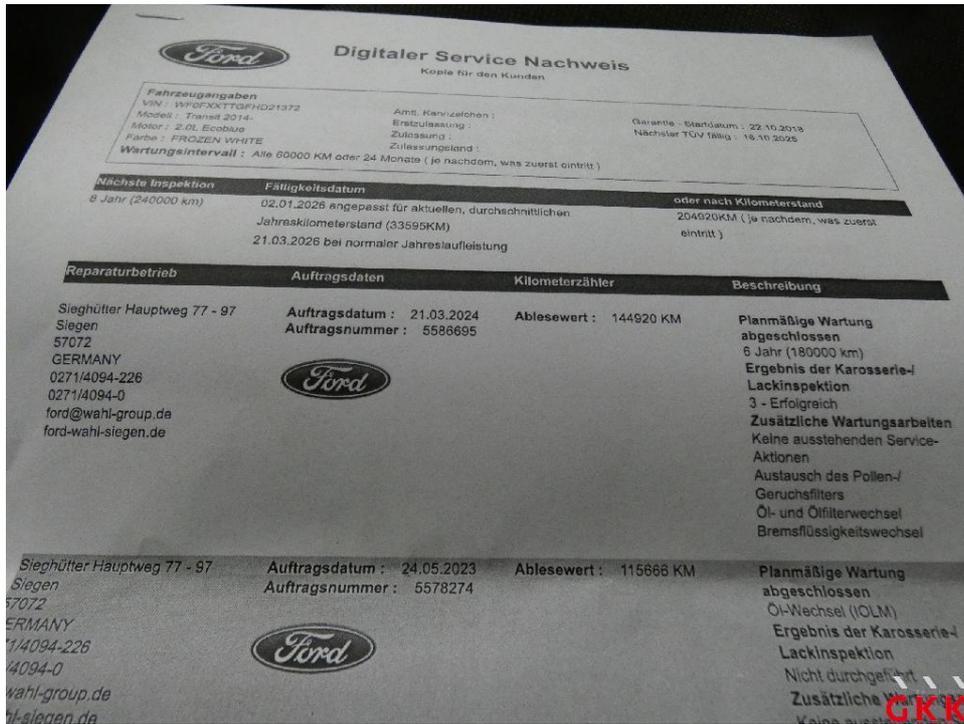


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage

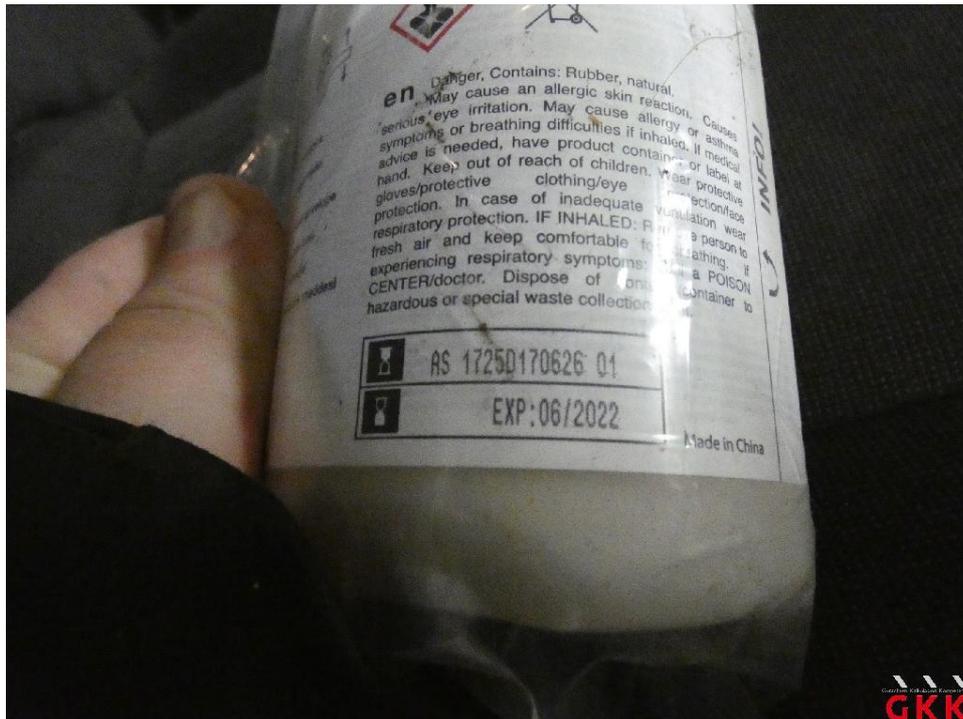


Bild 15 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 16 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, korrodiert, lackieren



Bild 18 Tür vorne links, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 20 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22 Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

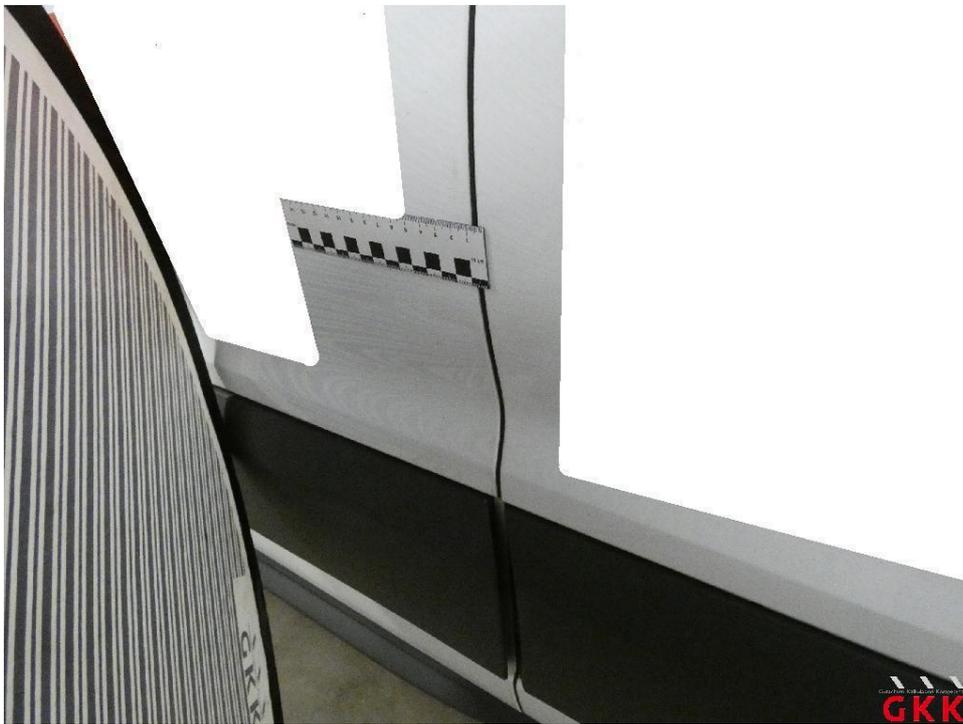


Bild 24 Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 25 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Hecktür links, Scharnier -unten-, korrodiert, lackieren



Bild 28 Hecktür links, Scharnier -oben-, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Hecktür rechts, Scharnier -unten-, korrodiert, lackieren



Bild 30 Hecktür rechts, Scharnier -oben-, korrodiert, lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, Seite rechts, verkratzt, aufbereiten



Bild 32 Fahrzeug, Seite rechts, verkratzt, aufbereiten

Fotoanlage

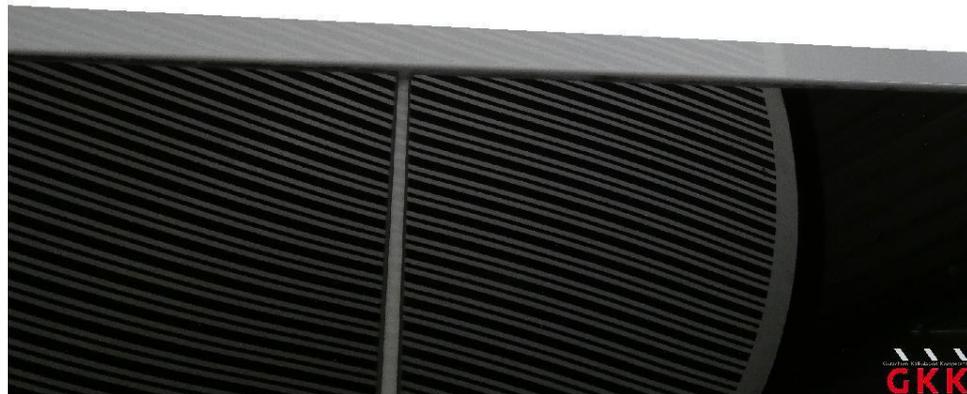
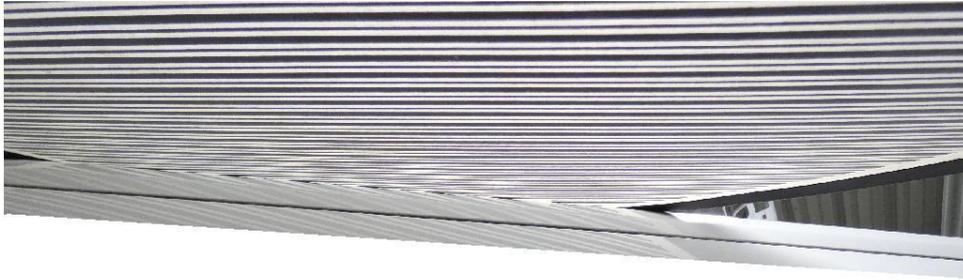


Bild 33 Fahrzeug, Seite rechts, verkratz, aufbereiten



Bild 34 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Dach, vorne, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 37 Dach, vorne, beschädigt, kalt drücken



Bild 38 Auffahrrampe