

Duplikat

 DEKRA Automobil GmbH  
 Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

 ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH  
 Philippstr. 3  
 44803 Bochum

 DEKRA Automobil GmbH  
 Niederlassung München  
 Anton-Ditt-Bogen 1a  
 80939 München  
 Telefon 089 / 31690-0  
 Fax 089 / 31690-222  
 E-Mail  
 muenchen-nord.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:  
 Michael Borowski  
 Tel. direkt 089 31690-0  
 Tel. mobil 0160 6165298

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten


**Kennzeichen**
**M MC6020**
**FIN**
**WBA28FF0808D90925**

### Vorgang

 Kunden-Nr.  
 Auftraggeber  
 Ihr Auftrag vom  
 Besichtigung

 0210001803  
 ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum  
 04.03.2025, durch Herrn jenke.  
 13.03.2025, durch Herrn Michael Borowski bei MeinAuto.de Gebrauchtwagen,  
 Daimlerstr. 6, 85748 Garching b.München, im Beisein von Herr Butzbach.  
 13.03.2025  
 Leasingrückläufer MOBILITY CONCEPT LG  
 Rücknahme BUTZBACH JAN  
 Vertragsnummer 1026078

 Bewertet auf  
 Betrifft

### Zusammenfassung

|                             |            |               |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Reparaturkosten gesamt      | mit MwSt.  | -3.579,00 EUR |
|                             | ohne MwSt. | -3.007,57 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt.  | -2.926,00 EUR |
|                             | ohne MwSt. | -2.458,83 EUR |
| Minderwerte Reifen          | mit MwSt.  | -185,00 EUR   |
|                             | ohne MwSt. | -155,46 EUR   |

Duplikat

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                  |                      |                     |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Erstzulassung              | 22.12.2023                       | Letzte Zulassung     | 22.12.2023          |
| Fahrzeugart                | PKW                              | Hersteller           | BMW                 |
| Marke                      | BMW                              | Typ / Verkaufsbez.   | 318i Aut.           |
| Aufbauart                  | Limousine                        | Türen                | 5                   |
| Sitzplätze                 | 5                                | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | WBA28FF0808D90925   |
| HSN / TSN                  | 0005 / CYI                       | Schlüssel-Nr.        | 10137790            |
| Km-Stand abgelesen         | 8231                             | Nächste HU §29 StVZO | 12 / 2026           |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                           | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor     |
| Leistung (kW)              | 115                              | Hubraum (ccm)        | 1998                |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,<br>N1, N2 | Antriebsart          | Heckantrieb         |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 8                    | Felgen               | Leichtmetall        |
| Farbe (Hersteller)         | Saphirschwarz Metallic<br>(475)  | Polster / Farbe      | Teilleder / Schwarz |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                    | Art   | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 225 / 40 R 19 93 Y | Continental / AllSeasonContact FR | A / O | 7 mm        |
| rechts    | 225 / 40 R 19 93 Y | Continental / AllSeasonContact FR | A / O | 7 mm        |
| 2 links   | 255 / 35 R 19 96 Y | Continental / AllSeasonContact FR | A / O | 6 mm        |
| rechts    | 255 / 35 R 19 96 Y | Continental / AllSeasonContact FR | A / S | 6 mm        |
| Pannenset |                    |                                   |       |             |

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit

**Duplikat**

3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperrung elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung   |
|------|---|
| 552  | Adaptiver LED-Scheinwerfer  |
| 4UR  | Ambientes Licht   |
| 3BE  | Außenspiegelkappen in schwarz   |
| 5AS  | Driving Assistant   |
| 704  | Fahrwerk: Sportfahrwerk M   |
| 5AC  | Fernlichtassistent  |
| 316  | Heckklappenbetätigung, automatisch  |
| 4KA  | Interieurleisten: Edelholzausführung Eiche Maser offenporig   |
| 322  | Komfortzugang<br>Lackierung: Metallic<br>Lackierung: Metallic iV. mit M Sportpaket                    |
| 248  | Lenkrad: Lenkradheizung   |
| 775  | M Dachhimmel anthrazit  |
| 754  | M Heckspoiler   |
| 7M9  | M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen  |
| 3MF  | M Leuchten Shadow Line  |
| 3M2  | M Sportbremse, rot hochglänzend   |
| 320  | Modellschriftzug-Entfall  |
| 6U3  | Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional  |
| 9D5  | Paket: Entertainment  |
| 7R7  | Paket: Innovationspaket   |
| 337  | Paket: M Sportpaket   |
| 33B  | Paket: M Sportpaket Pro   |
| 5DM  | Parking Assistant   |
| 688  | Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System   |
| 1PL  | Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 791 M Bicolor mit<br>Mischbereifung und Notlaufeigenschaften |
| 491  | Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer  |
| 494  | Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer   |
| 481  | Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer  |
| 6NX  | Telefon: Ablage für Wireless Charging   |
| 3KA  | Verglasung: Akustikverglasung   |
| 420  | Verglasung: Sonnenschutzverglasung  |


### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
letzte Wartung: am 27.11.2023 bei Kilometerstand 13  
bis Wartung verbleiben: 15.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Duplikat

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

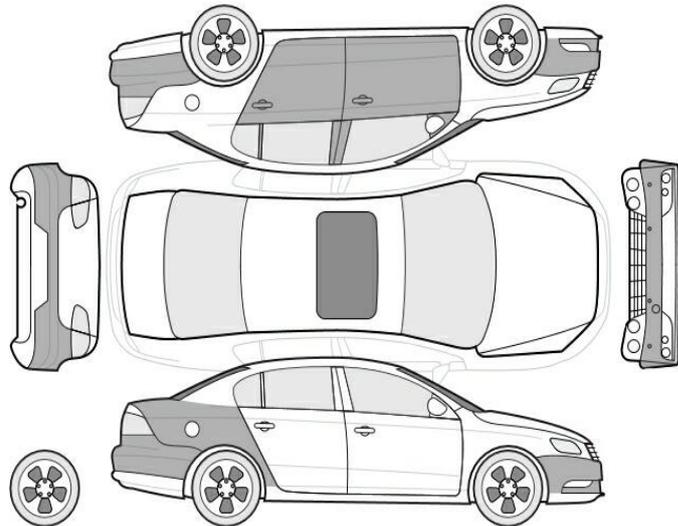

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg   | Rep.Kost Anrechnung |     | Minderwert in EUR |                  |
|---|---------------------|-----|-------------------|------------------|
|   | brutto              |     | brutto            | netto            |
| 1. Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht), erneuern (Bild 10, 11)                  | 923                 | 80  | -738              | -620,17          |
| 2. Felge hinten rechts verschrammt (glanzgedreht), erneuern (Bild 12, 13)                 | 923                 | 80  | -738              | -620,17          |
| 3. Felge vorne links verschrammt (glanzgedreht), erneuern (Bild 14)                       | 923                 | 80  | -738              | -620,17          |
| 4. Stoßfänger hinten, verschrammt, smart repair (Bild 9)                                  | 119                 | 100 | -119              | -100,00          |
| 5. Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8) | 491                 | 80  | -393              | -330,25          |
| 6. Lackvorbereitung   | 200                 | 100 | -200              | -168,07          |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>  | <b>3.579</b>        |     | <b>-2.926</b>     | <b>-2.458,83</b> |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur  
 Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur  
 Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Duplikat

### Reifenbewertung

|               | Profiltiefe | Art                                  | Minderwert in EUR |                |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
|               |             |                                      | brutto            | netto          |
| hinten rechts | 6 mm        | AS                                   | -185,00           | -155,46        |
| Legende       |             | A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden | <b>-185,00</b>    | <b>-155,46</b> |

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Michael Borowski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

| Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert        |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 13.03.2025  | Butzbach                |  |
| Datum   | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift  |
| DEKRA Sachverständiger  |                         |   |
|   |                         |   |
| Datum   | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift  |
| Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses |                         |   |
|   |                         |   |
| Datum   | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift  |

Duplikat

ASS Athletic Sport  
Sponsoring GmbH  
Philippstr. 3  
44803 Bochum

FIN **WBA28FF0808D90925**  
km-St. 8231  
Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Aufbau AA Limousine  
Herst. 0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW  
Typ CYI G3L  
Var. 00345 28FF  
Vers. EAW507M0  
zGM 2055 kg  
EZ 22.12.2023  
Kunden-Nr. 0210001803

**Kennzeichen M MC6020**

Auftraggeberbesonderheiten zu  
Berichts-Nr. B068975001178 0 vom  
18.03.2025  
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt

Ihr Sachverständiger  
Michael Borowski