

WAUZZZFY1L2102525

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	88.907 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	1.100 km
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	HU (Abgelesen aus ZBI)	01/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY1L2102525	Leistung / Hubraum	185 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	11.12.2020	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Tür vorn links	Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Unterlagen	Serviceheft (12/2022 - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis
5	Unterlagen	Serviceheft (60000km - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (inkl. Spoiler) - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit Füllmittel
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38891573
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Auto Plus

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 107H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38891573
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	Laufleistung (abgelesen)	88.907 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY1L2102525	Erstzulassung	11.12.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38891573
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Spoiler) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Spoiler) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Spoiler) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln


Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38891573
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

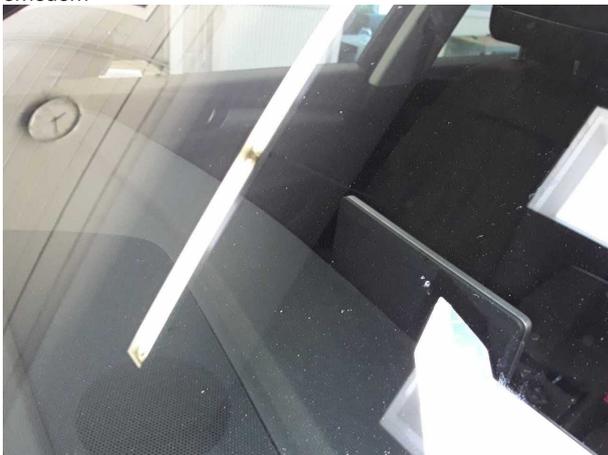

Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern