

WBA6W510005U97359

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	135.599 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	6.000 km
Typ/Modell	216d Gran Tourer	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WBA6W510005U97359	Leistung / Hubraum	85 kW / 1.496 ccm
Erstzulassung	16.02.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	02/2025, 132.892 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür hinten rechts	Tür (Blende) - Kratzer - erneuern
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
4	2.Radsatz	1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 17.03.2025
Protokollnummer: 38928541
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96W	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	i.O.
2	205/60 R16 92V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 17.03.2025
Protokollnummer: 38928541
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	216d Gran Tourer	Laufleistung (abgelesen)	135.599 km
Fahrgestellnummer	WBA6W510005U97359	Erstzulassung	16.02.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 17.03.2025
Protokollnummer: 38928541
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

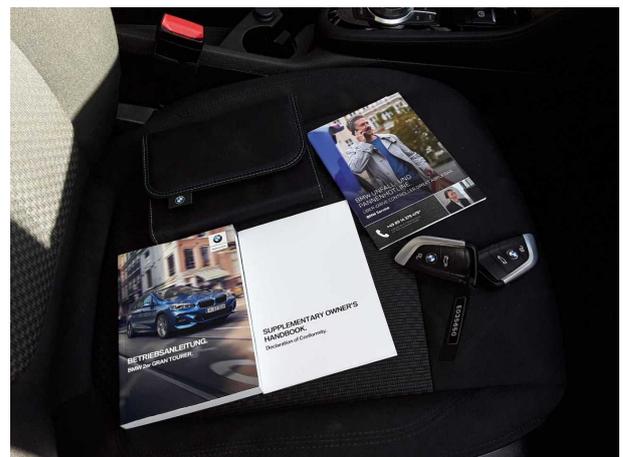


Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 Ingenieurbüro Wester GmbH,
 Partner TÜV SÜD
 Venloer Str. 1041
 50829 Köln

Besichtigungsdatum: 17.03.2025
Protokollnummer: 38928541
 Erstellt durch: Martin Helm
 Besichtigt durch: Michael Mehnert



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür (Blende) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür (Blende) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen -
erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen -
erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb)
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb)
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren