

WBA51BN0X0CK01018

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	44.788 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	24.000 km
Typ/Modell	520d xDrive	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WBA51BN0X0CK01018	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	16.02.2022	Polster/Farbe	Leder / Anthrazit
Letzte Wartung	02/2025, 43.008 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Tür vorne links

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 18.03.2025
Protokollnummer: 38954577
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 18.03.2025
Protokollnummer: 38954577
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	520d xDrive	Laufleistung (abgelesen)	44.788 km
Fahrgestellnummer	WBA51BN0X0CK01018	Erstzulassung	16.02.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Helm', is written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center
 Garching
 Schleißheimer Str. 126 A
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 18.03.2025
Protokollnummer: 38954577
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Dokumente

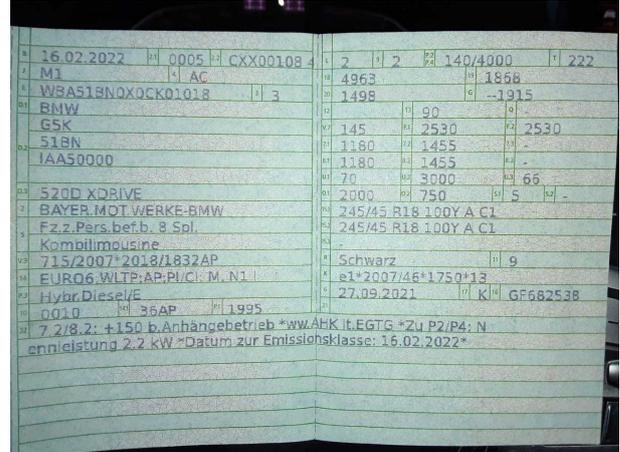


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

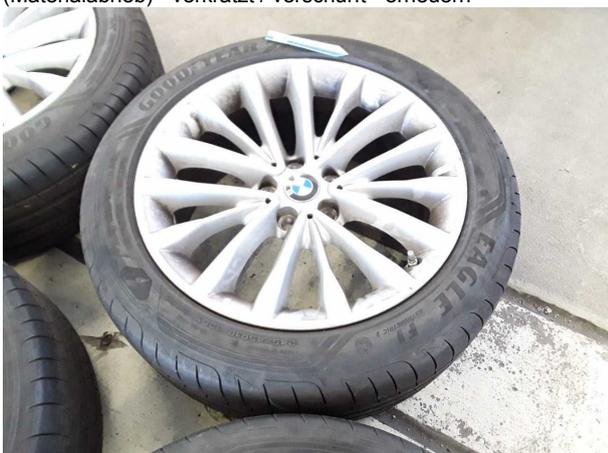

Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 18.03.2025
Protokollnummer: 38954577
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Auto Plus



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 18.03.2025
Protokollnummer: 38954577
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Baumgartner



Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Heckklappe/-tür, Tür vorne links



Nacklackierung 1: Heckklappe/-tür, Tür vorne links