

WBA6K31030FL26681

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	52.178 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	6.000 km
Typ/Modell	320i	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2026
Fahrgestellnummer	WBA6K31030FL26681	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	04.05.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2024, 40.668 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
3	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	elektronische Systeme	elektronische Systeme (iDrive ohne Funktion) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/60 R16 96H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.09.2024
Protokollnummer: 35992719
Anlieferungsdatum: 18.09.2024



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	320i	Laufleistung (abgelesen)	52.178 km
Fahrgestellnummer	WBA6K31030FL26681	Erstzulassung	04.05.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

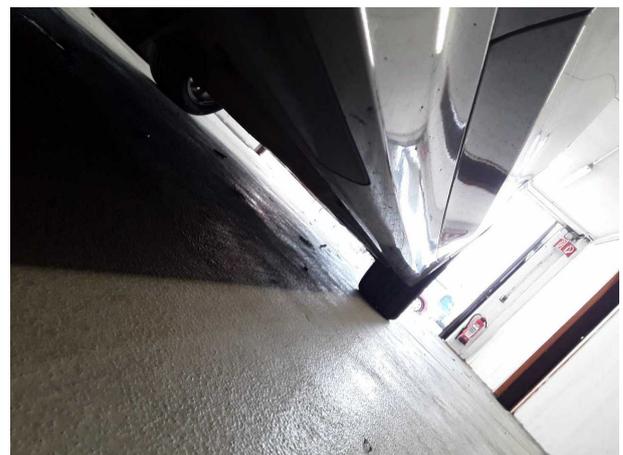


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: elektronische Systeme: elektronische Systeme (iDrive ohne Funktion) - Befund festlegen - Diagnose



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.09.2024

Protokollnummer: 35992719

Anlieferungsdatum: 18.09.2024



Auto Plus



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott