

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement,
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom | 11.12.2024 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement, GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort | 36272 Niederaula, Industriestraße 11 |
| Besichtigungsdatum | 13.12.2024 |
| Referenznummern | 0002037749 |

Fahrzeugdaten / Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fahrzeugident.-Nr. | WF0FXTTGFKE21133 | | |
| Fahrzeugart | PKW - Mehrzweckfahrzeug | Farbton / Lackart | Frost-Weiß / Uni |
| Hersteller | Ford | Nächste HU | 11/2024 |
| Typ / Verkaufsbez. | Transit 2.0 TDCI 350 L3 Trend | Laufleistung abgelesen | 85.444 km |
| Erstzulassung | 26.09.2019 | Emissionsklasse | Euro 6d-Temp |
| Getriebe / Gänge | Manuell / 6 | Sitzplätze / Türen | 9 / 5 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Anzahl Besitzer | unbekannt |
| Motorart | Reihenmotor / Diesel | Hubraum / Nennleistung | 1.996 ccm / 96 KW |
| Antriebsart | Frontantrieb | | |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

| Montierte Räder: | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| vorn links | Sommerreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C | 5 mm |
| vorn rechts | Sommerreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C | 5 mm |
| hinten rechts | Sommerreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C | 5 mm |
| hinten links | Sommerreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C | 5 mm |
| Reservebereifung: TireFit | | | | | |

| Allgemeines / Zustand | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit | <input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen | <input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit | <input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt. | <input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden |
| Kundendienst laut Serviceheft am 15.11.2022 bei km 53.303. | |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig | <input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig | <input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig | <input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

| Fahrzeugzustand | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt | <input checked="" type="checkbox"/> nass |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eis | <input checked="" type="checkbox"/> Schnee |

| Fahrzeugstandort | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse | <input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit | <input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Keine festgestellt. | | |

| Anmerkungen |
|----------------|
| - Hagelschaden |

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert) | | | |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 3. Bremsleuchte | | Abbiegelicht im Scheinwerfer | |
| Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus | | Airbag Beifahrerseite | |
| Airbag Beifahrerseite abschaltbar | | Airbag Fahrerseite | |
| Anti-Blockier-System (ABS) | | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | |
| Antriebsart: Frontantrieb | | Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display | |
| Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | | Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |
| AUX-IN-Anschluss | | USB-Schnittstelle | |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | |
| Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig) | | Bordcomputer | |
| Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum | | Drehzahlmesser | |
| Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | | Elektron. Differentialsperre (EDS) | |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | | Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | |
| Fensterheber elektrisch | | Generator 165 A | |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | | Lenkrad (Leder) | |
| Getriebe 6-Gang | | Haltegriff B-Säule | |
| Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | | Heckscheibe heizbar | |
| Heckscheibenwischer | | Heizung mit Umluftschtung | |
| Innenraumfilter: Pollenfilter | | Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum | |
| Karosserievariante: Mittelhohes Dach | | Klimaanlage | |
| Kühlergrill silber | | Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | |
| Leuchtweitenregelung | | Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT | |
| Parkpilotsystem vorn und hinten | | Nebelscheinwerfer | |
| Produktionsstätte: Ootosan | | Radstand 3750 mm | |
| Radvollabdeckungen | | Reifen-Reparaturkit | |
| Reifendruck-Kontrollsystem | | Rußpartikelfilter | |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | | Schalt-/Wählhebelgriff Leder | |
| Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | | Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung) | |
| Servolenkung | | Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff | |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff | | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | |
| Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | |
| Klapp Tisch in Beifahrerdoppelsitz integriert | | Staukästen unter Sitzbank | |
| Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank | | Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, breit | |
| Stahlfelgen 6,5x16 | | Start/Stop-Anlage | |
| Stoßfänger teillackiert | | Tagfahrlicht | |
| Trittstufe hinten integriert | | Verglasung getönt | |
| Wegfahrsperre | | Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |
| Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | | | |
| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
| 2. Batterie | ✓ | Rückfahrkamera mit Farbdisplay | ✓ |
| Schmutzfänger vorn | ✓ | Sicht-Paket 1 | ✓ |
| Frontscheibe heizbar | ✓ | Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | ✓ |

| Wertbeeinflussende Faktoren | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Front (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23) | 461,37 € | 230,69 € |
| Seite links (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Seitenwand links vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25) | 880,62 € | 503,23 € |
| Seite rechts (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 32) | 359,02 € | 179,51 € |
| A- Säule rechts, verkratzt, lackieren (Bild 26) | 178,64 € | 89,32 € |
| Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30, Bild 31) | 826,09 € | 475,97 € |
| Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 18) | 44,78 € | 44,78 € |
| Sonstiges (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen (Bild 14) | 121,85 € | 121,85 € |
| Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15, Bild 16, Bild 17) | 750,37 € | 750,37 € |
| Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Hagelschaden (Reparaturkosten laut Auftraggeber), instand setzen (Bild 34, Bild 35, Bild 36) | 6728,17 € | 6728,17 € |
| Verlängerung Dachhaut rechts, verkratzt, Spotlackieren (Bild 33) | 90,90 € | 45,45 € |
| Autoklima Düsen Abdeckungen hinten, fehlt, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21) | 103,29 € | 51,65 € |
| Verriegelung Staukasten Laderaum rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28) | 45,17 € | 22,59 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 345,40 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Reparaturkosten | 10.590,27 € |
| Minderwert | 9.243,58 € |
| Händlereinkaufspreis | 11.550,00 € |
| Händlerverkaufspreis | 12.900,00 € |

| Besichtigungsbedingungen | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. | |

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 16.12.2024

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

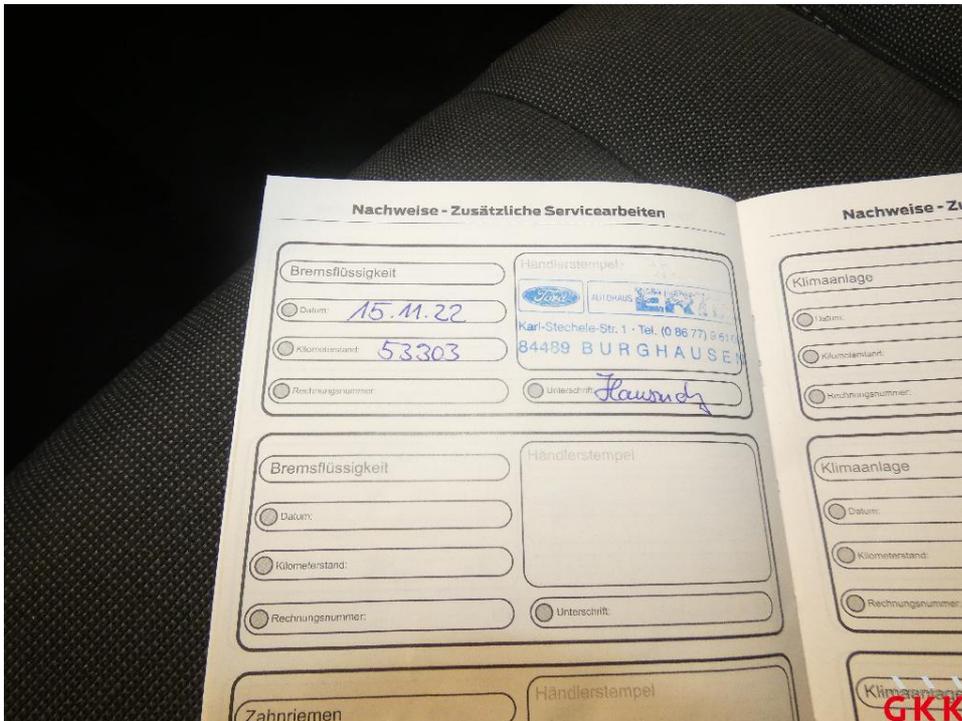


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage

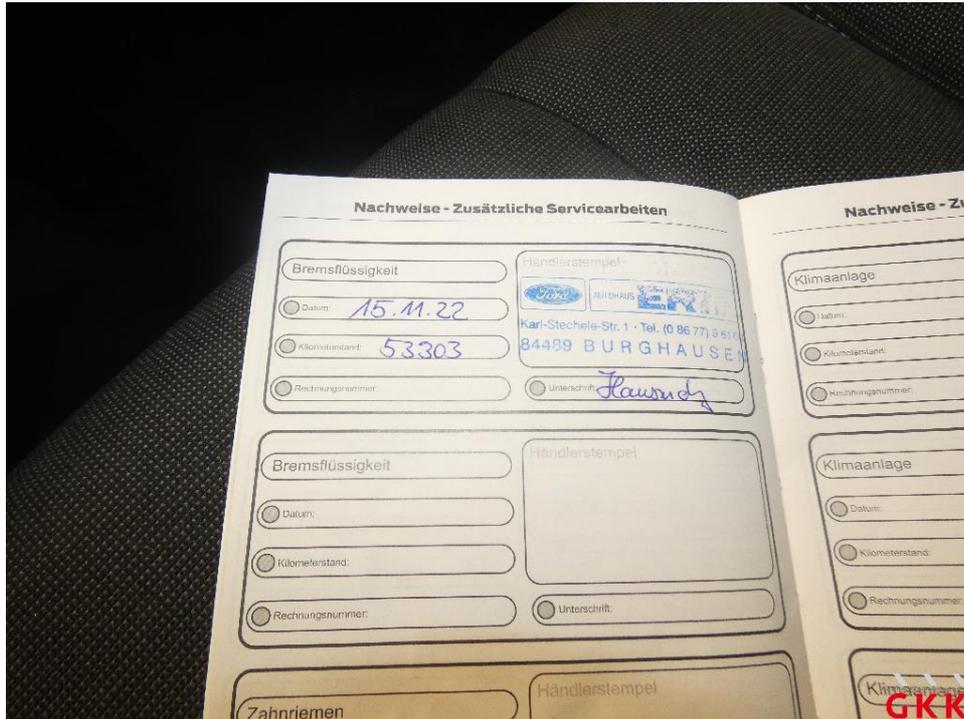


Bild 15 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

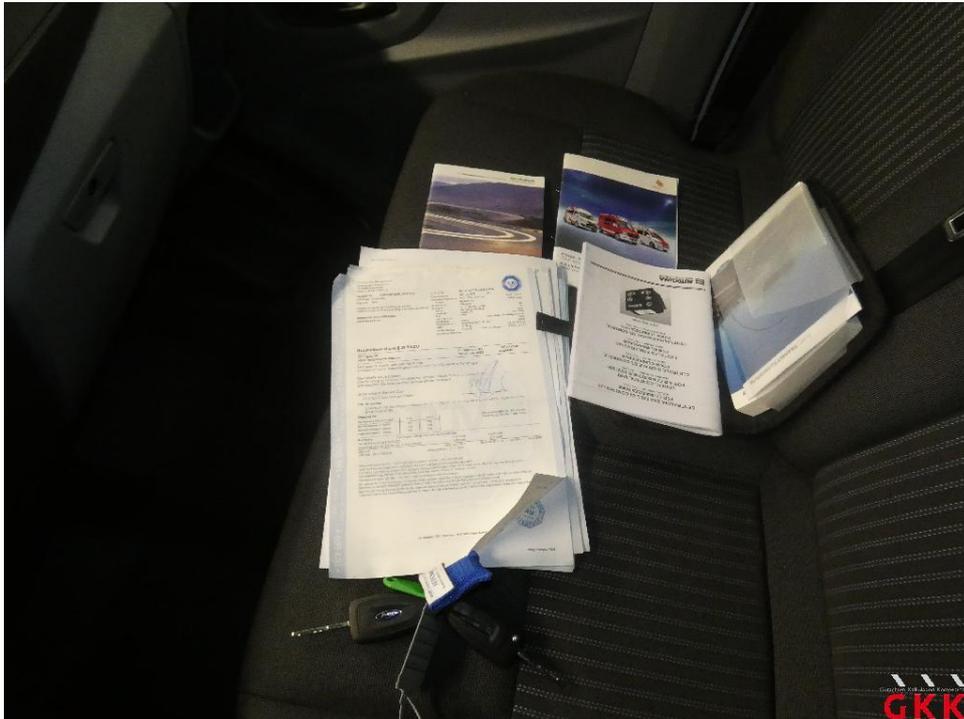


Bild 16 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Autoklima Düsen Abdeckungen hinten, fehlt, ersetzen



Bild 20 Autoklima Düsen Abdeckungen hinten, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Autoklima Düsen Abdeckungen hinten, fehlt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 24 Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

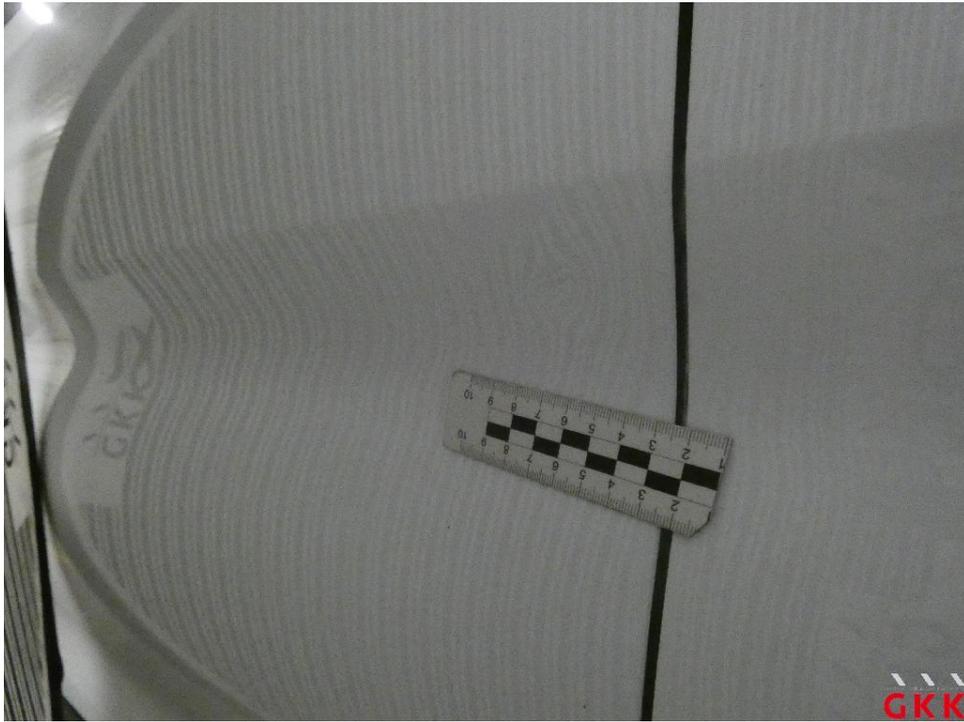


Bild 25 Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 A- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Verriegelung Staukasten Laderaum rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Verriegelung Staukasten Laderaum rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

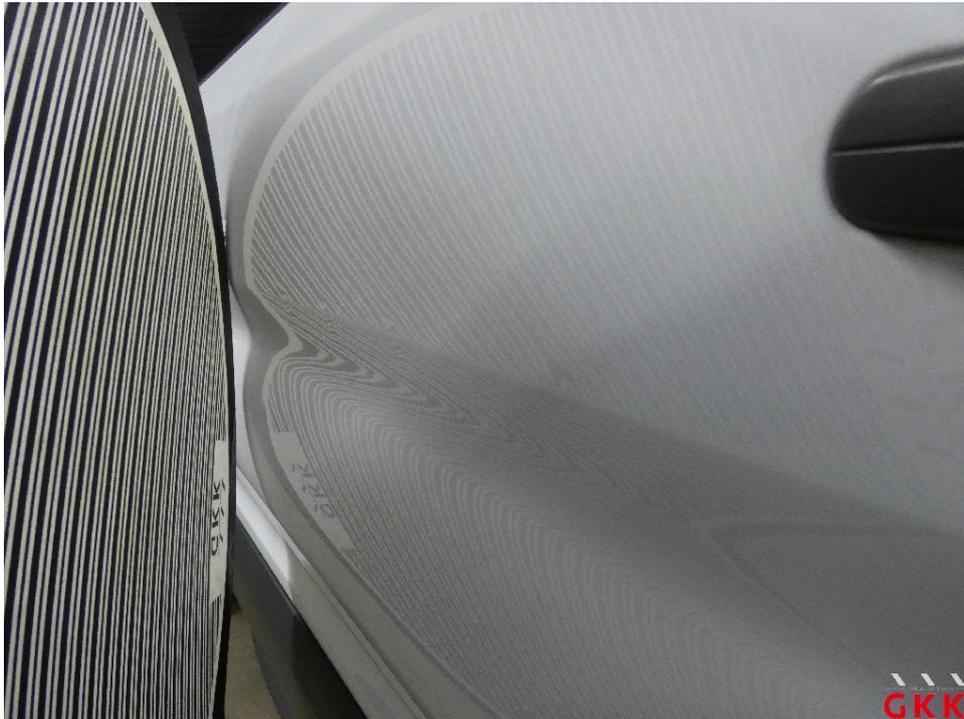


Bild 31 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Verlängerung Dachhaut rechts, verkratzt, Spotlackieren



Bild 34 Hagelschaden (Reparaturkosten laut Auftraggeber), instand setzen

Fotoanlage

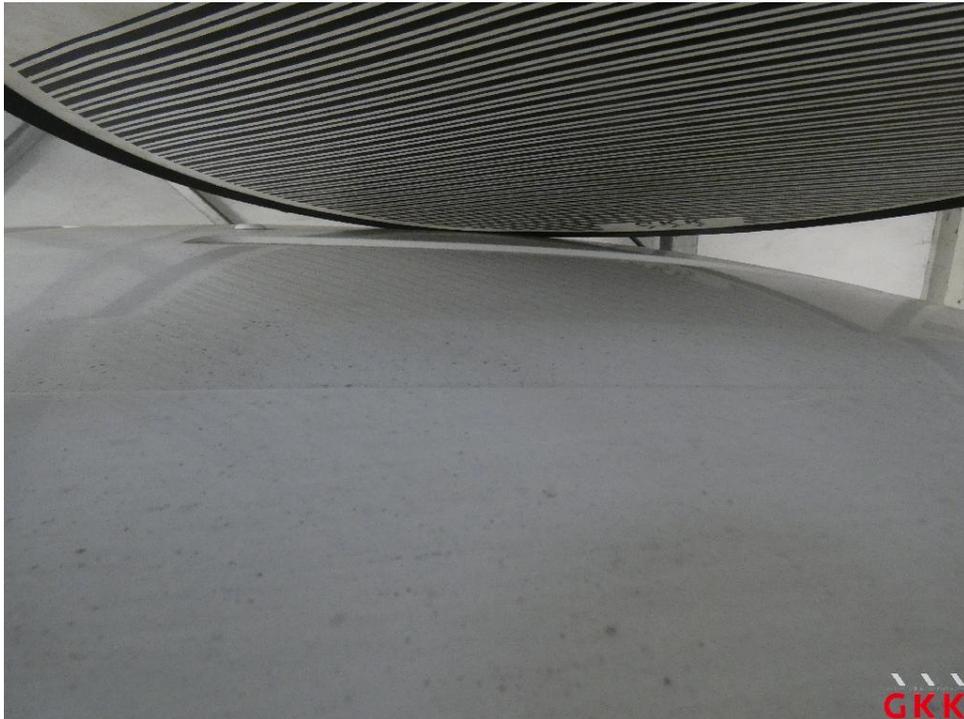


Bild 35 Hagelschaden (Reparaturkosten laut Auftraggeber), instand setzen



Bild 36 Hagelschaden (Reparaturkosten laut Auftraggeber), instand setzen

Fotoanlage



Bild 37