



WAUZZZF18MD026083

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	42.497 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Typ/Modell	Q8	HU (Bericht lag vor)	03/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF18MD026083	Leistung / Hubraum	170 kW / 2.967 ccm
Erstzulassung	31.03.2021	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	03/2025, 42.260 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn (Schalter Parkbremse) - Abrieb - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (ungleichmäßig abgefahren) - verschlissen - erneuern
4	Rad/Reifen	Reifen hinten links (ungleichmäßig abgefahren) - verschlissen - erneuern
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 31.03.2025
Protokollnummer: 39139567
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Florian Adler



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/55 R19 113Y	Hankook	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	i.O.
2	265/55 R19 113Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 31.03.2025
Protokollnummer: 39139567
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Florian Adler



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Q8	Laufleistung (abgelesen)	42.497 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF18MD026083	Erstzulassung	31.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 31.03.2025
Protokollnummer: 39139567
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Florian Adler



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument

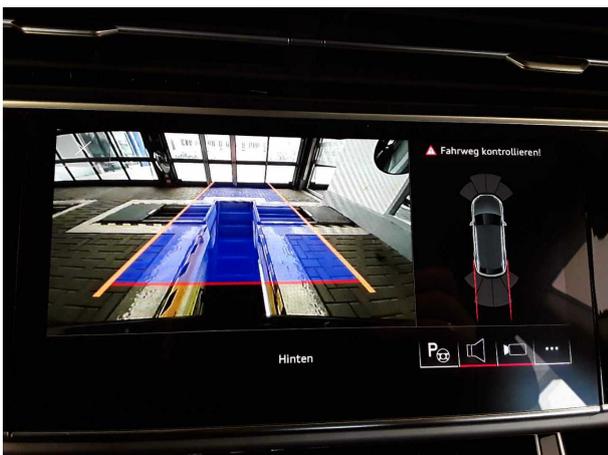


Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center
 Garching
 Schleißheimer Str. 126 A
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 31.03.2025
Protokollnummer: 39139567
 Erstellt durch: Martin Helm
 Besichtigt durch: Florian Adler



Abbildung 13: Dokumente

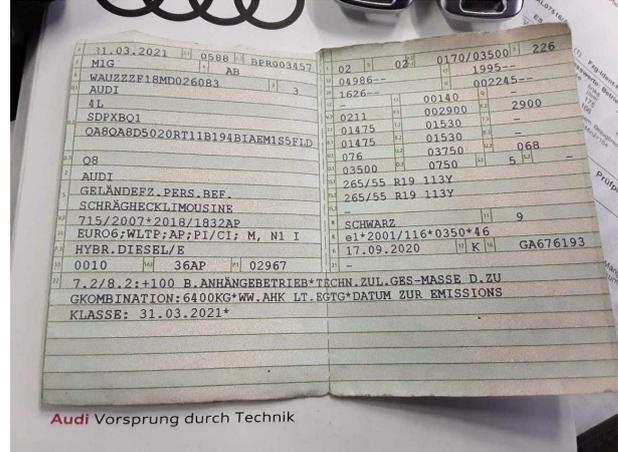


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Schalter Parkbremse) - Abrieb - erneuern



Beschädigung #1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Schalter Parkbremse) - Abrieb - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (ungleichmäßig abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten links (ungleichmäßig abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht
fachgerecht instandgesetzt - lackieren

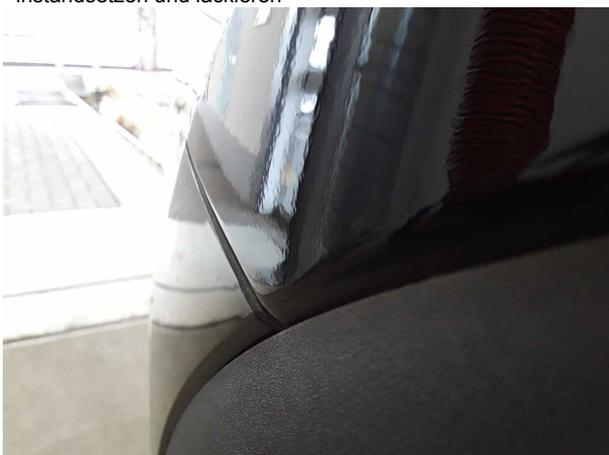

Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht
fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht
fachgerecht instandgesetzt - lackieren


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 31.03.2025
Protokollnummer: 39139567
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Florian Adler



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

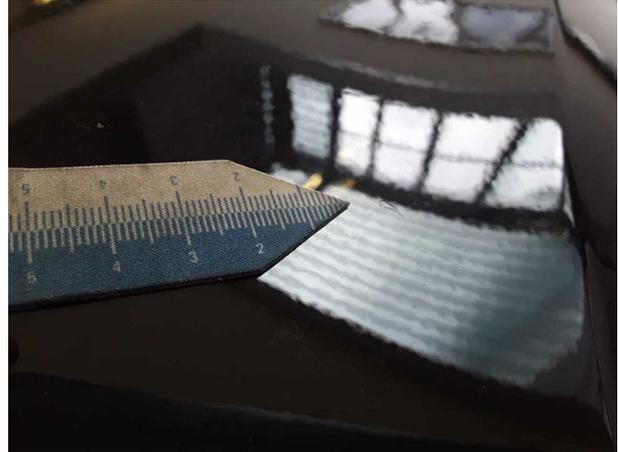

Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 31.03.2025
Protokollnummer: 39139567
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Florian Adler



Auto Plus



Nacklackierung 2: Seitenwand rechts



Nacklackierung 2: Seitenwand rechts