



WBA6X110705T35363

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	77.924 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	1.600 km
Typ/Modell	218d xDrive Gran Tourer	HU (Bericht lag vor)	03/2026
Fahrgestellnummer	WBA6X110705T35363	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	05.03.2021	Polster/Farbe	Leder / Braun
Letzte Wartung	11/2024, 70.559 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckbereich	Kofferboden - verschmutzt - reinigen
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren
9	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n)
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center
Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum: 09.04.2025
Protokollnummer: 39273484
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: A. Zulic



Auto Plus

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95W	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R17 95W	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
3	205/55 R17 95W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
4	205/55 R17 95W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center
Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum: 09.04.2025
Protokollnummer: 39273484
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: A. Zulic



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	218d xDrive Gran Tourer	Laufleistung (abgelesen)	77.924 km
Fahrgestellnummer	WBA6X110705T35363	Erstzulassung	05.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN

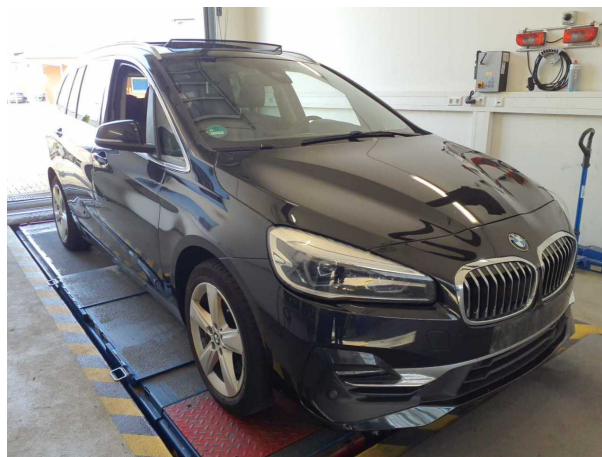


Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne

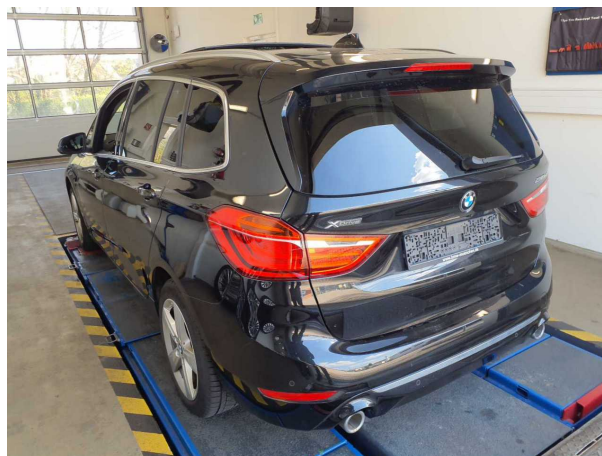


Abbildung 4: Schräg hinten

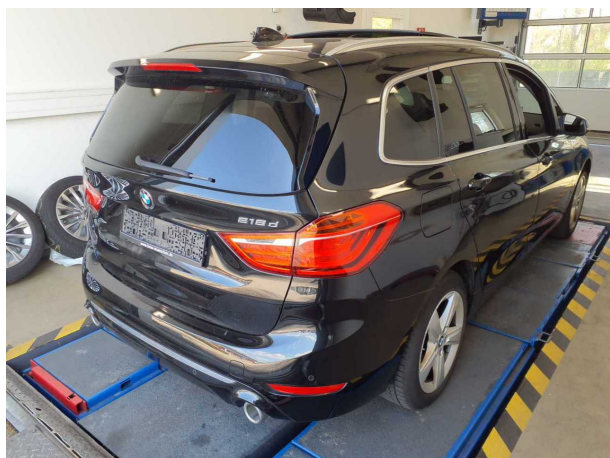


Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum

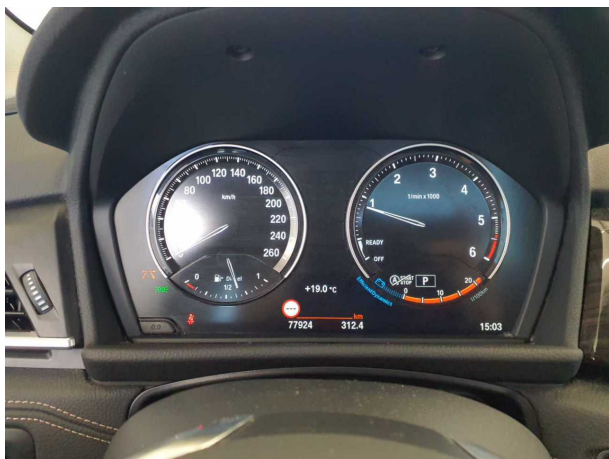


Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

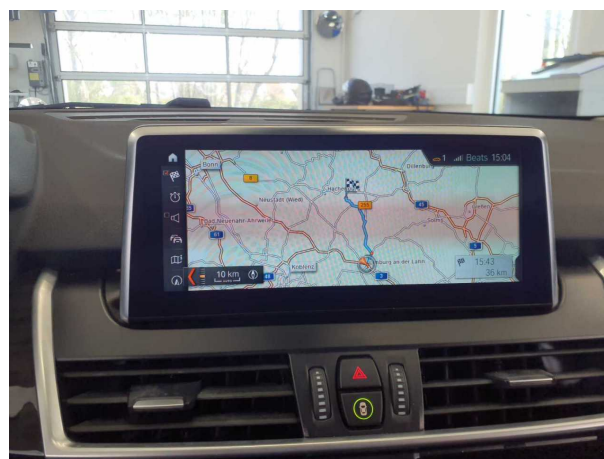


Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center
Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum: 09.04.2025
Protokollnummer: 39273484
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: A. Zulic

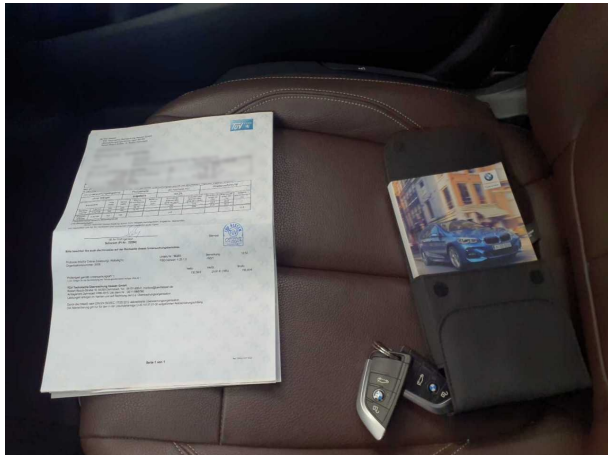


Abbildung 13: Dokumente

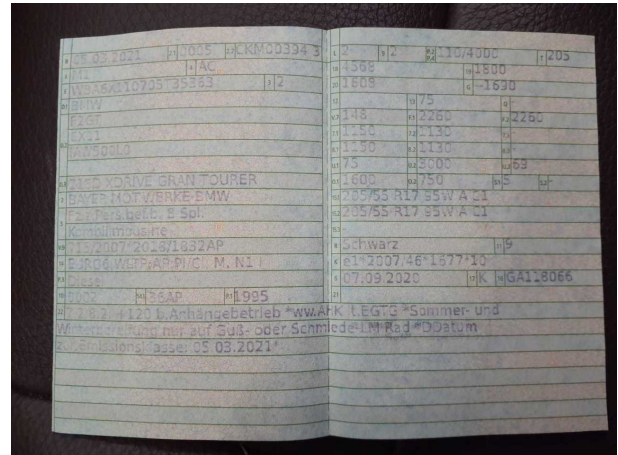


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Zusatzbereifung

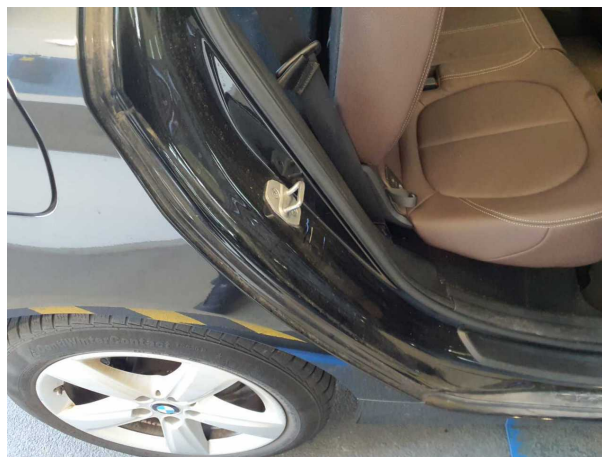


Abbildung 16: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckbereich: Kofferboden - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

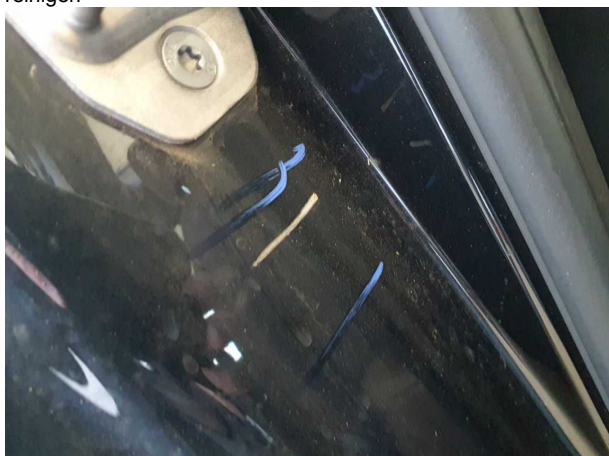

Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

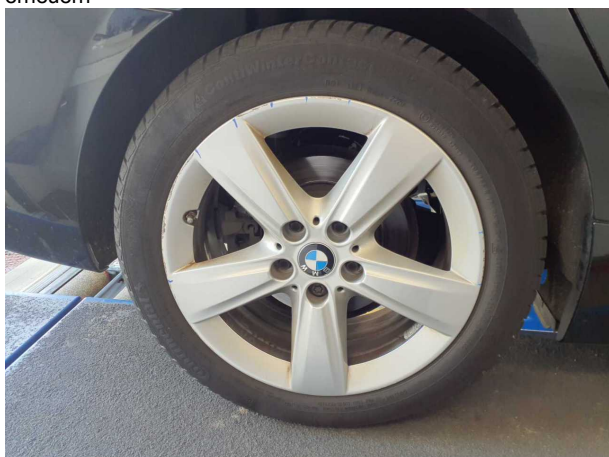


Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

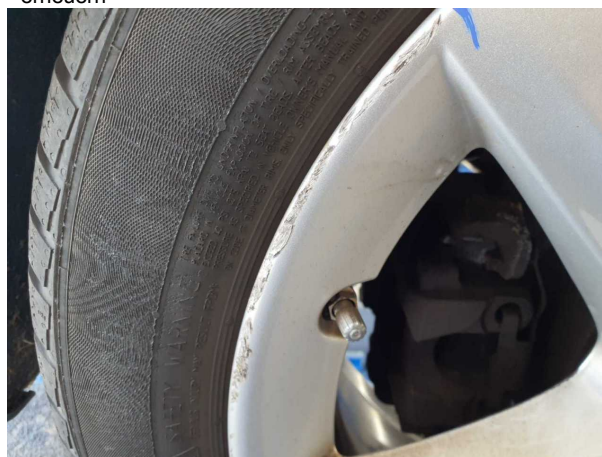

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

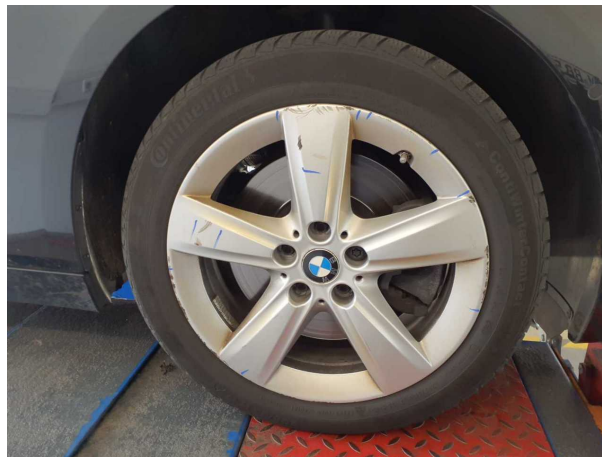

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

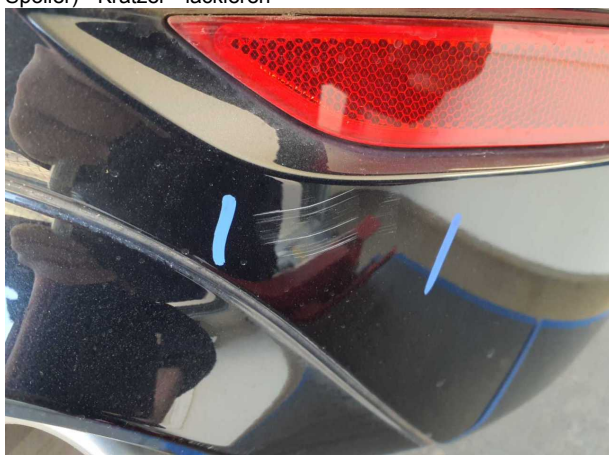

Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

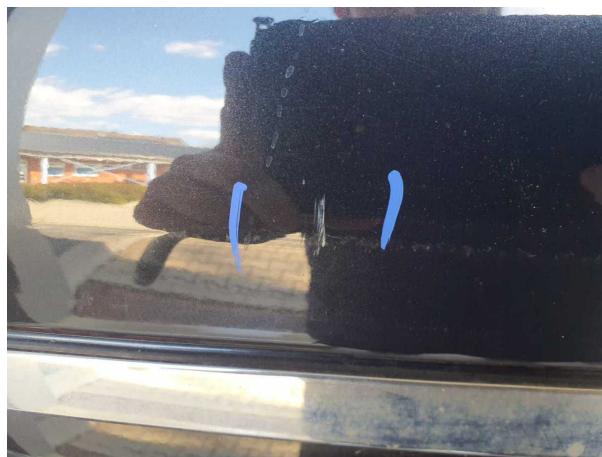

Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

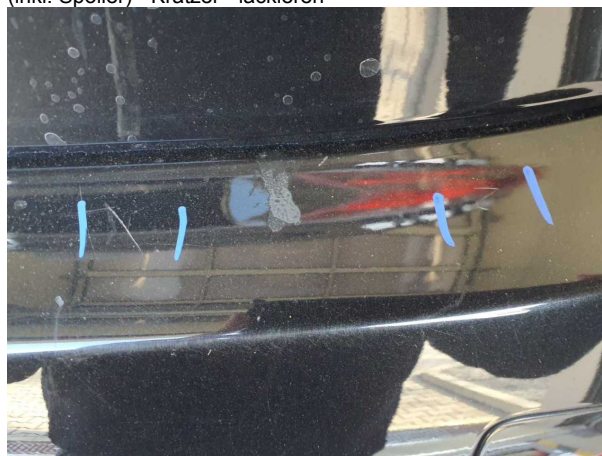

Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

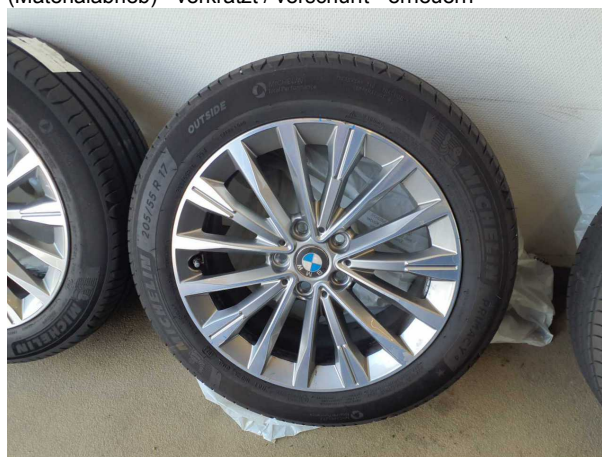

Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center
Limburg
Offheimer Weg 42A
65549 Limburg an der Lahn

Besichtigungsdatum: 09.04.2025
Protokollnummer: 39273484
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: A. Zulic



Auto Plus



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb...
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern