

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

| | |
|---------------------------|---|
| Ihr Auftrag vom | 19.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort | 36272 Niederaula, Industriestraße 11 |
| Besichtigungsdatum | 24.03.2025 |
| Referenznummern | 0002052603 |

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0YXXTTGYMD38004

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fahrzeugart | Transporter - Kasten | Farbton / Lackart | Frost-Weiß / Uni |
| Hersteller | Ford | Nächste HU | 02/2026 |
| Typ / Verkaufsbez. | Transit Custom Kasten 2.0 TDCI Trend | Laufleistung abgelesen | 113.995 km |
| Erstzulassung | 07.02.2022 | Emissionsklasse | keine Angabe |
| Getriebe / Gänge | Manuell / 6 | Sitzplätze / Türen | 2 / 4 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Anzahl Besitzer | keine Angabe |
| Motorart | Reihenmotor / Diesel | Hubraum / Nennleistung | 1.995 ccm / 96 KW |
| Antriebsart | Frontantrieb | | |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| Montierte Räder: | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| vorn links | Winterreifen | Stahlrad | Pirelli | 215/65 R 16C 109/107R M+S | 3 mm |
| vorn rechts | Winterreifen | Stahlrad | Pirelli | 215/65 R 16C 109/107R M+S | 3 mm |
| hinten rechts | Winterreifen | Stahlrad | Pirelli | 215/65 R 16C 109/107R M+S | 7 mm |
| hinten links | Winterreifen | Stahlrad | Pirelli | 215/65 R 16C 109/107R M+S | 7 mm |
| Reservebereifung: Fahrbereifung | | | | | |

| Beiliegende Räder: | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| Rad 1 | Sommerreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R 16C 109/107R | 5 mm |
| Rad 2 | Sommerreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R 16C 109/107R | 5 mm |
| Rad 3 | Sommerreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R 16C 109/107R | 5 mm |
| Rad 4 | Sommerreifen | Stahlrad | Goodyear | 215/65 R 16C 109/107R | 5 mm |

| Allgemeines / Zustand | |
|--|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden | ✗ Rangierfahrt durchgeführt. |
| ✗ Probefahrt durchgeführt. | ✗ Ladekabel vorhanden |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden | ✓ Bordwerkzeug vorhanden |
| Kundendienst laut Serviceheft am 16.02.2024 bei km 80.598. | |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten | |
|--|---|
| ✓ Motor startet eigenständig | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

| Fahrzeugzustand | |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt | ✗ nass |
| ✗ Eis | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort | |
|-----------------------------------|--|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Seitenwand hinten rechts beschädigt | Ja | |

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert) | | | |
|--|---|--|---|
| Abbiegelicht im Scheinwerfer | | Airbag Fahrerseite | |
| Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | | Anti-Blockier-System (ABS) | |
| Antriebsart: Frontantrieb | | Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay | |
| Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung | | Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | |
| Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum | | Bordcomputer | |
| Einstiegsleuchten | | Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | | Elektron. Traktionskontrolle | |
| Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | | Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | |
| Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | | Fensterheber elektrisch | |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | | Lenkrad (Leder) | |
| Getriebe 6-Gang | | Handschuhfach abschließbar | |
| Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | | Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | |
| Innenraumfilter: Pollenfilter | | Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum | |
| Karosserievariante: Mittelhohes Dach | | Klimaanlage | |
| Kühlergrill schwarz grau | | Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | |
| LKW-Zulassung | | Modellpflege | |
| Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT | | Parkpilotsystem | |
| Parkpilotsystem vorn und hinten | | Nebelscheinwerfer | |
| Radioempfang Digital (DAB+) | | Radstand 3300 mm | |
| Reserverad in Fahrbereifung | | Rußpartikelfilter | |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | | Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | |
| Scheinwerfer H4 | | Schmutzfänger vorn und hinten | |
| Seitenschutzleisten | | Stahlfelgen 6,5x16 | |
| Start/Stop-Anlage | | Stoßfänger teillackiert | |
| Style-Farb-Paket | | Stoßfänger in Wagenfarbe | |
| Tagfahrlicht LED | | Trend | |
| Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch | | Verzurrösen (8) | |
| Wärmeschutzverglasung leicht getönt | | Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |
| Zusatzheizung elektrisch | | | |
| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
| Airbag Beifahrerseite | ✓ | Generator 240 A | ✓ |
| Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 130 km/h | ✓ | Laderaumleuchte LED | ✓ |
| Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | ✓ | Sicht-Paket 1 | ✓ |
| Frontscheibe heizbar | ✓ | Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff | ✓ |
| Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | ✓ | Armlehnen vorn | ✓ |
| Spannungswandler 230V (Steckdose) | ✓ | Steckdose 230V / 150 Watt | ✓ |
| Fahrzeuginneneinbau | ✓ | | |

| Wertbeeinflussende Faktoren | | |
|---|-----------------|-----------|
| Front (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Motorhaube, beschädigt, kalt drücken (Bild 18, Bild 19, Bild 20) | 79,76 € | 79,76 € |
| Dach (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Dach vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23) | 1996,55 € | 1205,78 € |
| Seite links (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Tür vorne links Kante, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Seite rechts (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Tür vorne rechts Innenverkleidung -Abdeckung-, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Schiebetür rechts, beschädigt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Heck (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, aufgeworfen, ersetzen (Bild 30, Bild 31, Bild 32) | 234,43 € | 128,94 € |
| Heckblech, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 27, Bild 28, Bild 29) | 875,95 € | 625,34 € |
| Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25, Bild 26) | 151,37 € | 83,25 € |
| Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 33, Bild 34) | 0,00 € | 0,00 € |
| Interieur (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen | 851,41 € | 851,41 € |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, polieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17) | 319,04 € | 319,04 € |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) | |
|---|--------------------|
| Reparaturkosten | 4.508,51 € |
| Minderwert | 3.293,52 € |
| Händlerereinkaufspreis | 12.500,00 € |
| Händlerverkaufspreis | 13.925,00 € |

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 25.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

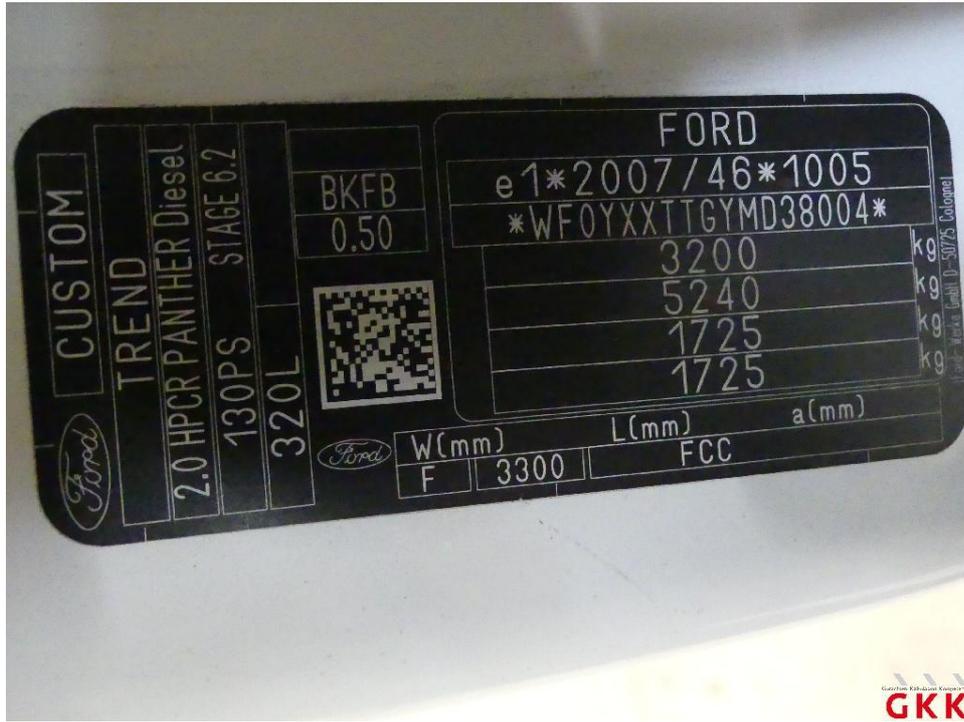


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

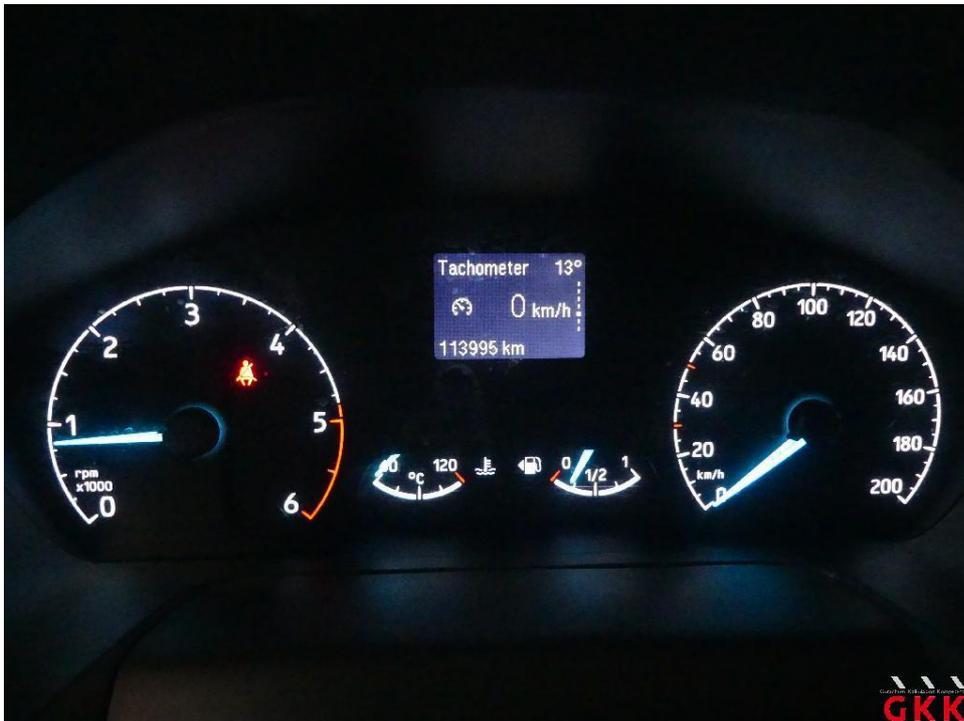


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

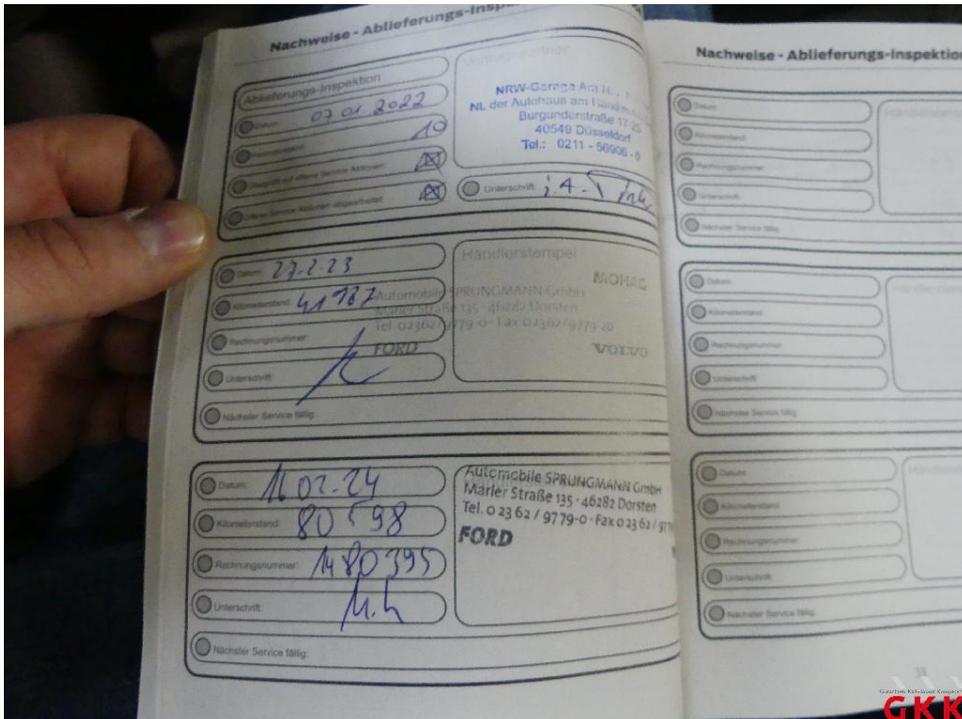


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, polieren



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, polieren

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, polieren

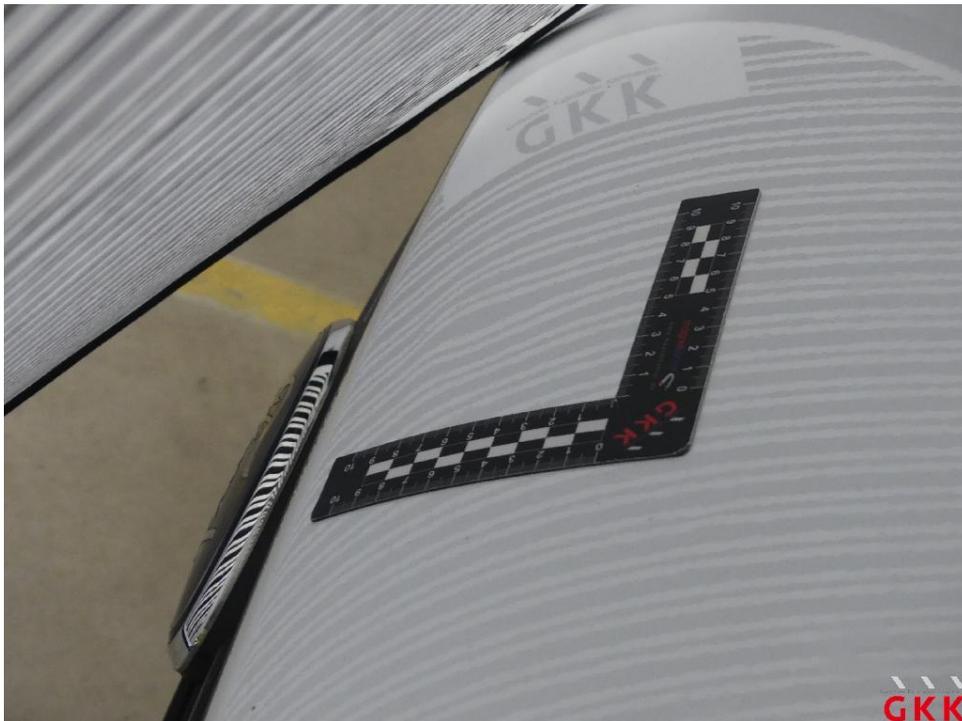


Bild 18 Motorhaube, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, beschädigt, kalt drücken



Bild 20 Motorhaube, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21 Dach, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Dach, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Dach, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

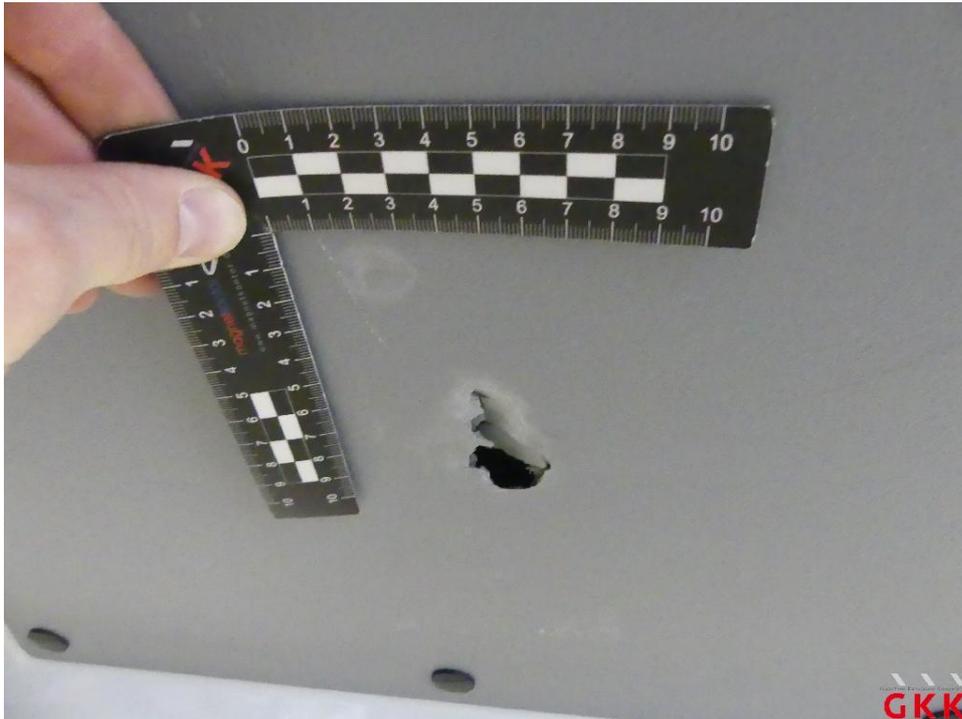


Bild 25 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Heckblech, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Heckblech, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Heckblech, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, aufgeworfen, ersetzen

Fotoanlage

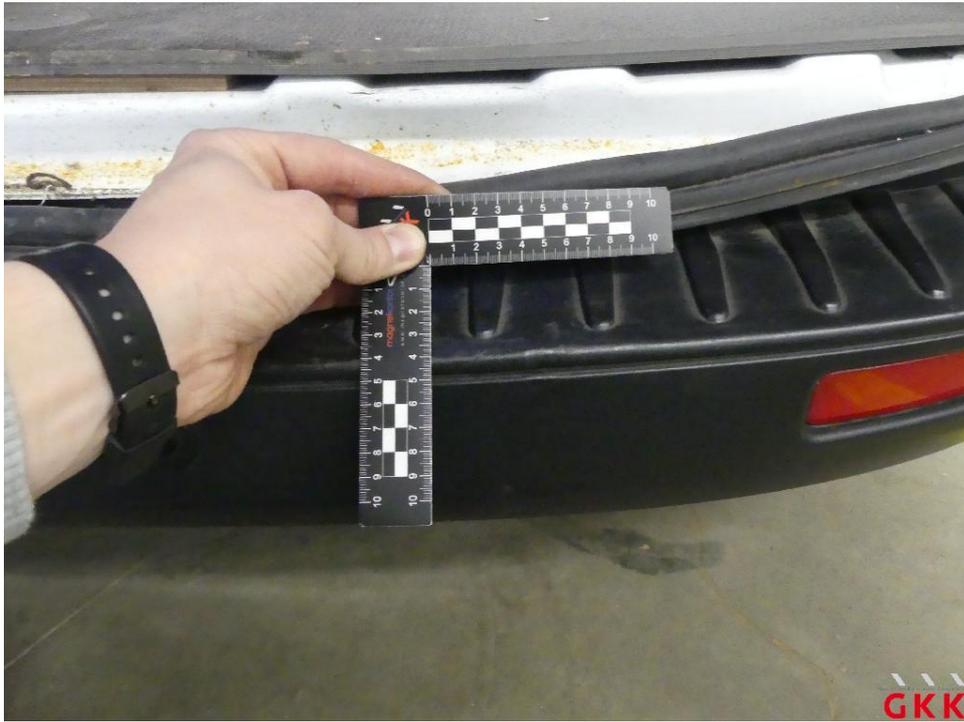


Bild 31 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, aufgeworfen, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, aufgeworfen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

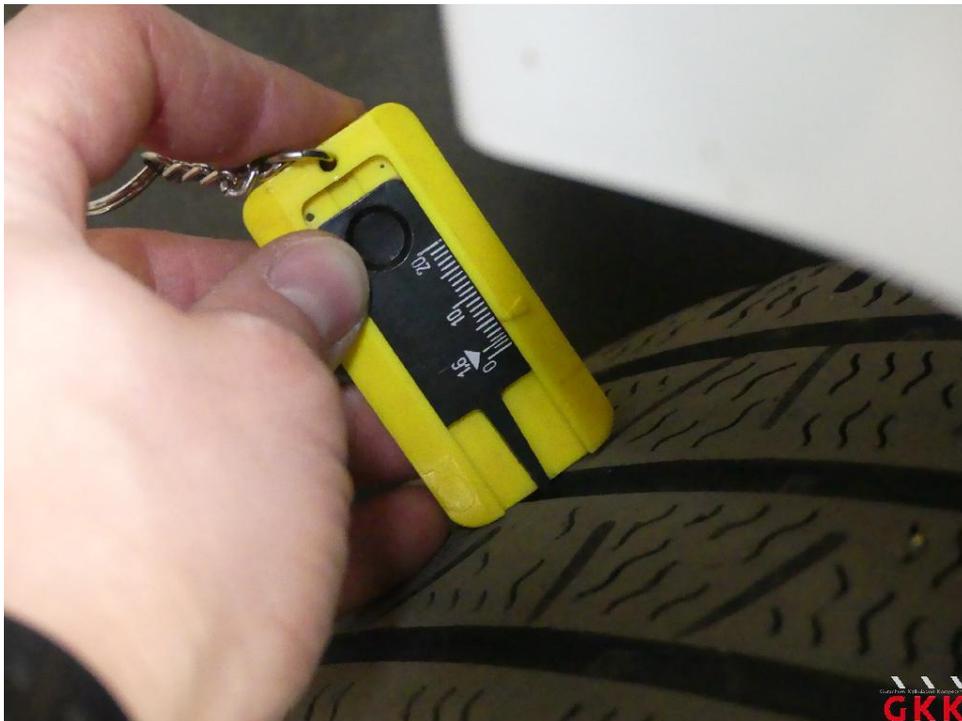


Bild 34 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen