



WBA11CG040CG79830

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	72.437 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	25.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2026
Fahrgestellnummer	WBA11CG040CG79830	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	15.03.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	09/2024, 63.464 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
2	Seitenwand links	Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Tür hinten links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.03.2025
Protokollnummer: 38981817
Anlieferungsdatum: 24.03.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	72.437 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG040CG79830	Erstzulassung	15.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

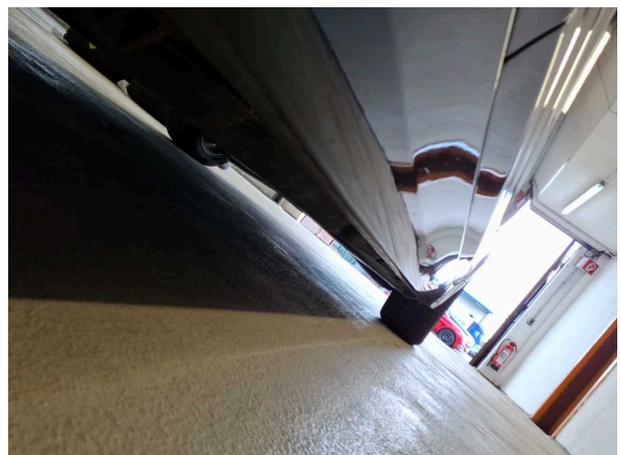


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

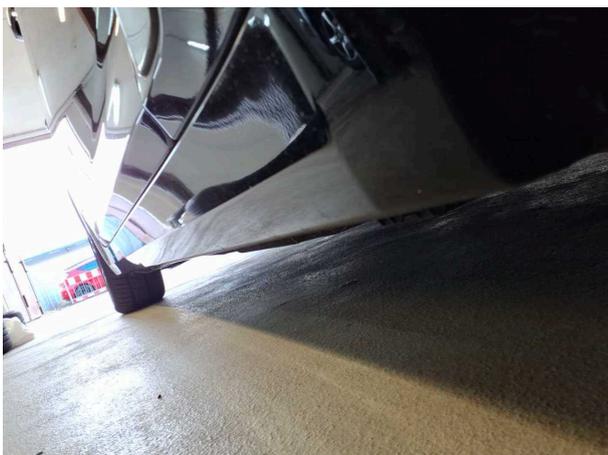


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

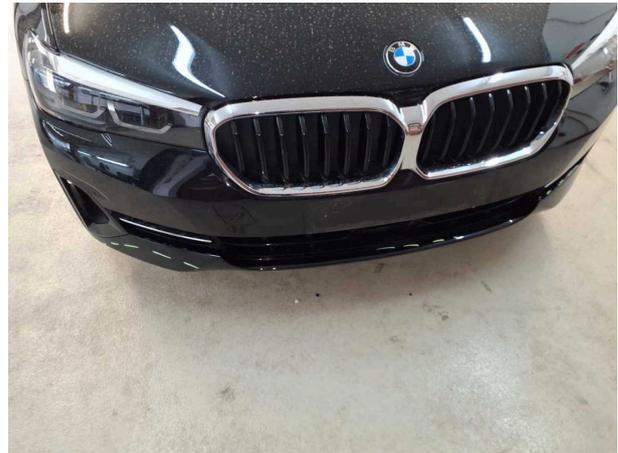

Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.03.2025
Protokollnummer: 38981817
Anlieferungsdatum: 24.03.2025



Auto Plus



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott