

**WBA6K51060FL21700**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	150.502 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	7.000 km
<b>Typ/Modell</b>	330i	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	04/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA6K51060FL21700	<b>Leistung / Hubraum</b>	190 kW / 1.998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	12.04.2021	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	04/2024, 116.344 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug
2	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Außenspiegel links	Außenspiegel - beschädigt - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

### Festgestellte Nachlackierungen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.04.2025  
**Protokollnummer: 39204073**  
Anlieferungsdatum: 07.04.2025



Auto Plus

Nr.	Ort
1	Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.04.2025  
**Protokollnummer: 39204073**  
Anlieferungsdatum: 07.04.2025



Auto Plus

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	330i	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	150.502 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA6K51060FL21700	<b>Erstzulassung</b>	12.04.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

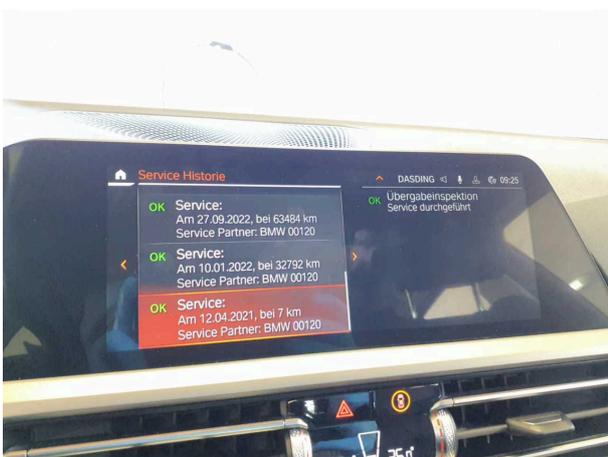


Abbildung 17: Sonstiges

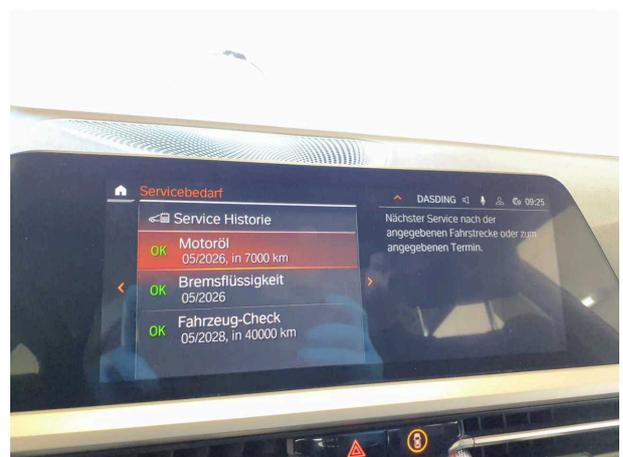


Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19: Sonstiges**




**Abbildung 20: Sonstiges**




**Abbildung 21: Sonstiges**



**Abbildung 22: Sonstiges**

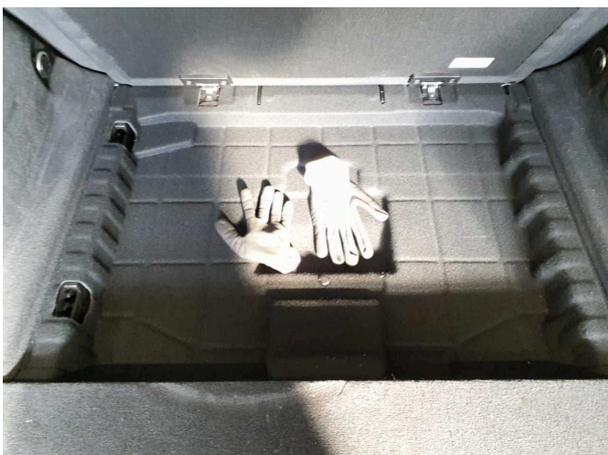

**Abbildung 23: Sonstiges**

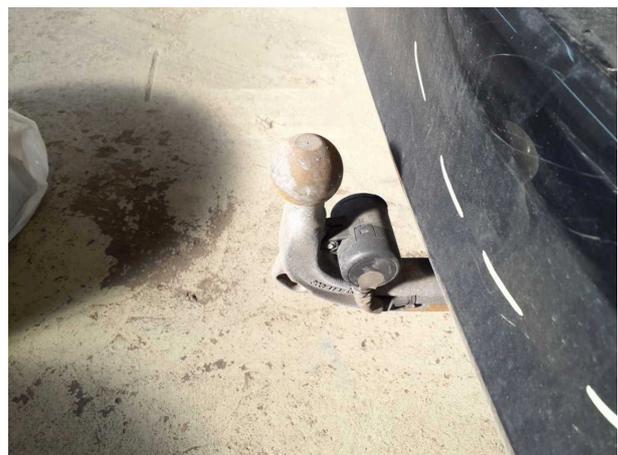

**Abbildung 24: Sonstiges**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.04.2025

**Protokollnummer: 39204073**

Anlieferungsdatum: 07.04.2025



Auto Plus



Abbildung 25: Sonstiges

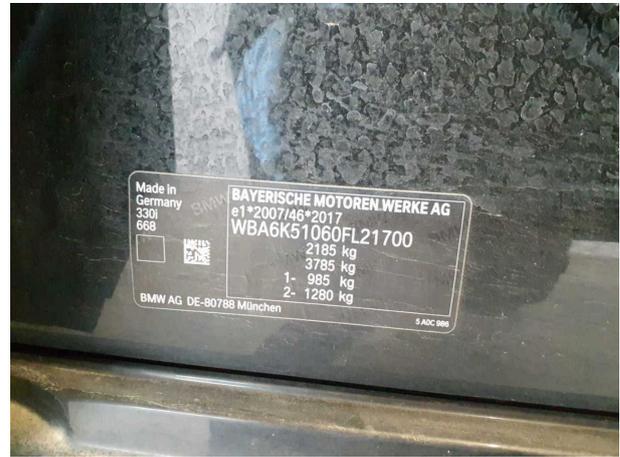


Abbildung 26: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug



**Beschädigung #2:** Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Außenspiegel links: Außenspiegel - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Außenspiegel links: Außenspiegel - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

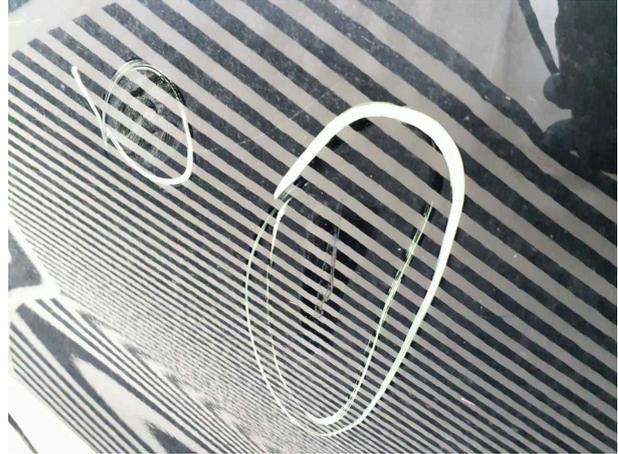

**Beschädigung #8:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott