

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	01.04.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	36251 Bad Hersfeld, Blumenweg 4
Besichtigungsdatum	09.04.2025
Referenznummern	0030924670 - 0092857074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-C 1856	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZGY2MA058556
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	22.01.2021
Typ	A3 30 TDI Sportback	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Manhattangrau - Metallic
Laufleistung abgelesen	122.338 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	01/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Vredestein	205/55 R16 91H M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Vredestein	205/55 R16 91H M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/55 R16 91V	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/55 R16 91V	6 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 14.01.2025 bei km 119.137.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Fahrzeug Marderschaden	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- ✓ 2-Zonen-Komfortklimaautomatik
- ✓ Angebot Nr. 0313324A0B vom 10.09.2020 an Firma Carrier Klimatechnik GmbH
- ✓ Audi Smartphone Interface
- ✓ Audi connect Navigation & Infotainment plus
- ✓ Audi sound system
- ✓ Businesspaket
- ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet
- ✓ Geschwindigkeitsregelanlage
- ✓ LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
- ✓ MMI Navigation plus mit MMI touch
- ✓ Manhattangrau Metallic
- ✓ Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
- ✓ Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, unten abgeflacht
- ✓ Stoff Dynamik Schwarz-Silber
- ✓ Winterräder - Stahlräder mit Radvollblende, 6,5 J x 16, Winterreifen 205/55 R
- ✓ UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH
- ✓ Aluminiumoptik im Interieur
- ✓ Anhängervorrichtung
- ✓ Audi connect Navigation & Infotainment
- ✓ Audi phone box
- ✓ Audi virtual cockpit plus
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
- ✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- ✓ LTE-Unterstützung für Audi phone box
- ✓ Make-up-Spiegel beleuchtet
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
- ✓ Audi_Prüfung DGVU 70(UVV) vor Übergabe

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Motorhaube, Lackierung verätzt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Scheinwerfer links LED, Steinschlag und Kratzer (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Seite links

Schweller links, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Tür hinten links, verkratzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Sonstiges

Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 39 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 09.04.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

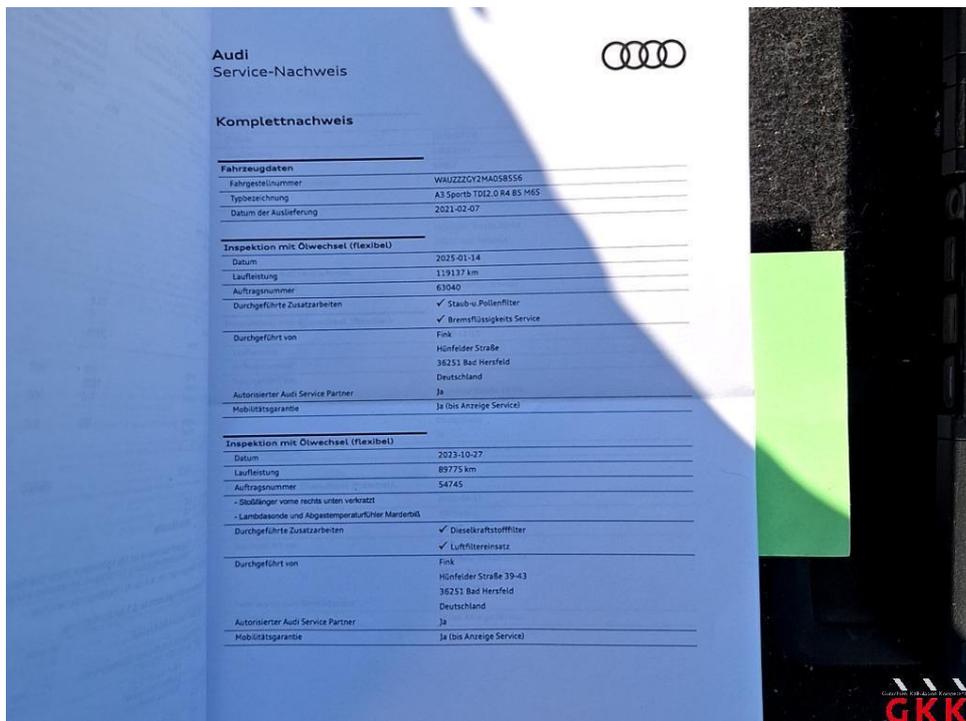


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Motorhaube, Lackierung verätzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage

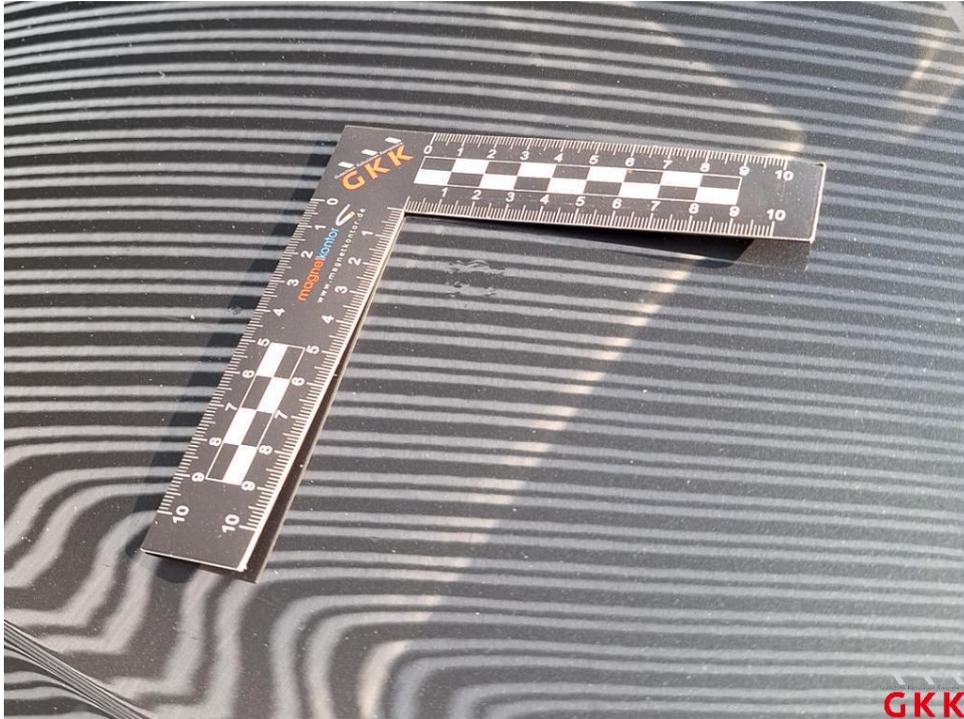


Bild 13. Motorhaube, Lackierung verätzt, auslegen, schleifen, polieren

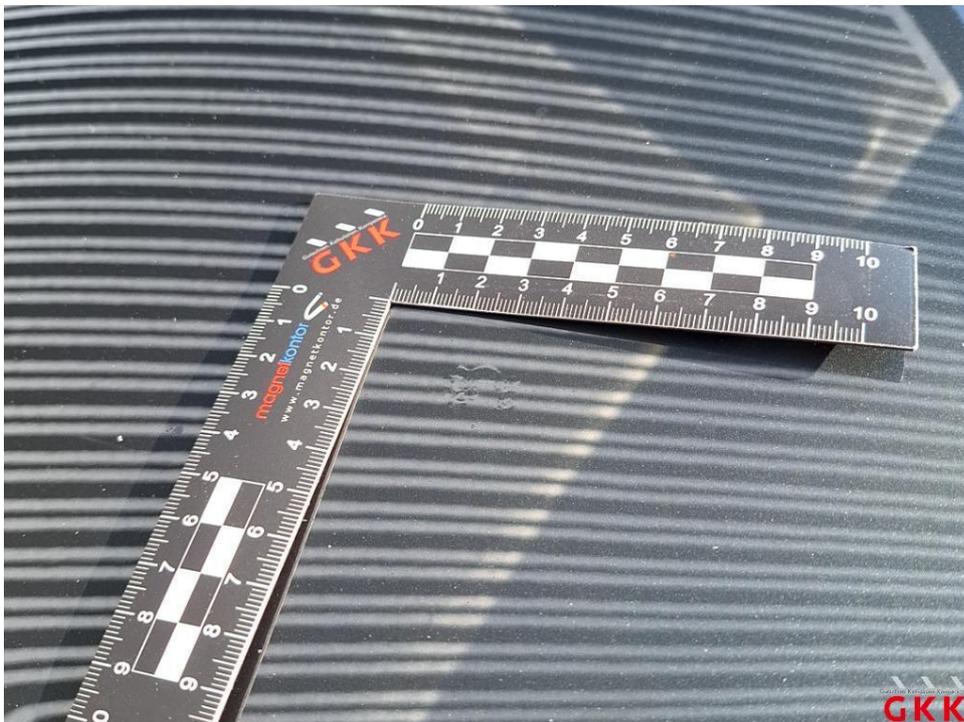


Bild 14. Motorhaube, Lackierung verätzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 20. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen

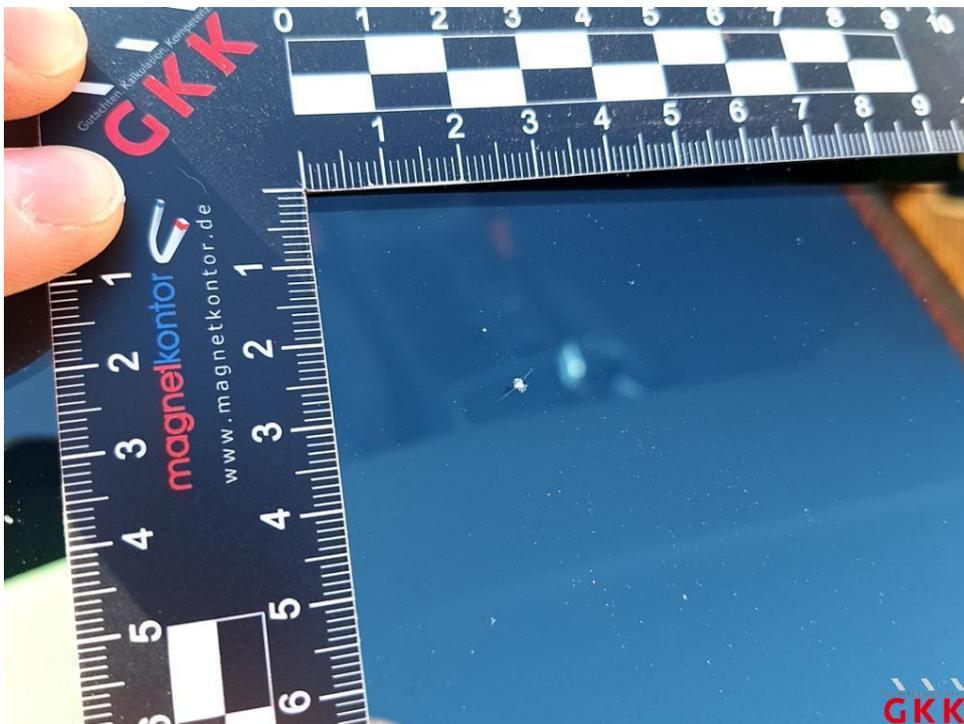


Bild 22. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen

Fotoanlage

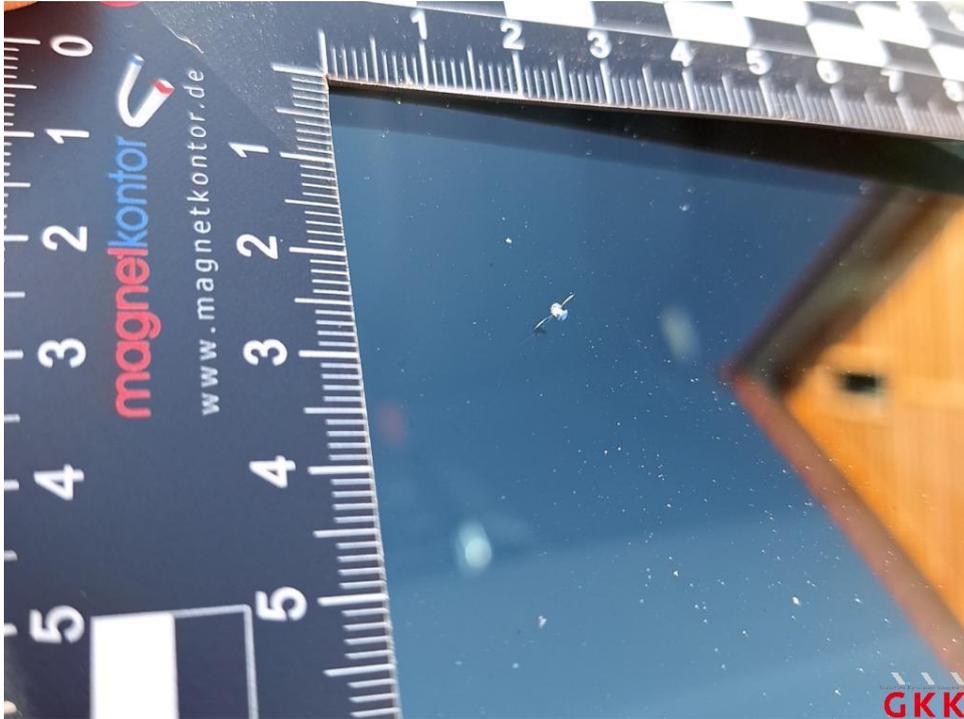


Bild 23. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen



Bild 24. Tür vorne rechts, verkratzt, polieren

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne rechts, verkratzt, polieren



Bild 26. Tür vorne rechts, verkratzt, polieren

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, polieren

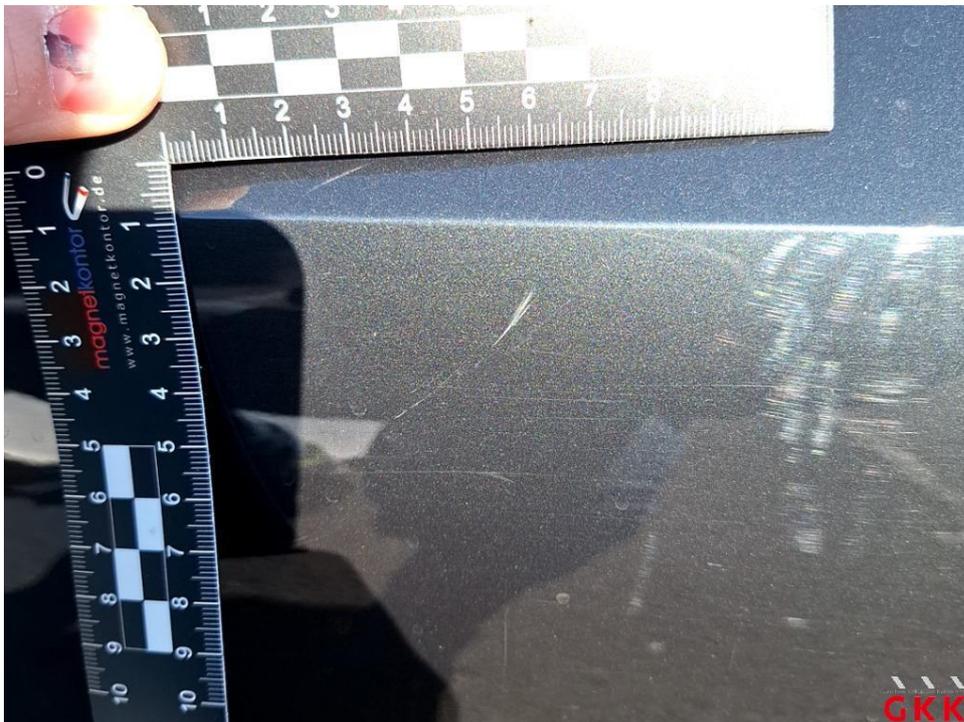


Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, polieren

Fotoanlage

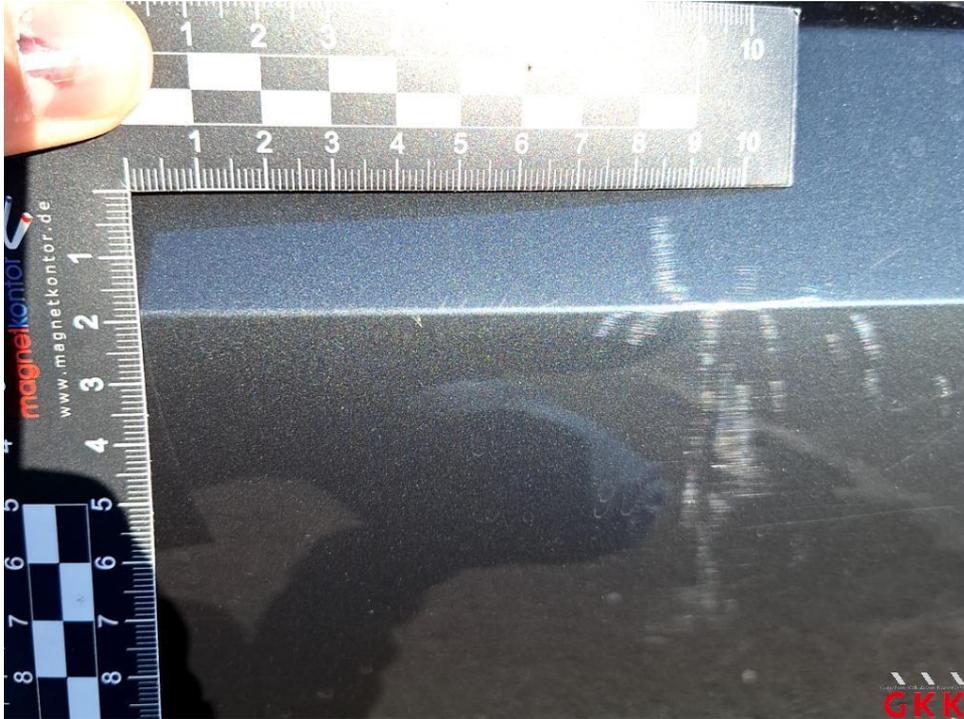


Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, polieren



Bild 30. Schweller links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Schweller links, verkratzt, Smartrepair



Bild 32. Schweller links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 34. Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 36. Scheinwerfer links LED, Steinschlag und Kratzer, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Scheinwerfer links LED, Steinschlag und Kratzer, ersetzen



Bild 38. Scheinwerfer links LED, Steinschlag und Kratzer, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39.