

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	16.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	29.04.2025
Referenznummern	0002041976

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF01XXTTG1LB79194

Fahrzeugart	Transporter - Kombi	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom Kombi 2.0 TDCI Trend	Laufleistung abgelesen	95.572 km
Erstzulassung	01.04.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R 16C 109/107T AS	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R 16C 109/107T AS	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R 16C 109/107T AS	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R 16C 109/107T AS	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 08.03.2022 bei km 38.877.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Aktives Kurvenlicht		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem 17: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" TFT Multifunktionsdisplay		Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher		FordPass Connect inkl. eCall	
Ford SYNC 3		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	
Bordcomputer		Einstiegsleuchten	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		Fensterheber elektrisch	
Generator 240 A		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 6-Gang		Haltegriff B-Säule	
Haltegriffe vorn		Handschuhfach abschließbar	
Heckflügeltüren mit Verglasung		Karosserie/Aufbau: Kombi	
Karosserievariante: Normaldach		Kühlergrill schwarz	
Lenkrad (Leder)		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		Radstand 2933 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem		Reserverad in Fahrbereifung	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Scheinwerfer H4	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Schmutzfänger vorn und hinten	
Seitenschutzleisten		Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		Stoßfänger teillackiert	
Tagfahrlicht LED		Trend	
Verzurrösen (2)		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch		Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Doppelklimaanlage	✓	Heckscheibenwischer	✓
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓
Folierung/Werbefolie	✓	Dachblinkleuchten	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne PDC-Sensor, lose, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	113,52 €	56,76 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19)	692,38 €	410,00 €
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 14)	119,60 €	59,80 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16)	954,28 €	556,90 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Nothammer, fehlt, ersetzen	11,99 €	11,99 €
Innenraumverkleidungen, gelöst (I), instand setzen (Bild 20, Bild 21)	37,42 €	37,42 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.880,60 €
Minderwert	2.084,28 €
Händlereinkaufspreis	13.000,00 €
Händlerverkaufspreis	14.475,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 30.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

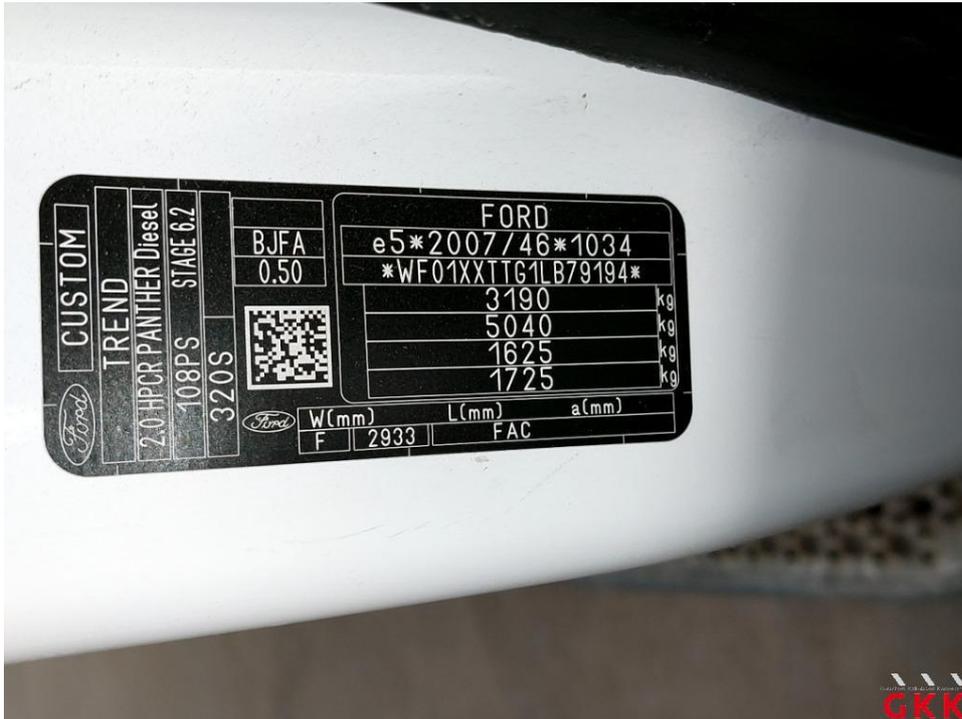


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

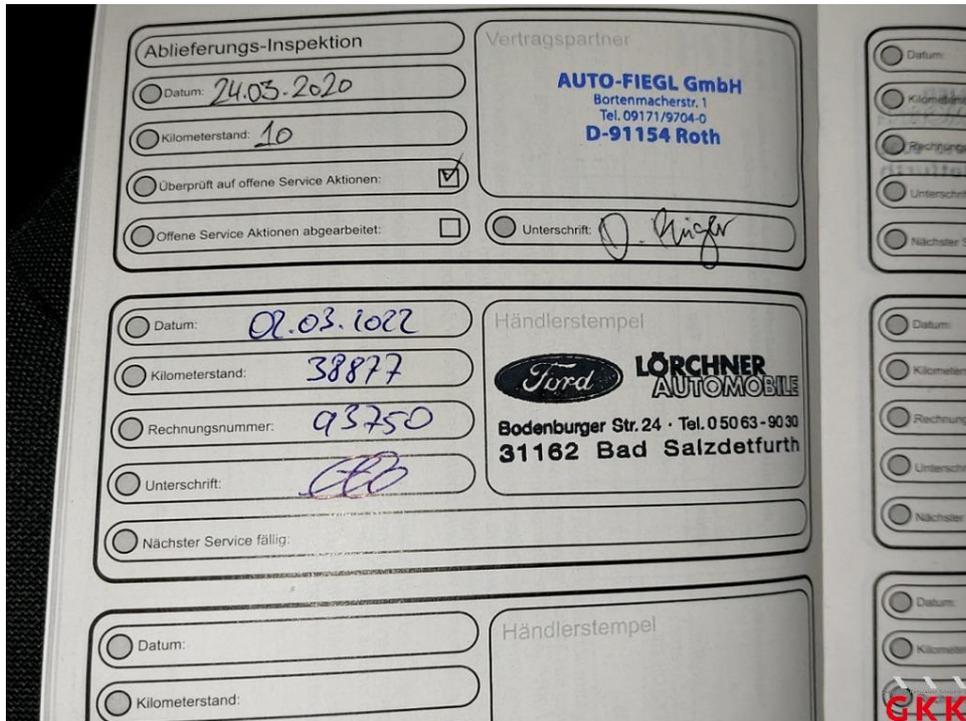


Bild 12

Fotoanlage

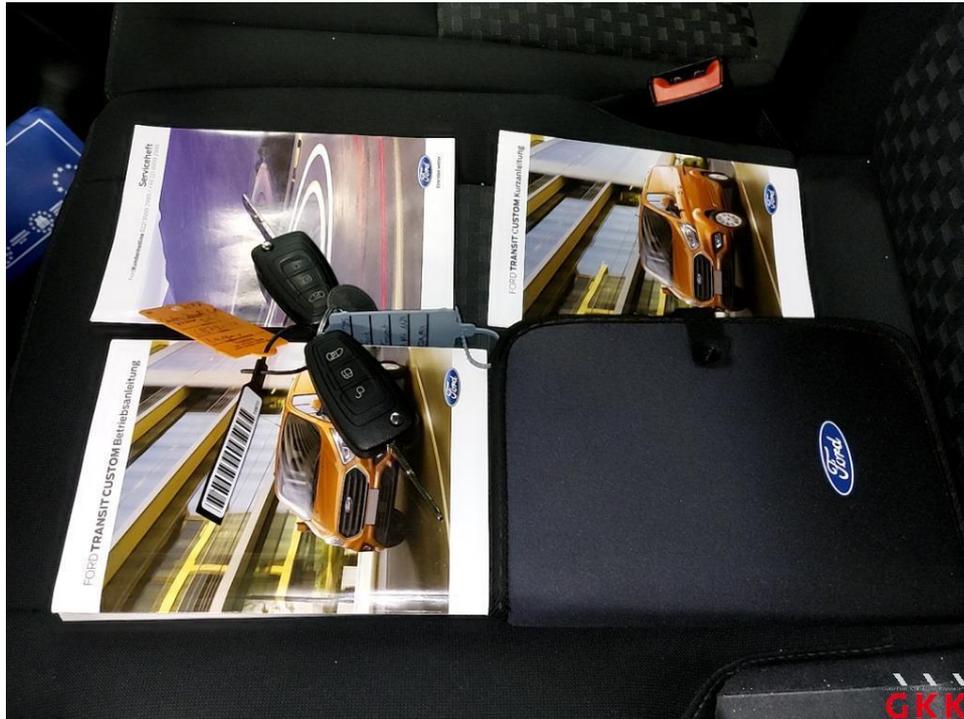


Bild 13



Bild 14 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, PDC-Sensor, lose, ersetzen



Bild 18 Stoßfänger vorne, PDC-Sensor, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Innenraumverkleidungen, gelöst (I), instand setzen

Fotoanlage



Bild 21 Innenraumverkleidungen, gelöst (I), instand setzen