



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39282049
Auftrags-Nr / Referenz: MW2347507
Besichtigungsdatum: 01.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Standard Reichweite Plus Hinterradantrieb		
Kennzeichen	D-TH-31	Fahrgestellnummer	LRW3E7FRXNC501252
Erstzulassung	03.03.2022	Laufleistung (abgelesen)	92.200 km
HSN/TSN	1480 / AAZ 00093	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Solid Black	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	88 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2025
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.149 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52084173	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98Y	Winterreifen auf Leichtmetall	Kumho	6mm / 6mm	i.O.
2	235/45 R18 98Y	Winterreifen auf Leichtmetall	Kumho	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht



Bezeichnung
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofil Speicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Uni

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - beschädigt - erneuern
7	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Winterreifensatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang
- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturentwicklung und damit verbundenen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

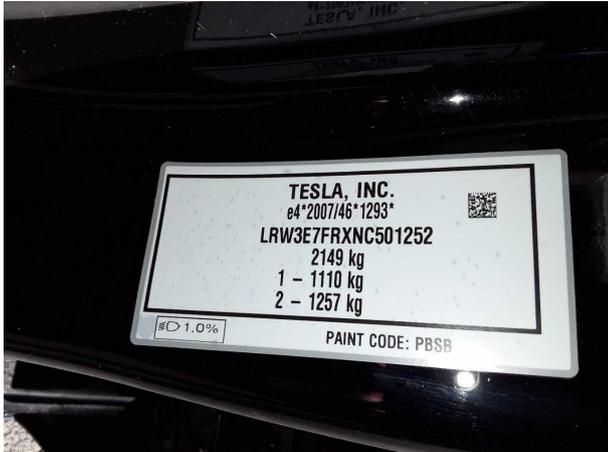


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

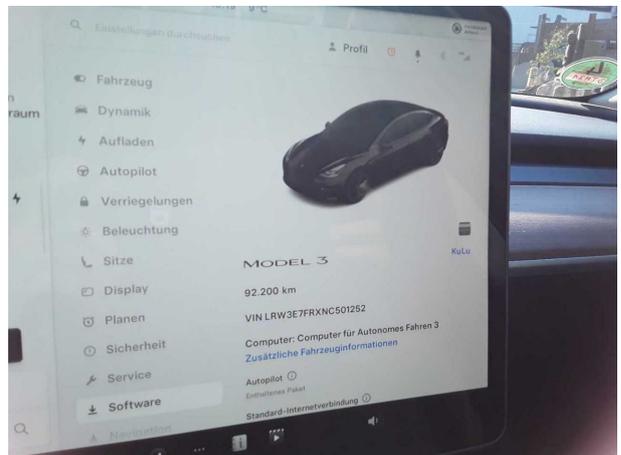


Abbildung 10: Laufleistung

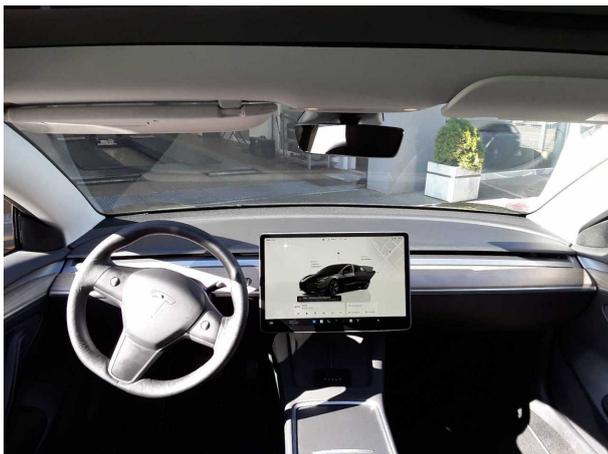


Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
Wertminderung

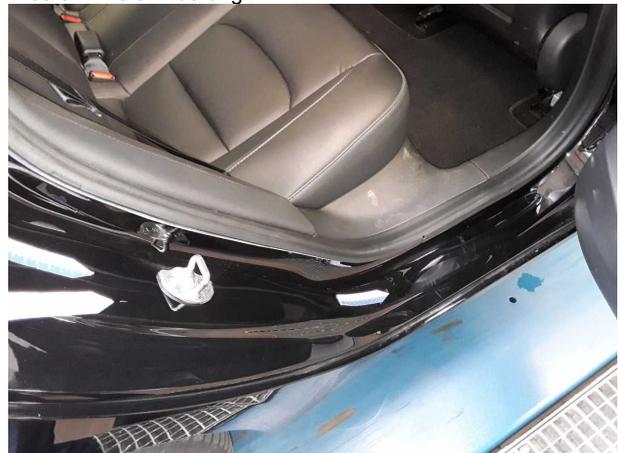

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair

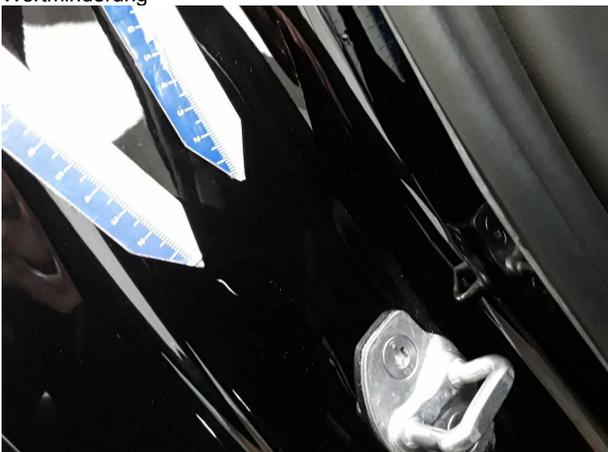

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschade...
Smart Repair

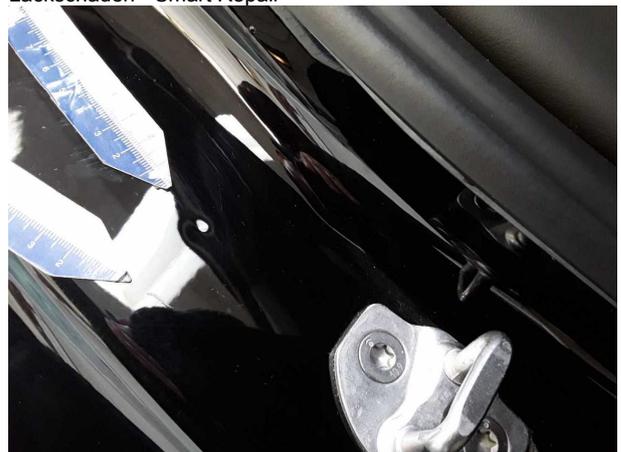

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschade...
Smart Repair



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
(Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
(Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
(Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
(Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren