

WBATX95010N018125

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	141.776 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	15.000 km
Typ/Modell	X3 M40d	HU (Bericht lag vor)	12/2026
Fahrgestellnummer	WBATX95010N018125	Leistung / Hubraum	240 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	17.12.2019	Polster/Farbe	Leder / Braun
Letzte Wartung	12/2024, 131.587 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Motorhaube	Dämmmatte - fehlt - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R20 103W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	275/40 R20 106Y	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 20.05.2025
Protokollnummer: 39827094
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 20.05.2025
Protokollnummer: 39827094
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	X3 M40d	Laufleistung (abgelesen)	141.776 km
Fahrgestellnummer	WBATX95010N018125	Erstzulassung	17.12.2019

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

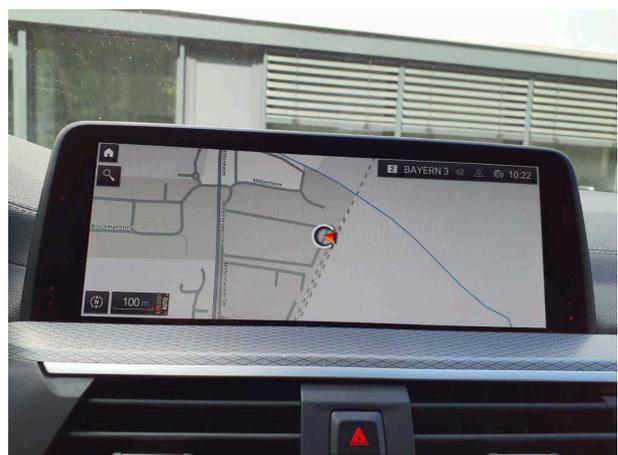


Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD München –
 Oberschleißheim
 Mittenheimer Str. 64
 85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 20.05.2025
Protokollnummer: 39827094
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte - fehlt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren