



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39097804
 Auftrags-Nr / Referenz: 18926384
 Besichtigungsdatum: 27.03.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
Kennzeichen	KS-PV 112 E	Fahrgestellnummer	5YJ3E7EC1MF898741
Erstzulassung	08.03.2021	Laufleistung (abgelesen)	77.876 km
HSN/TSN	1480 / AAS 00097	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: ausreichend
Leistung / Hubraum	155 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.232 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52077301	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	n.i.O.
2	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle



Bezeichnung
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilpeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperr

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Lackmangel - Wertminderung
7	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
10	Schweller rechts	Schweller - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Bemerkung: I.o.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

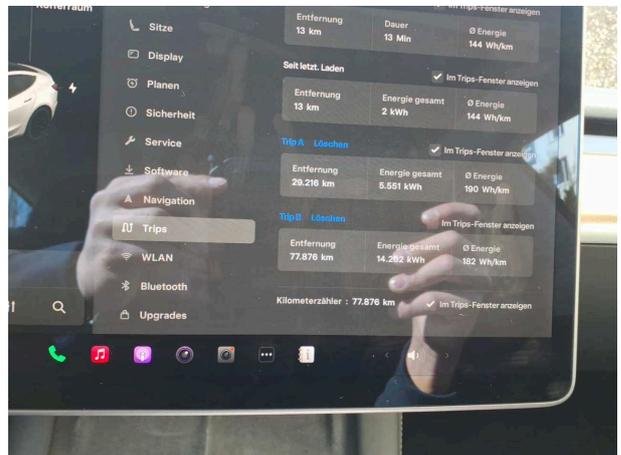


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

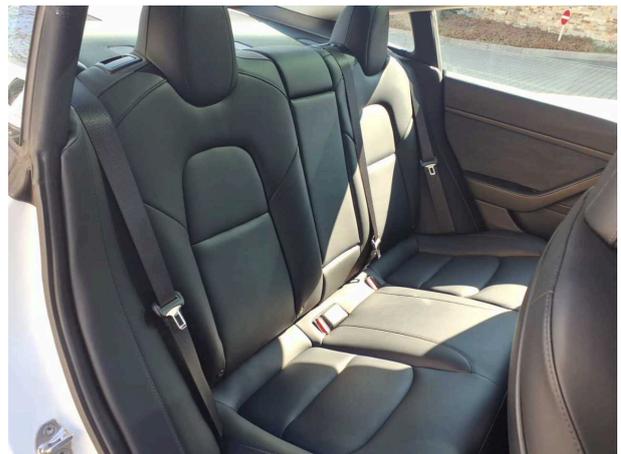


Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

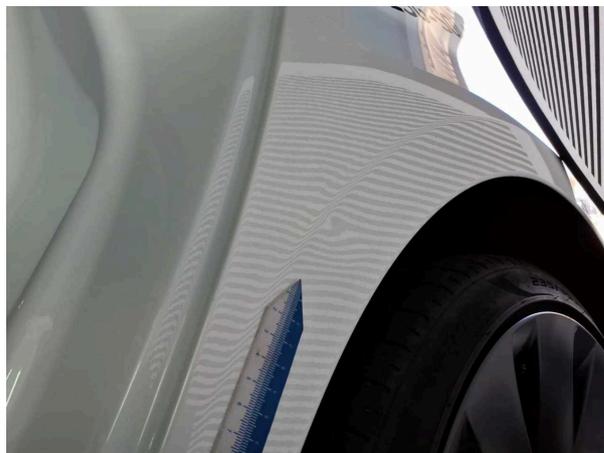

Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

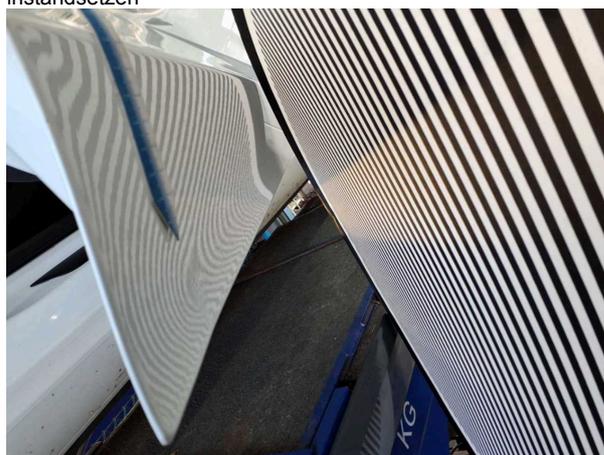

Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern

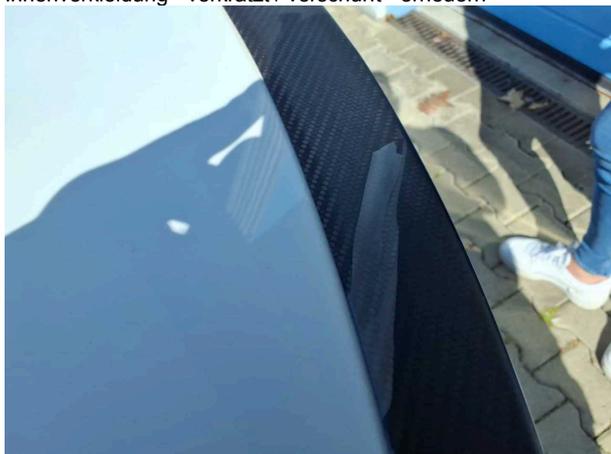

Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Lackmangel - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Schweller rechts: Schweller - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Schweller - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Schweller - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Schweller - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

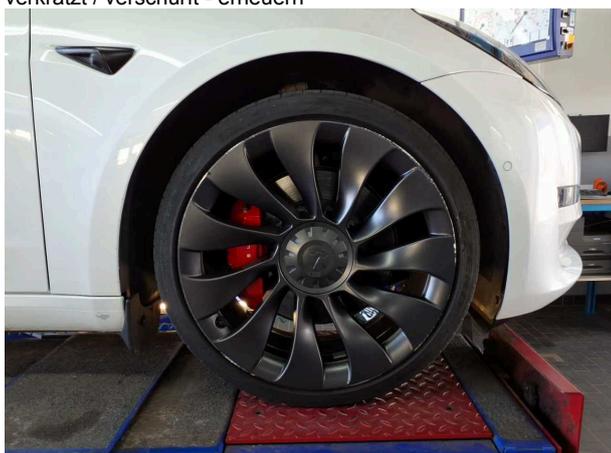

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

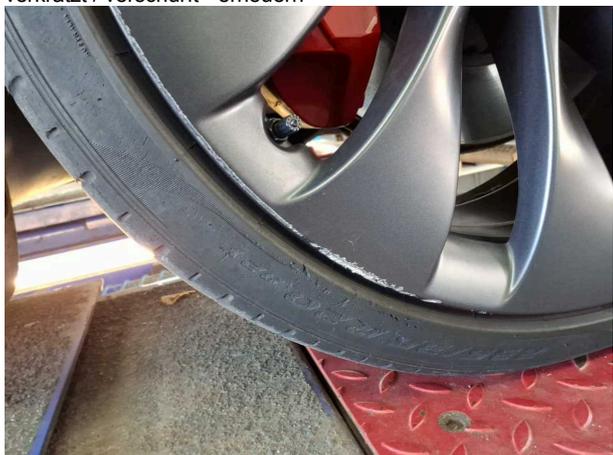

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

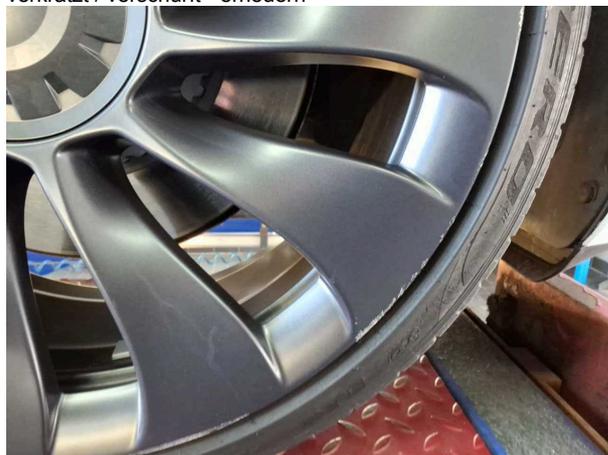

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV Auto Service-Center Kassel
Raiffeisenstraße 20
34121 Kassel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts