

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	08.05.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	44653 Herne, Baukauerstr. 90
Besichtigungsdatum	15.05.2025
Referenznummern	0030947893 - 0046675077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	EF-KT 105	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA6X310205U49959
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	18.11.2021
Typ	Gran Tourer 220d Steptronic Luxury Line	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Sparkling Brown-Braun - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	125.837 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	11/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 140 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/45 R18 95V	3 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/45 R18 95V	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95V	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95V	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 95Y	2 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 95Y	2 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 95Y	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 95Y	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am 11.04.2025 bei km 123.589.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten Unfallschaden	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Besichtigung ohne Begleitung.

Sonderausstattung

✓ 18" Leichtmetallräder Y-Speiche 484 in Ferricgrau, glanzgedreht	✓ ANGEBOT Nr. 1297267 vom
✓ Ablagetische im Fond	✓ Adaptiver LED-Scheinwerfer
✓ Adaptives Fahrwerk	✓ Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf
✓ Apple CarPlay Vorbereitung	✓ Außenspiegelpaket
✓ Business Package	✓ Driving Assistant Plus
✓ Entertainment Paket	✓ Gepäckraum-Trennnetz
✓ Größerer Kraftstofftank - um 10 Liter vergrößertes Volumen des Kraftstofftanks	✓ Innen- und Außenspiegelpaket
✓ Innenspiegel automatisch abblendend	✓ Leder 'Dakota' mit Teil-Perforierung Mokka Schwarz
✓ Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	✓ M Dachhimmel anthrazit
✓ M Lederlenkrad	✓ Metallic-Lackierung
✓ Modellschriftzug Entfall	✓ Navigation
✓ Park Distance Control (PDC) vorne und hinten	✓ Parkassistent inkl. PDC vorne & hinten
✓ Real Time Traffic Information (RTTI)	✓ Rückfahrkamera
✓ Sonnenschutzverglasung	✓ Sparkling Brown Metallic
✓ Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	✓ Telefonie mit Wireless Charging
✓ Widescreen Display	✓ Winter Leichtmetallräder Professional für Großkunden
✓ Audi/BMW_PrüfungDGVU70(UVV) vor Übergabe	✗ UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_Refrigerat
✓ UTC_Warnblitzer	✓ UTC_Warnblitzer_Audi/BMW

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 49, Bild 50, Bild 51)

Motorhaube, beschädigt (Bild 46, Bild 47, Bild 48)

Seite links

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Seite rechts

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 36, Bild 37)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, Untermaß (Bild 15, Bild 16)

Reifen vorne links, Untermaß (Bild 13, Bild 14)

LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

LM-Rad vorne links, verkratzt (Bild 20, Bild 21)

LM-Rad hinten rechts, verkratzt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt (Bild 34, Bild 35)

LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 52)

Ohne Zuordnung

UTC-Kennzeichenhalter, fehlt (Bild 44, Bild 45)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 52 Fotos.

Marzinek, David

Der Sachverständige, 16.05.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, vorne links, Untermaß, ersetzen



Bild 14. Reifen, vorne links, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Reifen, vorne rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 16. Reifen, vorne rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 18. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage

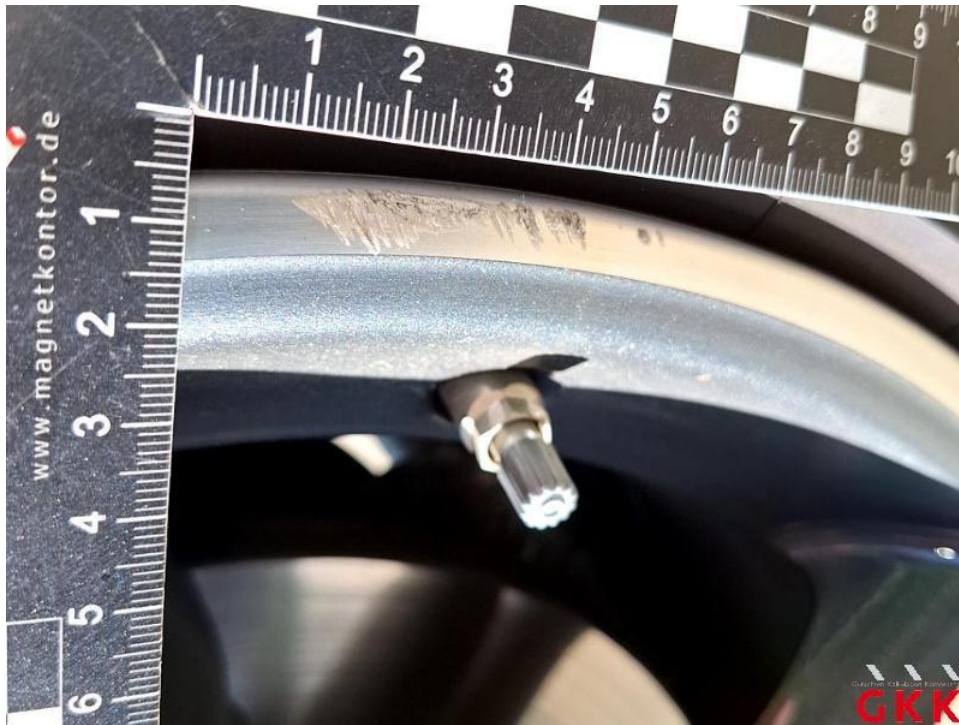


Bild 19. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20. LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen



Bild 22. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

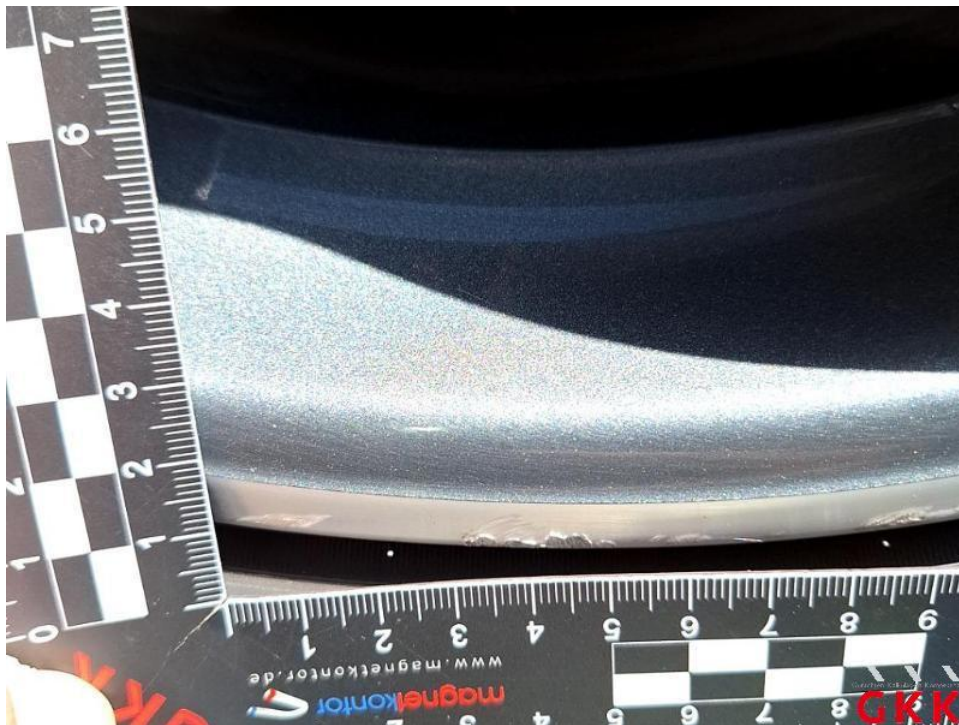


Bild 24. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 26. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 28. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 30. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 32. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 34. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 36. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 38. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 40. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 42. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 43. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 44. UTC-Kennzeichenhalter, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. UTC-Kennzeichenhalter, fehlt, ersetzen



Bild 46. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 47. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 48. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 50. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 52. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben