

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	06.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	12.05.2025
Referenznummern	0002061605

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WBA11DZ040FN13953		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Alpinweiss / Uni
Hersteller	BMW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	320 d Mild-Hybrid M Sport	Laufleistung abgelesen	97.277 km
Erstzulassung	05.08.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 140 KW
Antriebsart	Heckantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/45 R18 95Y	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/45 R18 95Y	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/40 R18 99Y	1 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/40 R18 99Y	1 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 09.09.2024 bei km 73.721.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
 Inspektion demnächst fällig.
 Aufgrund der Fehlermeldung im Kombiinstrument nur bedingt fahrbereit.
 Das Fahrzeug ist bezogen auf den Besichtigungsumfang nicht verkehrssicher aufgrund: Reifen hinten links - Untermaß, Reifen hinten rechts - Untermaß.
 Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltenlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ablage-Paket		Aerodynamik-Paket M-Technic	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Aktive Motorhaube		Ambiente-Beleuchtung	
Anti-Blockier-System (ABS)		Armauflage vorn	
Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden		Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Befestigungssystem im Kofferraum	
Bordcomputer		Bremsassistent	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	
Dachreling Hochglanz Shadow-Line		Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)		Dynamische Bremsleuchte	
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)		Dynamische Tractions Control (DTC)	
Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic		Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	
Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)		Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	
Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent		Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle		Frontscheibe Akustikglas	
Fußmatten Velours		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion		Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	
Heckklappenbetätigung automatisch		Heckleuchten LED	
Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon		Innenspiegel mit Ablendautomatik	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control		Kopf-Airbag-System hinten	
Kopf-Airbag-System vorn		Kopfstützen hinten klappbar	
Lenkrad (Leder M-Technic)		Licht- und Regensensor	
LM-Felgen		M Sport	
Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)		Mittelarmlehne hinten	
Nebelscheinwerfer LED		Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	
Parkbremse elektrisch		Personalisierungssystem (Personal Profile)	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rußpartikelfilter	
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Scheinwerfer LED		Seitenairbag vorn	
Service-System: ConnectedDrive Services		Service-System: Gesetzlicher Notruf	
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices		Servolenkung Servotronic	
Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination		Sport-Fahrwerk (M-Technic)	
Variable Sportlenkung		Sportsitze vorn	
Start-Stop-Knopf		Start/Stop-Anlage (Funktion)	
Warndreieck		Wegfahrsperre	
Sonderausstattung (verifiziert)			
BMW Live Cockpit ConnectedDrive	✓	Ausstattungs-Paket: Connected Professional	✓
BMW Live Cockpit Professional	✓	Alarmanlage	✓
HiFi-Lautsprechersystem	✓	Sitzheizung vorn	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 17)	159,16 €	103,45 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	1127,75 €	1127,75 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach Mitte, beschädigt, kalt drücken (Bild 25, Bild 26)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1547,98 €	1006,19 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen hinten rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 16)	346,62 €	346,62 €
Reifen hinten links, Untermaß, ersetzen (Bild 15)	346,62 €	346,62 €
LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	672,30 €	672,30 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motor Motorkontrollleuchte, Fehlermeldung/en, auslesen / prüfen (Bild 18)	159,52 €	159,52 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 29)	121,85 €	121,85 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	4.561,80 €
Minderwert	3.964,30 €
Händlereinkaufspreis	12.800,00 €
Händlerverkaufspreis	14.775,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 15.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

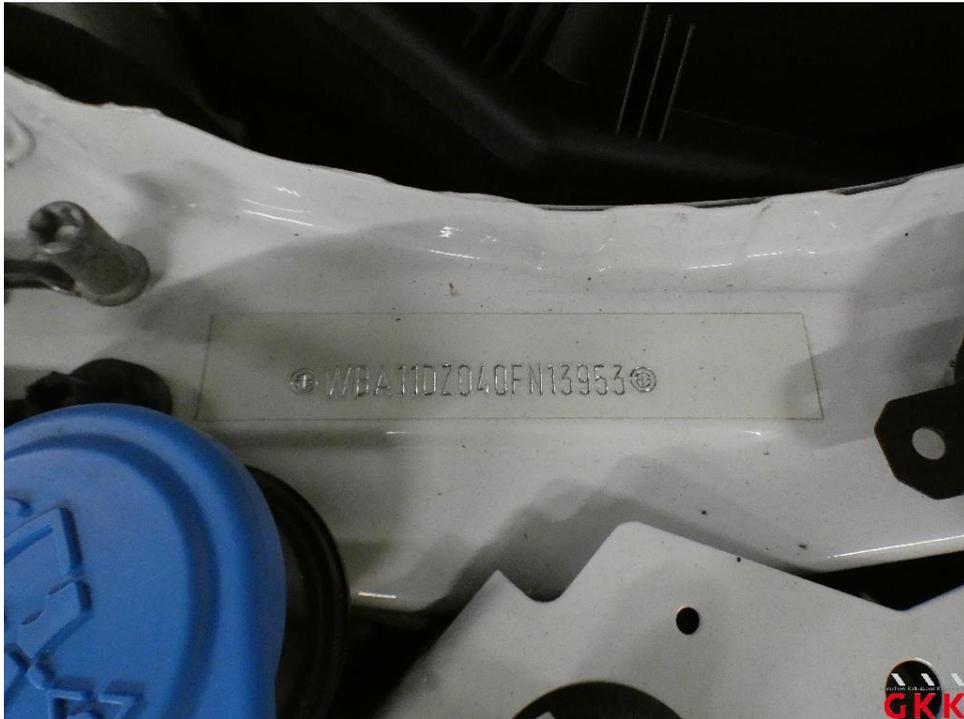


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Reifen, hinten links, Untermaß, ersetzen



Bild 16 Reifen, hinten rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Motor, Motorkontrollleuchte, Fehlermeldung/en, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Dach, Mitte, beschädigt, kalt drücken



Bild 26 Dach, Mitte, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

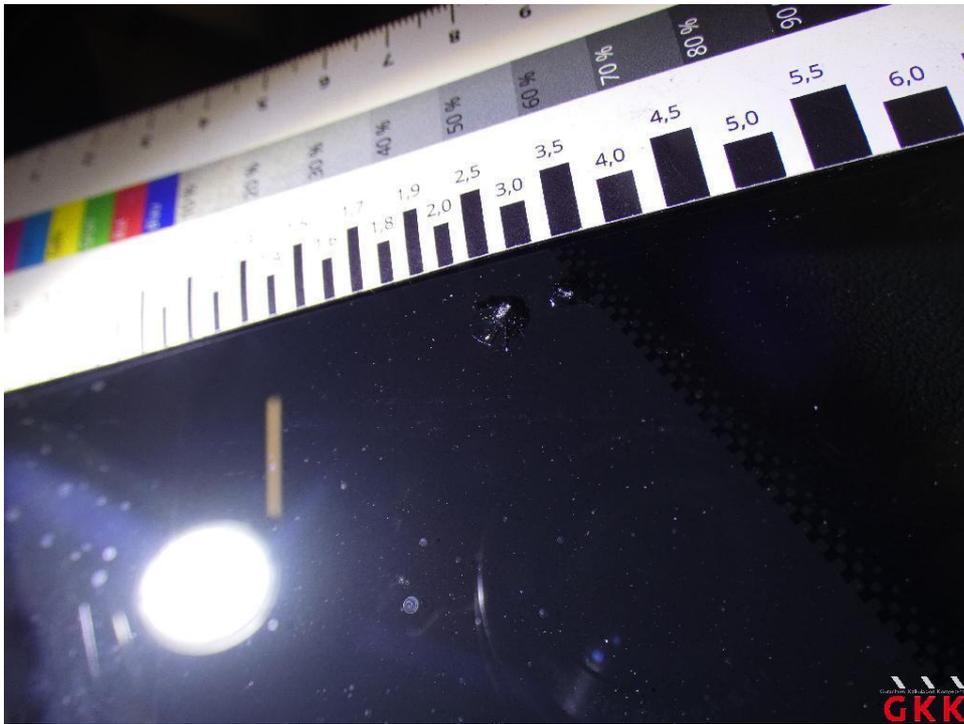


Bild 28 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen