



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39475078
Auftrags-Nr / Referenz: 50136503
Besichtigungsdatum: 24.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	SON E.GO e.Go Life 60		
Kennzeichen	HD-OF 540E	Fahrgestellnummer	WNAF1ADE7NA000250
Erstzulassung	15.03.2022	Laufleistung (abgelesen)	24.502 km
HSN/TSN	2216 / AAA 00000	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Coupe	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse		Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	29 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2025
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	kg
Dokumente	ZB vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	4 / 3
Vertragsnummer	50136503	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/50 R17 93V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	5mm / 5mm	i.O.
2	205/50 R17 93V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2025

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
12 V Steckdose
Ablagenpaket - separates Fach in Türtasche - 2x Cupholder
Airbag Fahrer-, Beifahrer- und Seitenairbag
Akustisches Warnsystem zum Schutz von Verkehrsteilnehmern (AVAS)
Anti-Blockier-System (ABS) mit integriertem, hydraulischen Bremsassistent
Außenspiegel beheizbar - elektrisch einstell- und manuell einklappbar
Beheizbare Heck- und Frontscheibe
Berganfahrhilfe (Hill-Start-Assist)
Bremsleuchte, dritte

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 Holman Compound Linz
 Asbacher Str/ Sterner Huette
 53545 Linz am Rhein

Empfänger
 Backoffice
 Santander Consumer Leasing GmbH
 Santander-Platz 1
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
e.GO Infotainmentsystem mit DAB+ Radio, Apple CarPlay, Android Auto und Bluetooth Freisprecheinrichtung
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Antischlupfregelung (ASR)
Energierückgewinnung durch Rekuperation
Fahrwerk: Fahrmodi "ECO", "COMFORT" und "SPORT"
Fenster rahmenlose
Fensterheber elektrisch mit Absenkautomatik auf der Fahrerseite
Frischluft- und Umluftsystem mit 5-stufigem Gebläse
Gepäckraumboden inkl. Sortierhilfe unter dem Gepäckraumboden, in der bspw. das Ladekabel seinen Platz findet
Geschwindigkeitswarner
Getriebe: 1-Gang Direktantrieb
Große offene Ablage
Heizung
ISO-Fix Kindersitzbefestigung für Beifahrersitz und hintere Sitze
Klimaautomatik
Komfort-Scheibenwischfunktion mit Regensensor
Kopfstützen, hinten
Kopfstützen, vorne
Ladekabel für öffentliche Ladestationen oder Haushaltssteckdosen
LED- Hauptscheinwerfer
Leichte und robuste Kunststoff-Außenhaut
Lenkrad im 3-Speichen-Design höhen- und weitenverstellbar
Lichtautomatik durch Lichtsensor inkl. Coming-Home und Leaving-Home Lichtfunktion
Lithium-Ionen Batterie mit 8 Jahren Garantie bei 70 % Restkapazität
Nebelscheinwerfer
Notrufsystem eCall
Parkassistentz vorne und hinten
Reifendruckkontrollsystem aktiv
Räder: 17" Design Leichtmetallräder mit Allwetterreifen
Servolenkung elektrisch
Sitze: 2 Sitzplätze im Fond mit vollständig und einzeln umklappbaren Lehnen
Sitze: Manuell verstellbare Sitze für Fahrer und Beifahrer (Sitzlängsrichtung und Lehnenneigung)
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Umklappbare Beifahrersitzlehne zum Transport langer Gegenstände
Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Tagfahrlicht
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, optischer Verriegelungsrückmeldung und Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung Atlasgrau Metallic oder Bordeauxrot Metallic



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Scheibenreinigung	Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Seitenwand links	Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - Wertminderung
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - Wertminderung
7	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - verformt - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
10	Karosserie	Karosserie - Delle(n) - Wertminderung
11	Schweller links	Schweller - Kratzer - Smart Repair
12	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
13	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - Wertminderung
15	Unterlagen	Serviceheft (Nachweise fehlen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

-Ganzjahresreifen Satz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand links: Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Seitenwand links: Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung

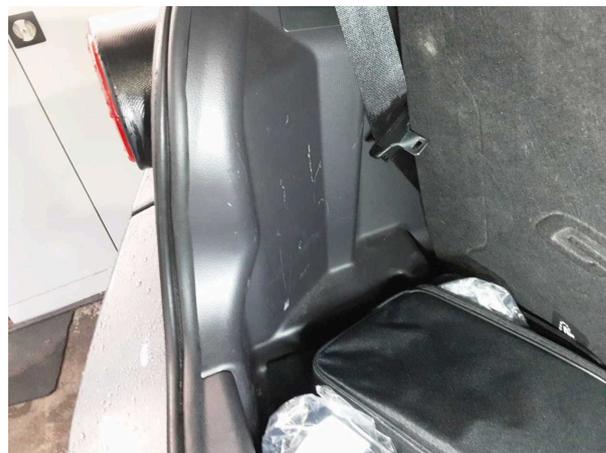

Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verformt - Wertminderung



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verformt - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz... Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Delle(n) - Wertminderung




Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Delle(n) - Wertminderung

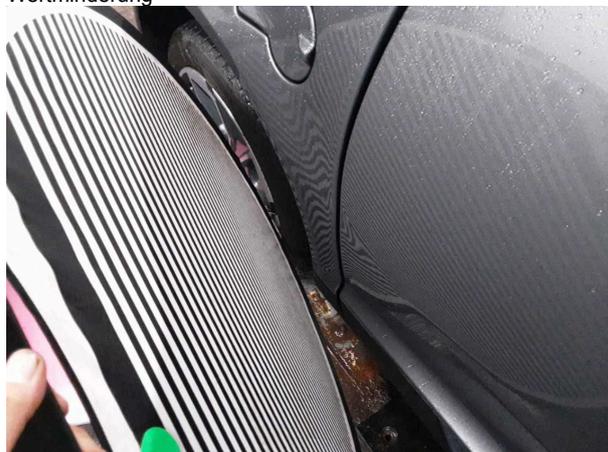

Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Delle(n) - Wertminderung

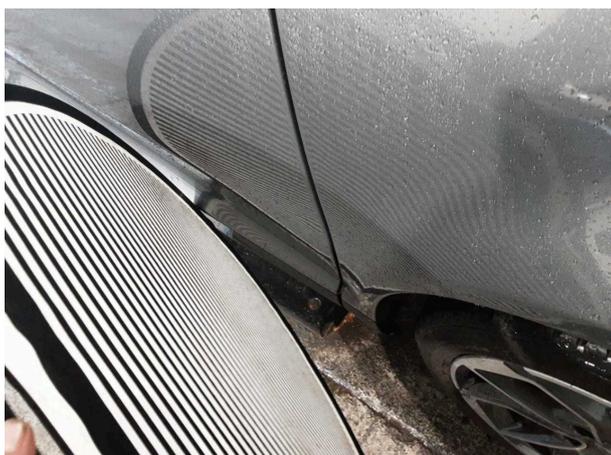

Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Delle(n) - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Schweller links: Schweller - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #11: Schweller links: Schweller - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

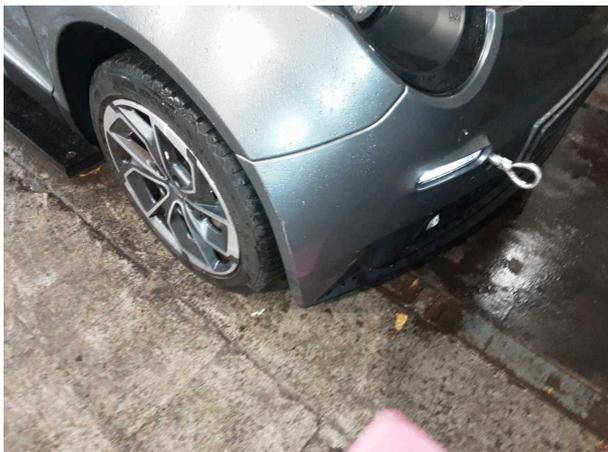

Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - Wertminderung




Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

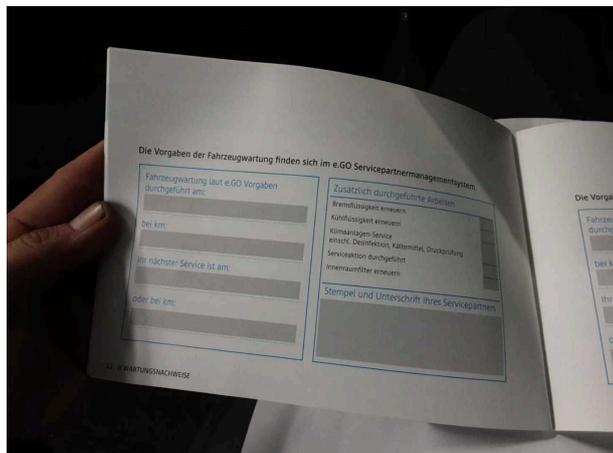

Beschädigung #15: Unterlagen: Serviceheft (Nachweise fehlen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung