



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 39003498  
Auftrags-Nr / Referenz: 18921654  
Besichtigungsdatum: 18.03.2025

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model 3 Standard Reichweite Plus Hinterradantrieb		
<b>Kennzeichen</b>	SHG-J 160E	<b>Fahrgestellnummer</b>	5YJ3E7EA4MF895489
<b>Erstzulassung</b>	11.02.2021	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	48.362 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / AAZ 00017	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Solid Black	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	88 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	03/2026
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.014 kg
<b>Dokumente</b>	ZB   vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 4
<b>Vertragsnummer</b>	18921654	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98/98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	235/45 R18 98/98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98/98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	235/45 R18 98/98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

## Ausstattung

### Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperr

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Navigieren mit Autopilot-Funktionalität: automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen. - Einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken. - "Herbeirufen": Ihr geparktes Auto findet Sie auf Parkplätzen und kommt zu Ihnen.
Lackierung: Uni
Räder: 18-Zoll Winterrädersatz mit Pirelli Reifen



## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand (Polieren) - Kratzer - Smart Repair
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
5	Sitz vorn	Sitz rechts (Lehnenverkleidung hinten) - verformt - erneuern
6	Sitz vorn	Sitz links (Lehnenverkleidung hinten) - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Schweller links	Einstieg - Lackmangel - Smart Repair
8	Schweller rechts	Einstieg - Lackmangel - Smart Repair
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbilddanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne




**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten

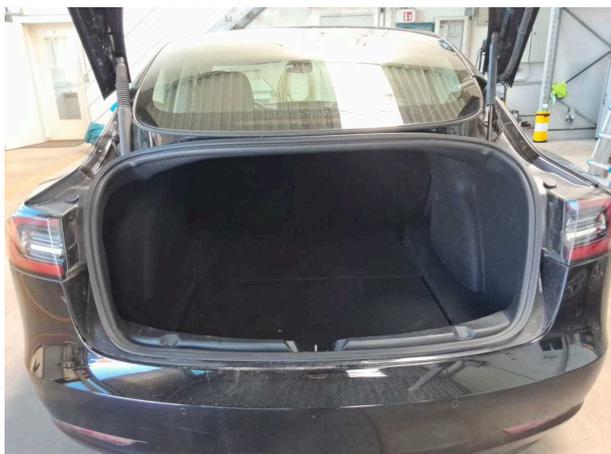

**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 7: FIN**



**Abbildung 8: Innenraum vorne**

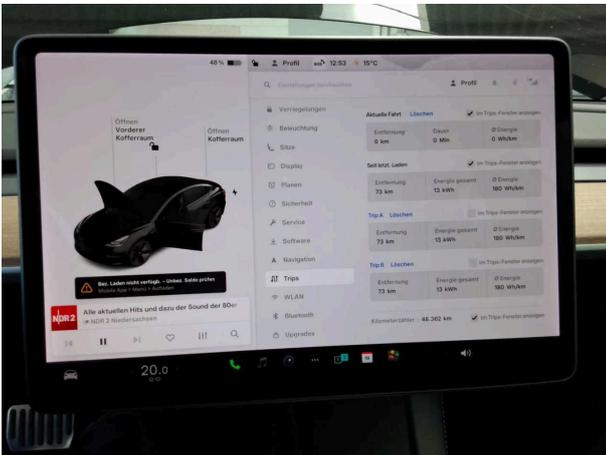

**Abbildung 9: Kombiinstrument**

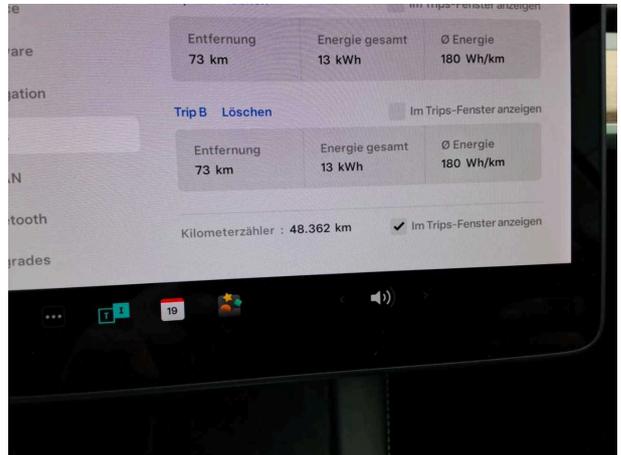

**Abbildung 10: Laufleistung**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Innenraum hinten**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Montierte Bereifung



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Montierte Bereifung



**Abbildung 16:** Montierte Bereifung



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Seitenwand (Polieren) - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Seitenwand (Polieren) - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Seitenwand (Polieren) - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz... Wertminderung



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitz rechts (Lehnenverkleidung hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitz rechts (Lehnenverkleidung hinten) - verformt - erneuern

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitz rechts (Lehnenverkleidung hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitz rechts (Lehnenverkleidung hinten) - verformt - erneuern




**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitz rechts (Lehnenverkleidung hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung #6:** Sitz vorn: Sitz links (Lehnenverkleidung hinten) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Sitz vorn: Sitz links (Lehnenverkleidung hinten) - verkratzt / verschürft - erneuern

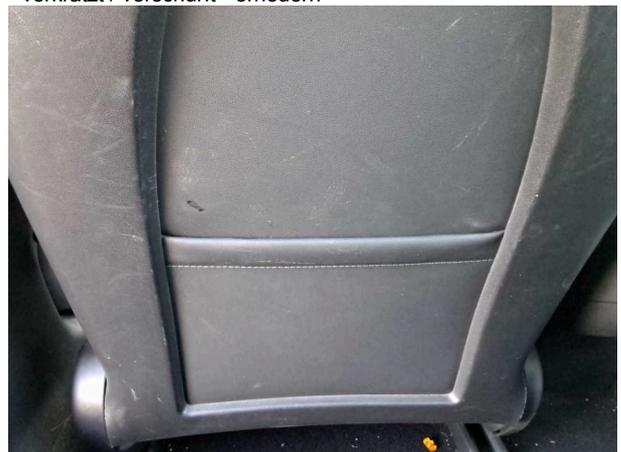

**Beschädigung #6:** Sitz vorn: Sitz links (Lehnenverkleidung hinten) - verkratzt / verschürft - erneuern

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner Ingenieurbüro  
Carlando  
Hainhäuser-Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Nacklackierungsfotos



**Nacklackierung 1: Motorhaube**