



WBA7N510907J05698

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	157.840 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	16.000 km
Typ/Modell	120d xDrive	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2026
Fahrgestellnummer	WBA7N510907J05698	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	09.04.2021	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	03/2025, 148.576 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
4	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - ohne Funktion - Diagnose durchführen
5	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
8	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92V	Continental	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	225/40 R18 92V	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.05.2025
Protokollnummer: 39818151
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Demir



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	225/40 R18 92Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.05.2025
Protokollnummer: 39818151
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	120d xDrive	Laufleistung (abgelesen)	157.840 km
Fahrgestellnummer	WBA7N510907J05698	Erstzulassung	09.04.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.05.2025
Protokollnummer: 39818151
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Demir



Übersichtsfotos

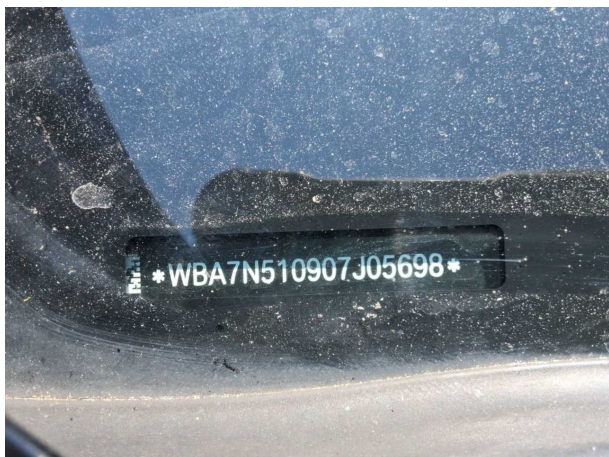


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne

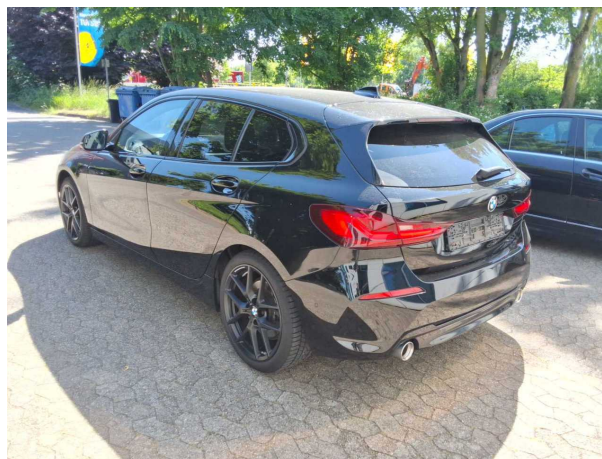


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

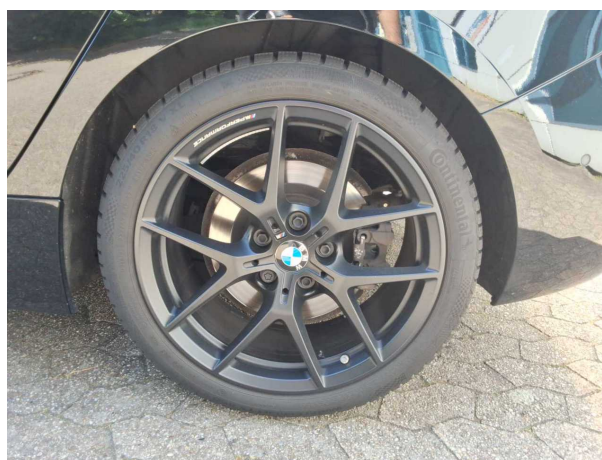


Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.05.2025
Protokollnummer: 39818151
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Demir

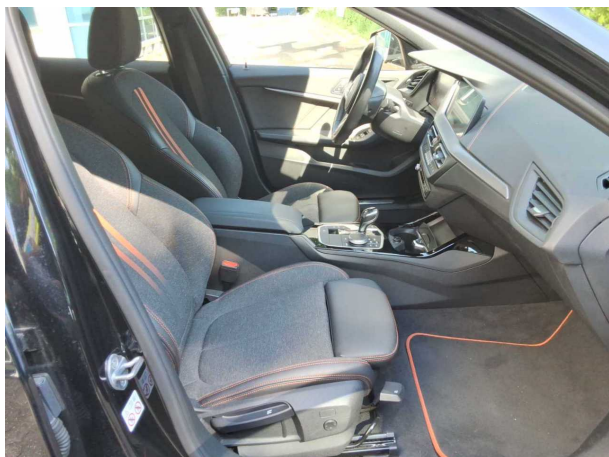


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Instrumententafel

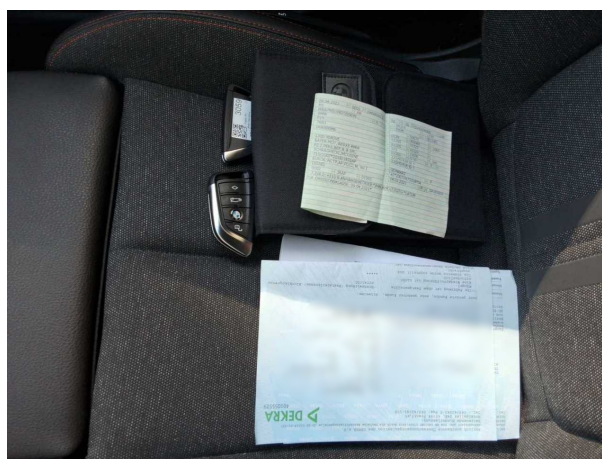


Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.05.2025
Protokollnummer: 39818151
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Demir

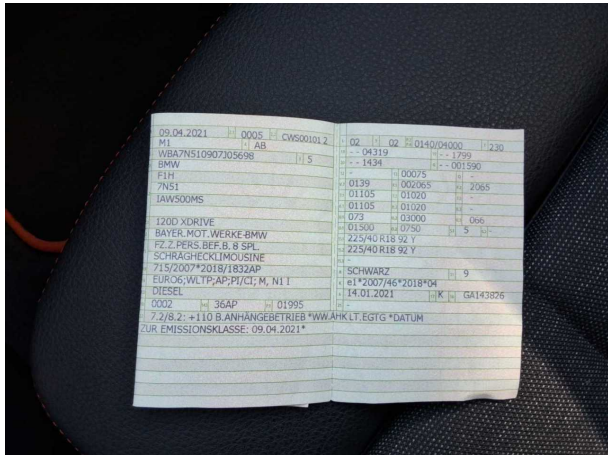


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung


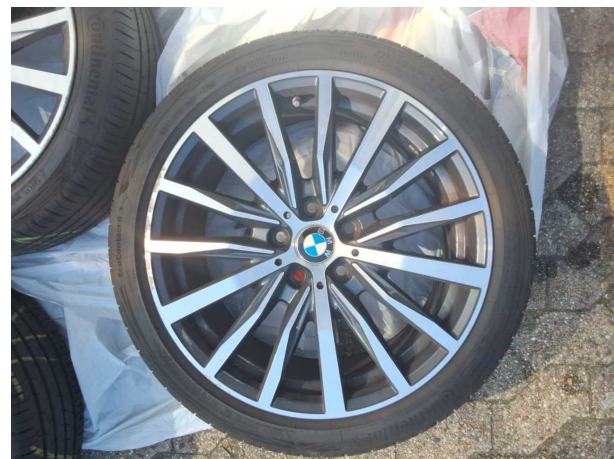


Abbildung 16: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

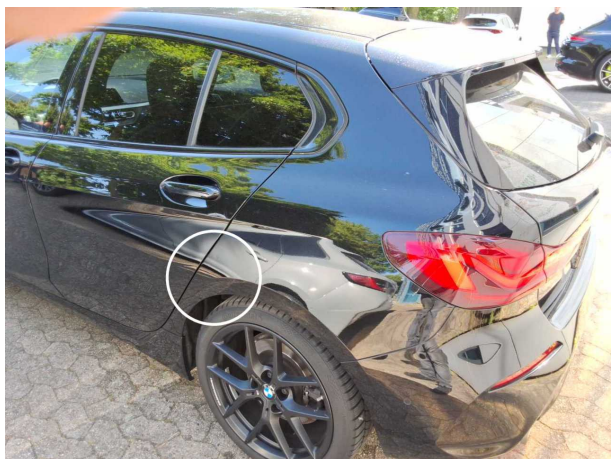


Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

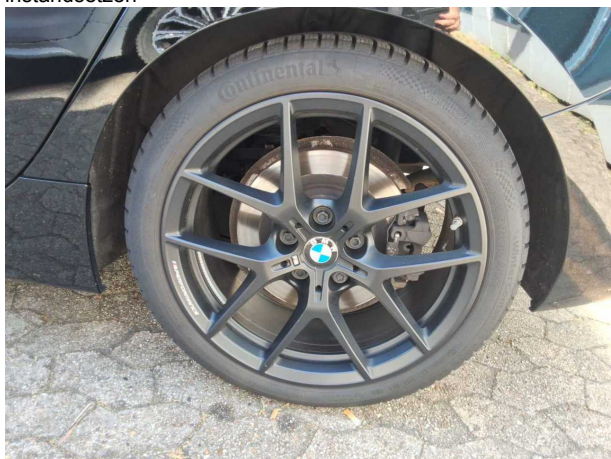


Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair

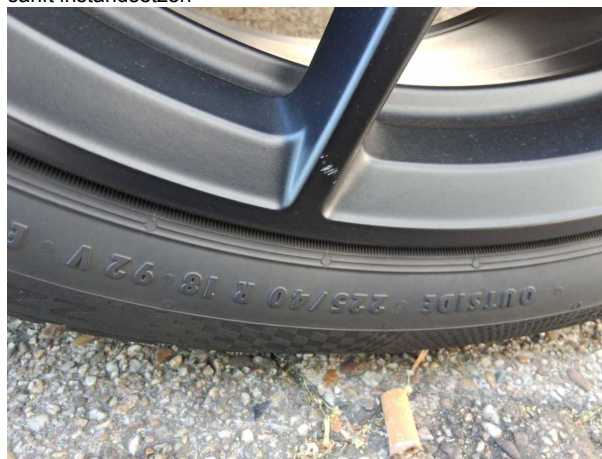

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair

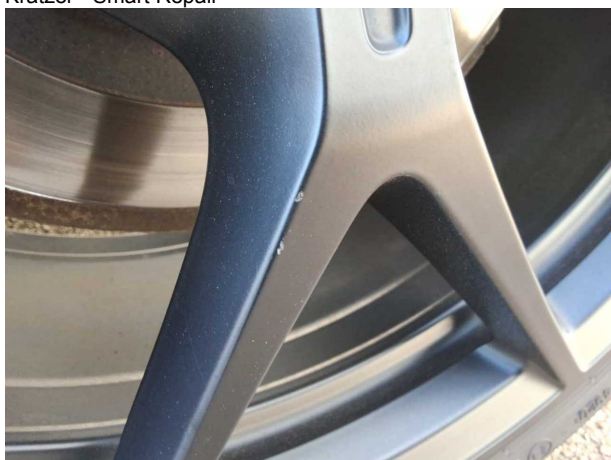

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair

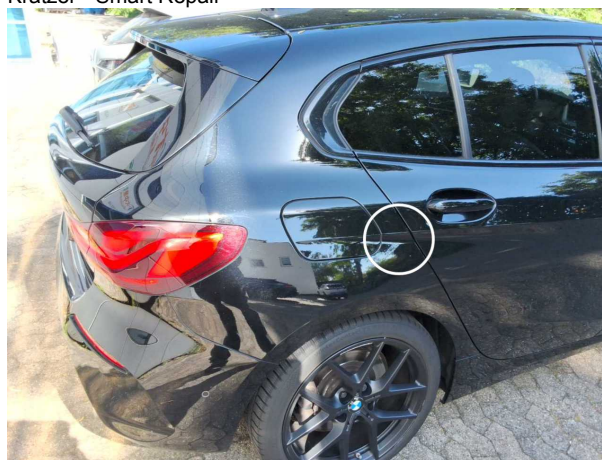


Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss


Besichtigungsdatum: 15.05.2025
Protokollnummer: 39818151
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Demir

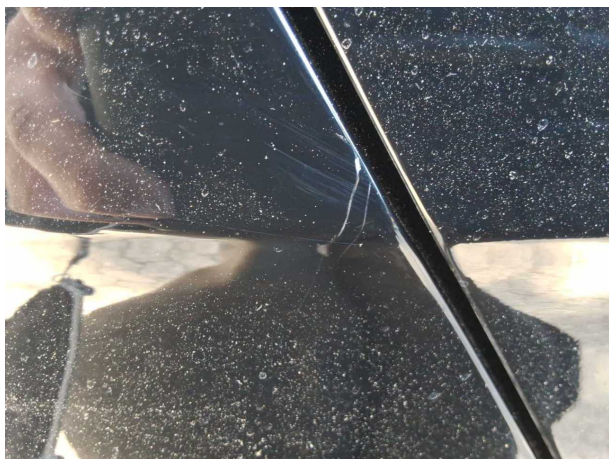


Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

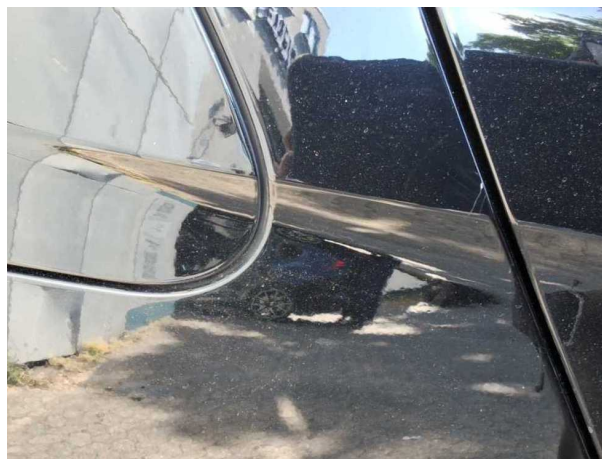


Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

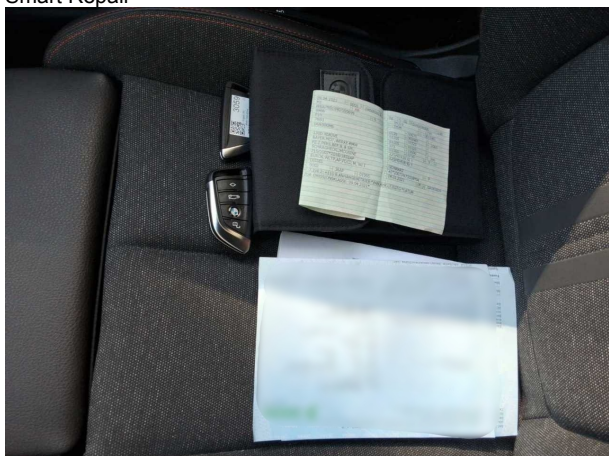

Beschädigung #4: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - ohne Funkti...
- Diagnose durchführen

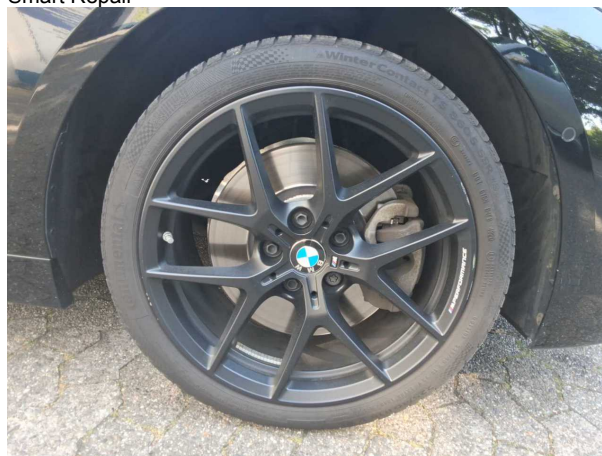

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

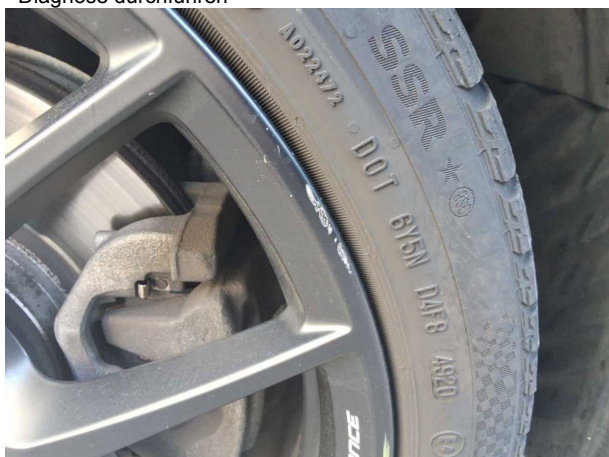


Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

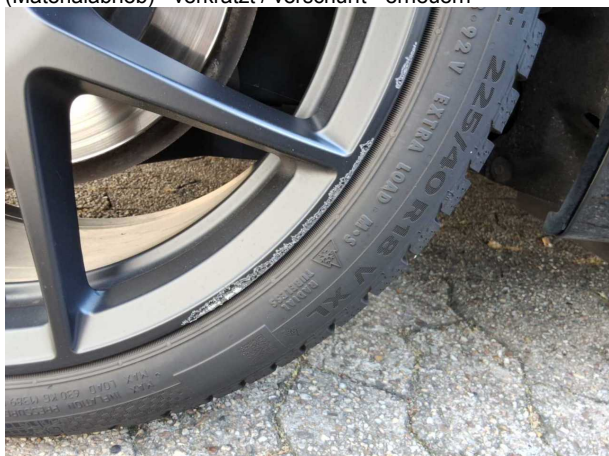

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

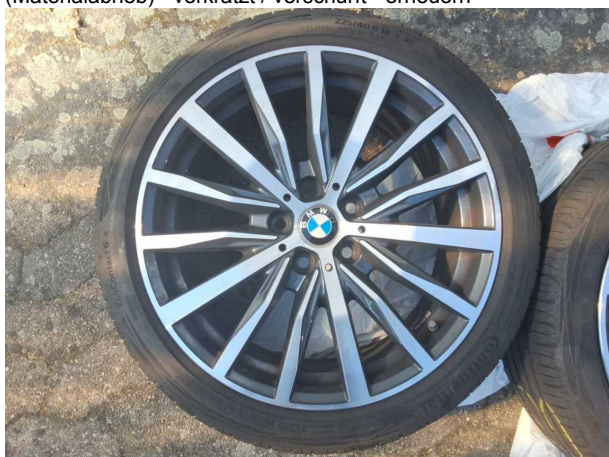


Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

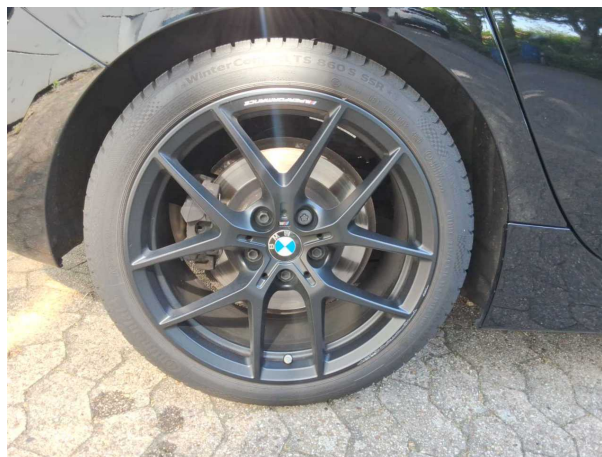

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

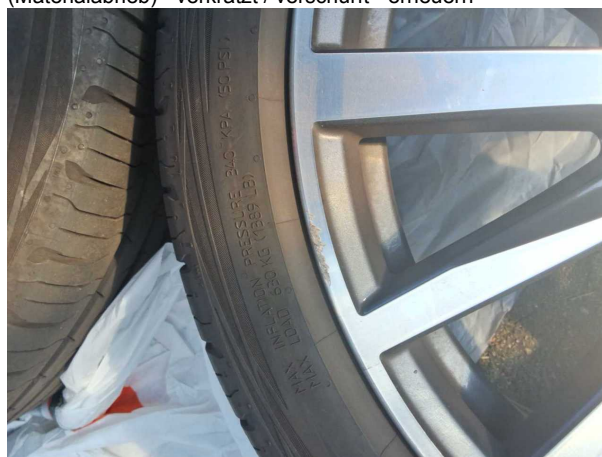


Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

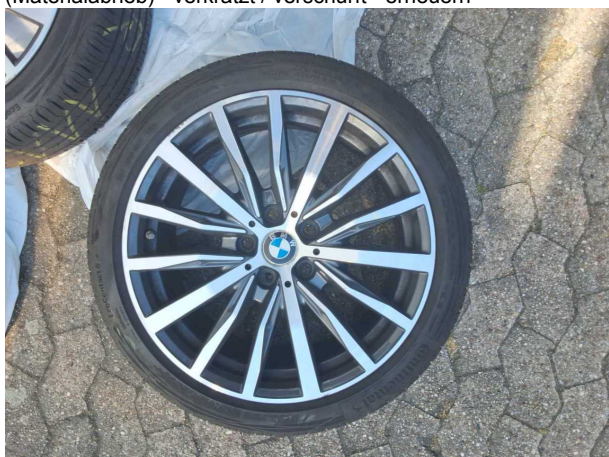

Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

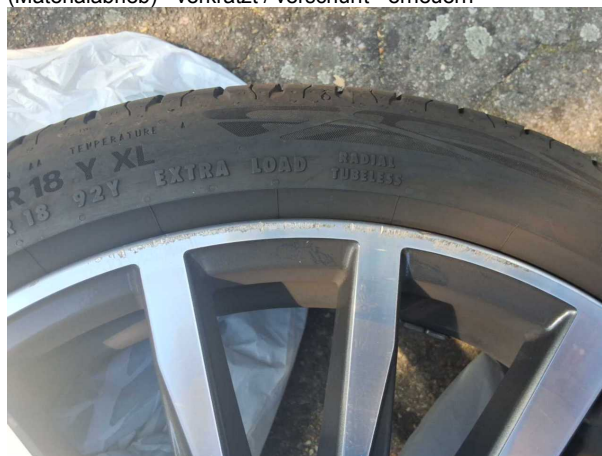

Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 15.05.2025
Protokollnummer: 39818151
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Demir



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern