



WBA31BN0X0CK73845

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	79.608 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	23.000 km
Typ/Modell	520d	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2025
Fahrgestellnummer	WBA31BN0X0CK73845	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	10.06.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	04/2025, 76.751 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten	50,00 €	50,00 €
2	Vorderachse	Achsen / Fahrwerk - Fehlstellung - vermessen	96,00 €	96,00 €
3	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - sanft instandsetzen	150,00 €	150,00 €
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - sanft instandsetzen	200,00 €	200,00 €
5	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern	310,00 €	310,00 €
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	783,00 €	470,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
2.Radsatz - 2.Radsatz	1.389,88 €	1.389,88 €

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Str. 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 30.05.2025
Protokollnummer: 40007759
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ali Tosun



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Hankook	Sommerreifen	1mm - 1mm	n.i.O.	i.O.
2	225/55 R17 101Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	520d	Laufleistung (abgelesen)	79.608 km
Fahrgestellnummer	WBA31BN0X0CK73845	Erstzulassung	10.06.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.589,00 €	1.276,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	1.389,88 €	1.389,88 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	2.978,88 €	2.665,88 €
Mwst. (19%)	565,99 €	506,52 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	3.544,87 €	3.172,40 €

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Str. 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 30.05.2025
Protokollnummer: 40007759
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ali Tosun



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten

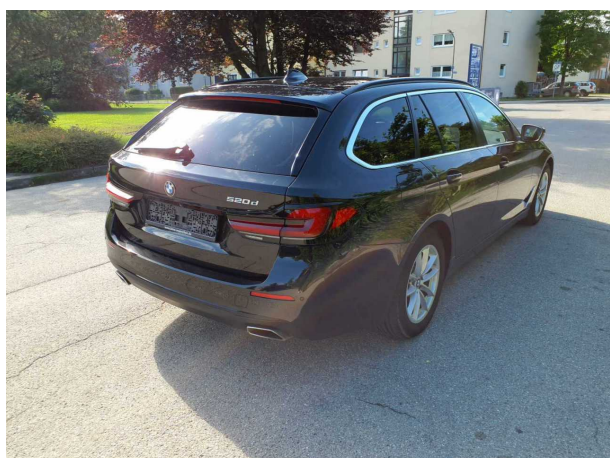


Abbildung 5: Schräg hinten

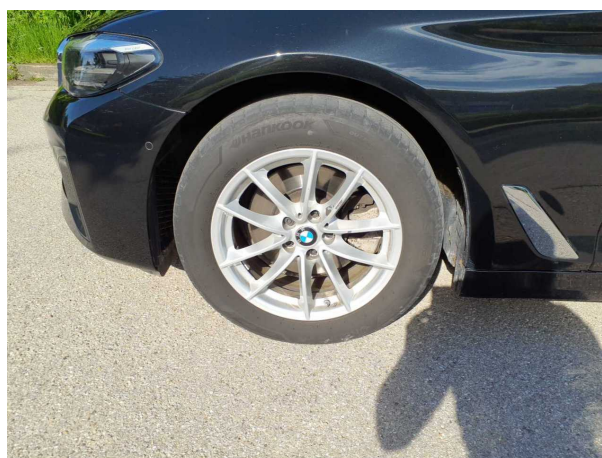


Abbildung 6: Montierte Bereifung

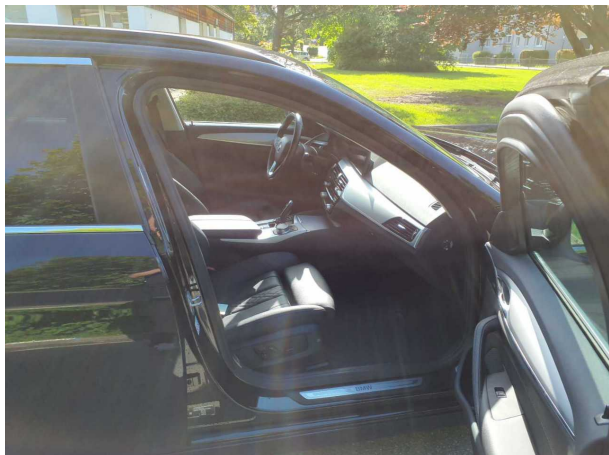


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

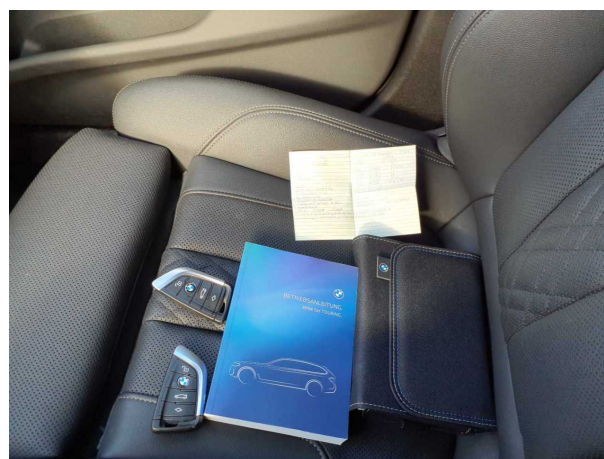


Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Str. 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 30.05.2025
Protokollnummer: 40007759
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ali Tosun



Abbildung 13: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch...
- sanft instandsetzen

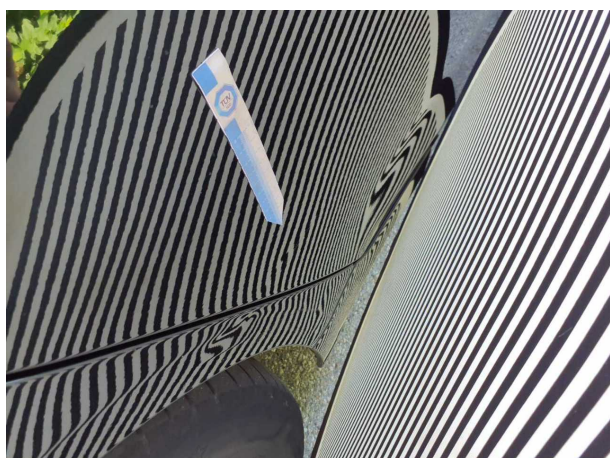

Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt -
sanft instandsetzen

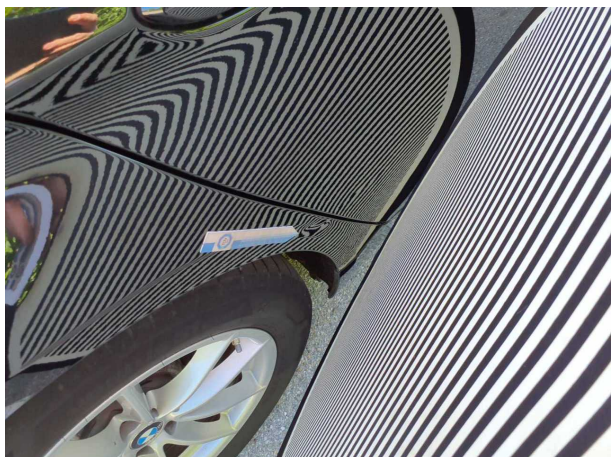


Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

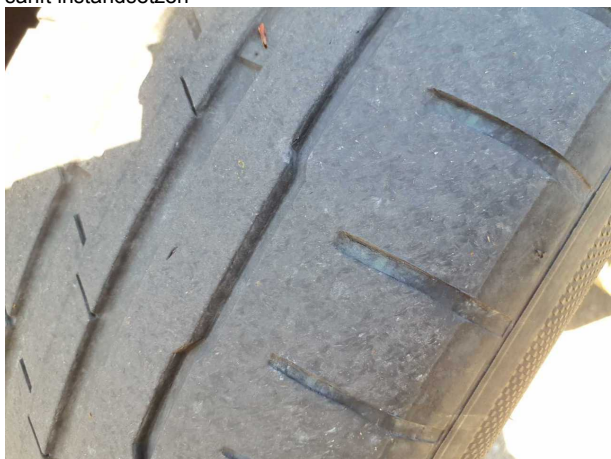


Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

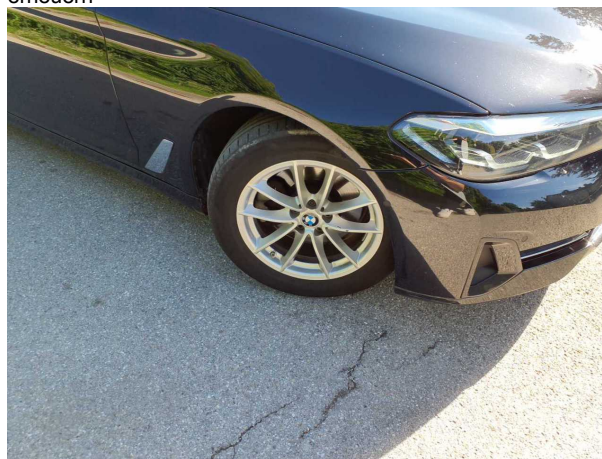

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

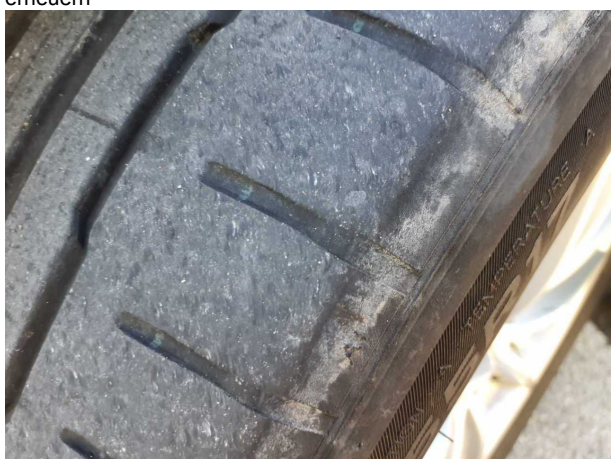

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

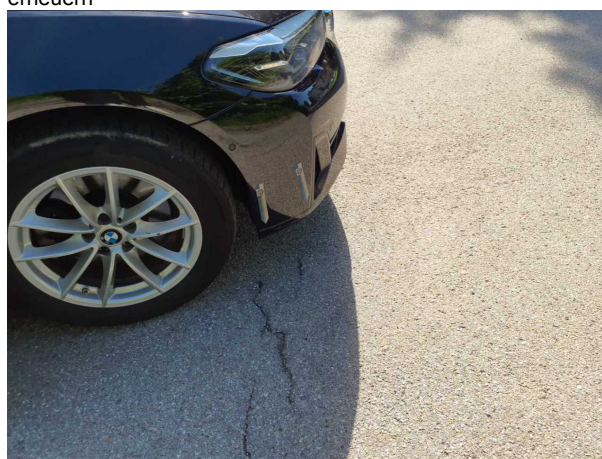

Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Str. 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 30.05.2025
Protokollnummer: 40007759
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ali Tosun



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Str. 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 30.05.2025
Protokollnummer: 40007759
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ali Tosun



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Tür hinten links