

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	26.05.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	70736 Fellbach, Erich-Herion-Str. 27
Besichtigungsdatum	02.06.2025
Referenznummern	0030959661 - 0028221066

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-TW 116	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF2XKN067668
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	16.04.2019
Typ	A6 40 TDI S tronic sport	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Mythossschwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	194.423 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Limousine, 4 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	07/2026
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 150 KW
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker		Batteriekapazität	

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 101Y	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 101Y	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 101Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 101Y	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 30.01.2025 bei km 179.529.	
Legende :	✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	erhöhte Lackschichtdicke > 2mm

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
1 Hauptschlüssel und 1 Nebenschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓	AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	✓	Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
✓	Adaptiver Fahrassistent inkl. Notfallassistent	✓	Assistenzpaket Tour
✓	Assistenzpaket Tour	✓	Audi Angebot 0235540A02/
✓	Audi phone box	✓	Audi sound system
✓	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, inkl	✓	Businesspaket
✓	Diebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz	✓	Einparkhilfe plus
✓	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	✓	Fernlichtassistent
✓	Fernlichtassistent	✓	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
✓	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	✓	Komfortklimaautomatik 4-Zonen
✓	Kraftstoffbehälter (73 Liter)	✓	Metallic-Lackierung
✓	Mythossschwarz Metallic	✓	Ohne Wärmespeicher/ Zusatzheizung
✓	Panorama-Glasdach	✓	Rückfahrkamera
✓	Rücksitzelehne umklappbar (4+1 Sitzer)	✓	Scheinwerferreinigungsanlage
✓	Sitzheizung vorn	✓	Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
✓	Spurverlassenswarnung inkl. Notfallassistent	✓	Standheizung/-lüftung
✓	Stoff Rhythmus Schwarz	✗	Winter-Aluminium-Schmiederäder im 10-Speichen-Design, Größe 7,5x17 mit Reifen 225/60 R
✓	OTIS_Kennzeichenhalter	✓	UTC_Warnblitzer
✓	UTC_Warnblitzer_BMW/Audi		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Spoiler -lackiert-, verkratzt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Motorhaube, Steinschlag (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur

Dach

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Seite links

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 40, Bild 41, Bild 42)

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

C- Säule rechts Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 13)

Zubehör, Bordwerkzeug

Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten (Bild 14, Bild 15)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 42 Fotos.

Demir, Aydogan

Der Sachverständige, 04.06.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

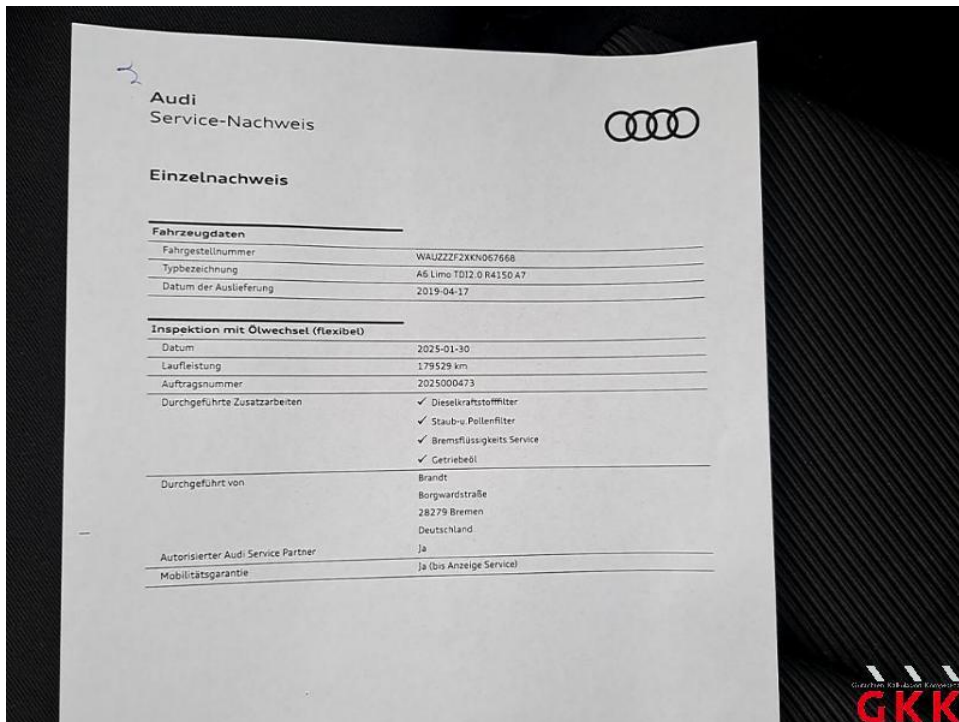


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14. Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 16. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 17. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

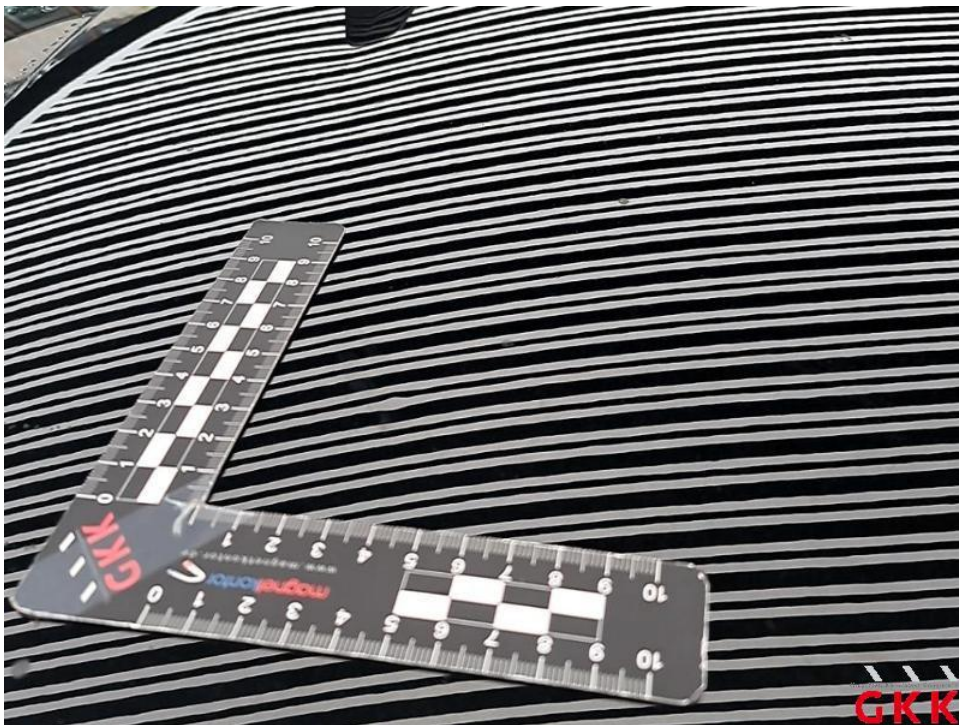


Bild 18. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 19. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 20. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 22. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 24. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. C- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen

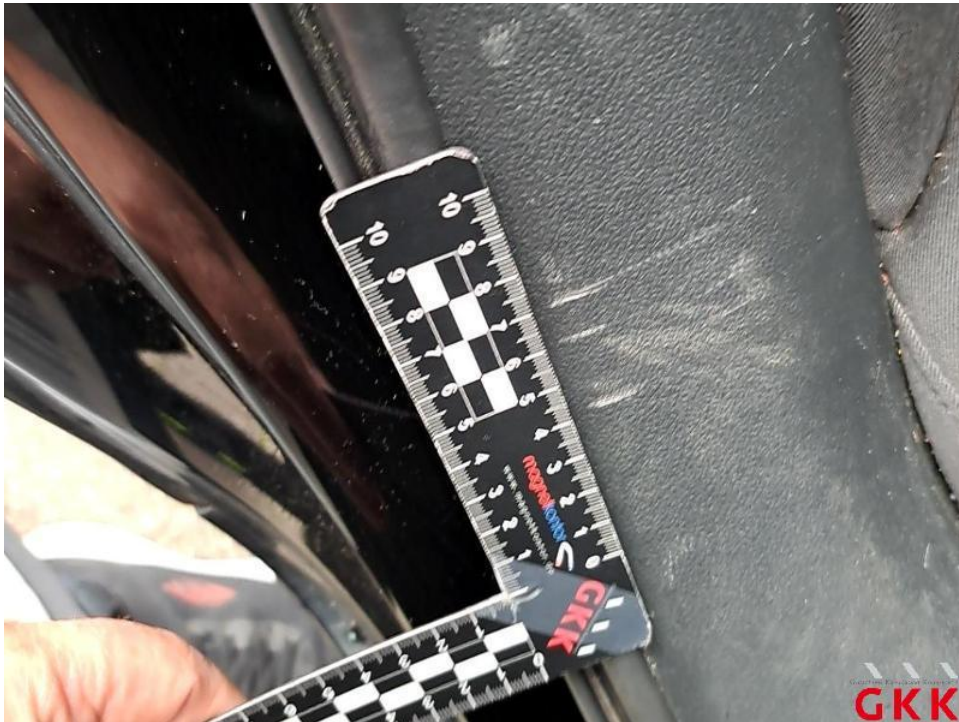


Bild 26. C- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. C- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen



Bild 28. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

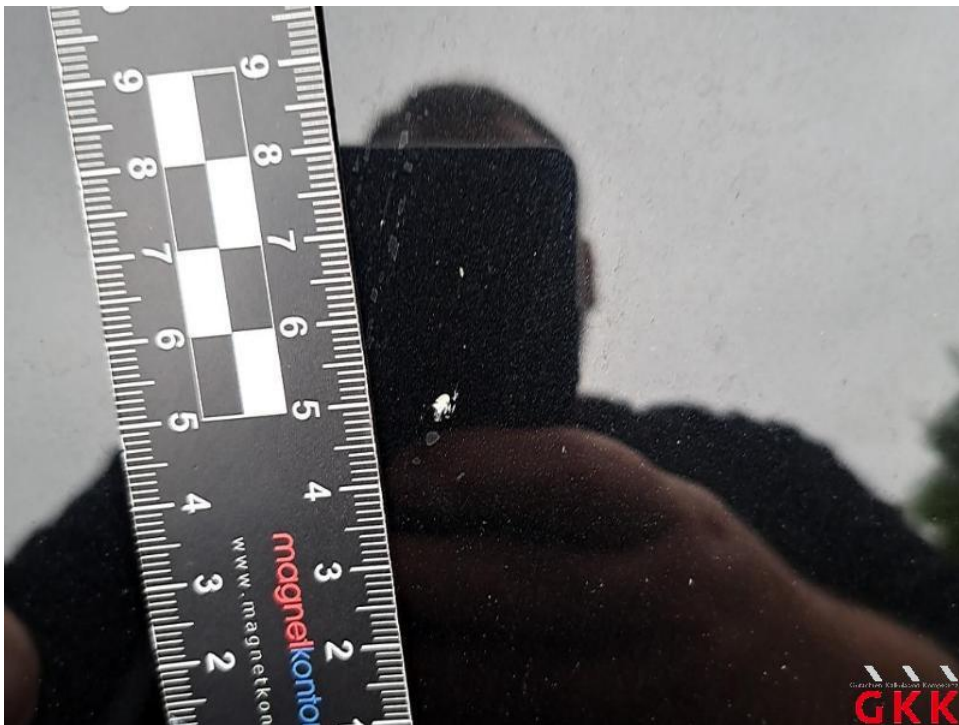


Bild 30. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 32. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 34. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 35. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 36. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 38. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 40. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 41. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 42. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren