

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	83527 Kirchdorf, Holz 11
Besichtigungsdatum	02.06.2025
Referenznummern	LV:175139

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VF3YDCPGC12W77856		
Fahrzeugart	Transporter - Pritsche	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Peugeot	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Boxer Pritsche Doka. 2.2 BlueHDi	Laufleistung abgelesen	76.744 km
Erstzulassung	30.03.2023	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	7 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.179 ccm / 121 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	225/75 R 16C 121/120R M+S	10 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	225/75 R 16C 121/120R M+S	10 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	225/75 R 16C 121/120R M+S	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	225/75 R 16C 121/120R M+S	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✗	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✗	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst nicht durchgeführt.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✗	Lichtanlage funktionsfähig	⊖	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✗	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Fahrerseite		Anschlussdose für Umbauten	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem: Digitales Audiosystem (DAB) mit CD-Player MP3-fähig und Touchscreen		Dachantenne Digital (kurz)	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	
Batterie verstärkt		Bordcomputer	
Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Fensterheber elektrisch vorn	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 6-Gang		Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine	
Kopfstützen gepolstert		Kotflügelverbreiterung vorn	
Kraftstofftank: 90 Ltr.		Motor 2,2 Ltr. - 121 kW Blue-HDI FAP KAT	
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		Radstand 4035 mm	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Scheibenbremse hinten		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Seitenschutzleisten		Servolenkung	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatsicherheitsgurt)	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Start/Stop-Anlage		Wegfahrsperre mit Transponder	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)	✓	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)	✓	Federung hinten verstärkt	✓
Klimaanlage	✓	Außentemperaturanzeige	✓
Reserverad in Fahrbereifung	✓	Sonderlackierung Metallic	✓
USB-Schnittstelle	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	819,92 €	532,95 €
Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 36, Bild 37)	1379,86 €	1379,86 €
Fahrerhaus innen, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25)	1762,10 €	1257,03 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links Leiste, Radlauf, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Spiegelgehäuse links Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 31, Bild 32)	723,66 €	470,38 €
Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Spotlackieren (Bild 72, Bild 73)	186,20 €	186,20 €
Tür vorne links Kante, verkratzt, Spotlackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	93,10 €	93,10 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, gerissen, ersetzen (Bild 74, Bild 75)	202,59 €	131,68 €
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Spotlackieren (Bild 59, Bild 60)	186,20 €	186,20 €
Tür hinten links Fangband / Feststeller, beschädigt, ersetzen (Bild 61, Bild 62, Bild 63)	122,65 €	79,72 €
B- Säule links, verkratzt, lackieren (Bild 64, Bild 65, Bild 66)	856,47 €	556,71 €
C- Säule links, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, polieren (Bild 38, Bild 39)	47,86 €	47,86 €
Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt, Spotlackieren (Bild 78, Bild 79, Bild 80)	186,20 €	186,20 €
Tür hinten rechts innen, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür hinten rechts Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	1180,22 €	767,14 €
Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Spotlackieren (Bild 76, Bild 77)	186,20 €	186,20 €
Tür vorne rechts Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Kotflügel vorne rechts Leiste, Radlauf, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
C- Säule rechts, verkratzt, lackieren (Bild 43, Bild 44, Bild 45)	552,59 €	359,18 €
Aufbau (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Trenngitter, beschädigt, instand setzen (Bild 46, Bild 47, Bild 48)	159,52 €	159,52 €
Bordwand hinten, beschädigt, ersetzen (Bild 54, Bild 55, Bild 56)	524,66 €	341,03 €
Bordwand links, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Bordwand rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 52, Bild 53)	632,53 €	411,14 €
Kotflügel hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 49, Bild 50)	131,12 €	85,23 €
Kotflügel hinten rechts Schmutzfänger, fehlt, ersetzen (Bild 51)	62,13 €	62,13 €
Kotflügel hinten links Schmutzfänger, fehlt, ersetzen (Bild 57, Bild 58)	62,13 €	62,13 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stahlrad hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett Abdeckung, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sitz vorne links Verkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 67, Bild 68)	206,07 €	133,95 €
Sitzbank hinten Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair (Bild 69, Bild 70, Bild 71)	50,00 €	50,00 €

Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	380,81 €	380,81 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Lenkrad, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Bremsscheiben hinten, korrodiert / Standschaden, Standschaden mit Reparatur (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	319,04 €	319,04 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Begrenzungsleuchte vorne links und hinten links, funktionsuntüchtig, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	130,81 €	130,81 €
Begrenzungsleuchte hinten rechts, funktionsuntüchtig, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	65,40 €	65,40 €
Aufbau - Bodenbelag, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
B-Säule rechts, lose, instand setzen (Bild 81, Bild 82)	31,90 €	31,90 €
B-Säule rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 26, Bild 27)	79,76 €	79,76 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 232,75 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	12.294,96 €
Minderwert	9.706,52 €
Händlereinkaufspreis	9.000,00 €
Händlerverkaufspreis	9.975,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 82 Fotos.

Wolf, Toni

 Der Sachverständige, 03.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

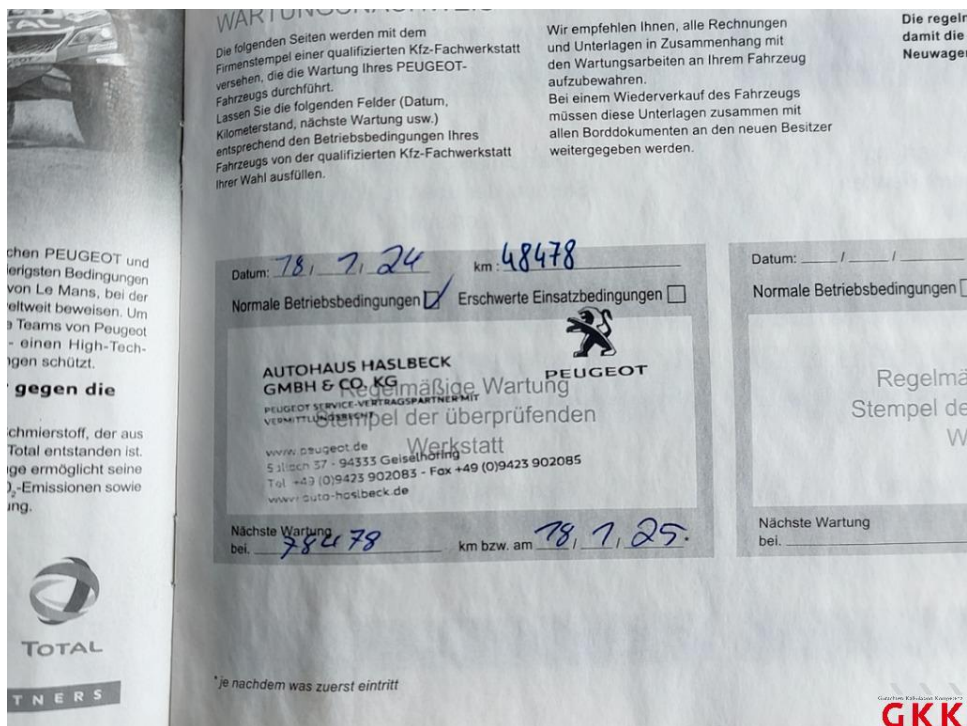


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Bremsscheiben, hinten, korrodiert / Standschaden, Standschaden mit Reparatur

Fotoanlage



Bild 17 Bremsscheiben, hinten, korrodiert / Standschaden, Standschaden mit Reparatur

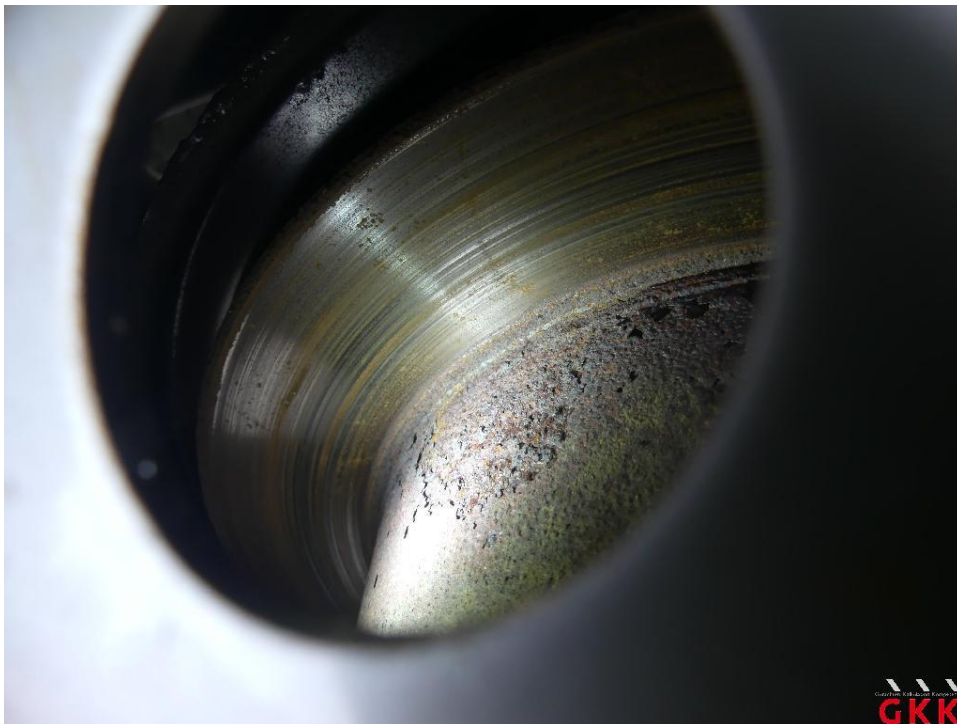


Bild 18 Bremsscheiben, hinten, korrodiert / Standschaden, Standschaden mit Reparatur

Fotoanlage



Bild 19 Begrenzungsleuchte vorne links und hinten links, funktionsuntüchtig, ersetzen



Bild 20 Begrenzungsleuchte vorne links und hinten links, funktionsuntüchtig, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Begrenzungsleuchte vorne links und hinten links, funktionsuntüchtig, ersetzen



Bild 22 Begrenzungsleuchte hinten rechts, funktionsuntüchtig, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Begrenzungsleuchte hinten rechts, funktionsuntüchtig, ersetzen



Bild 24 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 B-Säule rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27 B-Säule rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 28 Tür vorne links, Kante, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Kante, verkratzt, Spotlackieren



Bild 30 Tür vorne links, Kante, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 31 Spiegelgehäuse links, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Spiegelgehäuse links, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 34 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 36 Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 38 Tür hinten rechts, verkratzt, polieren

Fotoanlage



Bild 39 Tür hinten rechts, verkratzt, polieren



Bild 40 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 41 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 42 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 43 C- Säule rechts, verkratzt, lackieren



Bild 44 C- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 45 C- Säule rechts, verkratzt, lackieren



Bild 46 Trenngitter, beschädigt, instand setzen

Fotoanlage



Bild 47 Trenngitter, beschädigt, instand setzen



Bild 48 Trenngitter, beschädigt, instand setzen

Fotoanlage



Bild 49 Kotflügel hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 50 Kotflügel hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51 Kotflügel hinten rechts, Schmutzfänger, fehlt, ersetzen



Bild 52 Bordwand, rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53 Bordwand, rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 54 Bordwand, hinten, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55 Bordwand, hinten, beschädigt, ersetzen



Bild 56 Bordwand, hinten, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57 Kotflügel hinten links, Schmutzfänger, fehlt, ersetzen



Bild 58 Kotflügel hinten links, Schmutzfänger, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 60 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 61 Tür hinten links, Fangband / Feststeller, beschädigt, ersetzen



Bild 62 Tür hinten links, Fangband / Feststeller, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

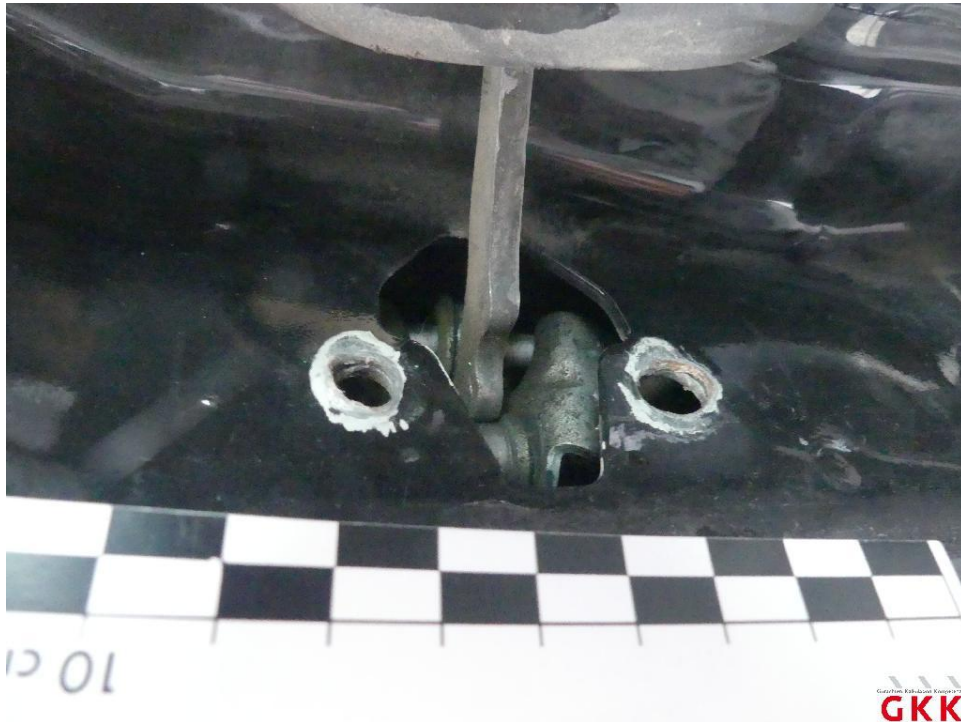


Bild 63 Tür hinten links, Fangband / Feststeller, beschädigt, ersetzen



Bild 64 B- Säule links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 65 B- Säule links, verkratzt, lackieren



Bild 66 B- Säule links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 67 Sitz vorne links, Verkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 68 Sitz vorne links, Verkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 69 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair



Bild 70 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 71 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair



Bild 72 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 73 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 74 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 75 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, gerissen, ersetzen



Bild 76 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 77 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 78 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 79 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren



Bild 80 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 81 B-Säule rechts, lose, instand setzen

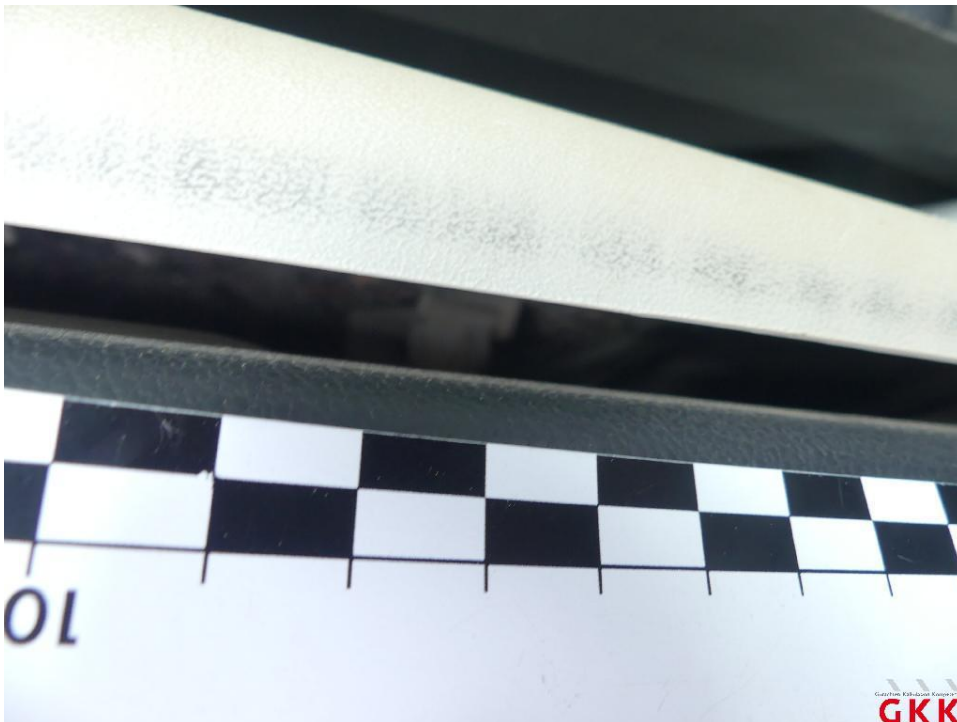


Bild 82 B-Säule rechts, lose, instand setzen