GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht

Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	06.05.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	45768 Marl, Hebbelstraße 20
Besichtigungsdatum	14.05.2025
Referenznummern	0030945763 - 0049361075

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**M-C 5206**	**Fzg.-Ident.-Nummer**	**WAUZZZF44MA065703**
Fabrikat	Audi	**1. Zulassung**	07.05.2021
Typ	A4 Avant 40 TDI S tronic S line	**Fahrzeugart**	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	**Farbe**	Gletscherweiß - Metallic
Laufleistung abgelesen	142.862 km	**Sitzplätze**	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Aufbau**	Kombilimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	unbekannt	**nächste HU**	11/2026
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	**Hubraum / Nennleistung**	1.968 ccm / 150 KW
Dauerleistung		**Max. Leistung**	
Ladestecker		**Batteriekapazität**	
Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/40 R18 97W M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/40 R18 97W M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/40 R18 97W M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/40 R18 97W M+S	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 29.11.2024 bei km 129.598.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten links Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein vorhanden / lag vor.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

- ✓ 3-Zonen-Komfortklimaautomatik
- ✓ Akzentflächen schwarz glänzend
- ✓ Ambiente Lichtpaket
- ✓ Angebot Nr. 0320702A0O/20771 vom 12.11.2020 an Firma Carrier Klimatechnik GmbH
- ✓ Audi phone box
- ✓ Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D Klang
- ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
- ✓ Farbnähte in Rot Audi Sport
- ✓ Fußmatten vorn und hinten(KL-Einfassung)
- ✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- ✓ Interieurelemente in Kunstleder
- ✓ Komfortmittelarmlehne vorn
- ✓ MMI Navigation plus mit MMI touch
- ✓ Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder mit S-Prägung schwarz mit roten Kontrastnähten
- ✓ Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design unten abgeflacht mit Multifunktion plus
- ✓ Winterräder - Räder, 5-Doppelspeichen-Stern (S-Design), Größe 8 J x 18 mit Reifen 245/40 R
- ✓ UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH
- ✓ AdBlue-Tank® mit erhöhtem Füllvolumen (24 l)
- ✓ Alcantara Frequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung
- ✓ Ambiente-Lichtpaket plus
- ✓ Audi connect Navigation & Infotainment
- ✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
- ✓ Businesspaket
- ✓ Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
- ✓ Einparkhilfe plus
- ✓ Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
- ✓ Fernlichtassistent
- ✓ Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- ✓ Interieur S line
- ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Krafstoffbehälter 54 l
- ✓ Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- ✓ Optikpaket schwarz
- ✗ Räder, 5-Speichen-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, Größe 8 J x 18 mit Reifen 245/40
- ✓ Serienfahrwerk
- ✓ Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Audi_Prüfung DGVU 70(UVV) vor Übergabe

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Front
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 14, Bild 15, Bild 16)
Stoßfänger vorne Spoiler -lackiert-, verkratzt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Seite links
Spiegelgehäuse links Blende -lackiert-, verkratzt (Bild 43, Bild 44)
Tür vorne links Innenverkleidung -Zierleiste-, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)
Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)
Tür hinten links Innenverkleidung -Leder-, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Seite rechts
Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 40, Bild 41, Bild 42)

Heck
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Reifen, Felgen, Radkappen
Reifen hinten rechts, beschädigt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)
LM-Rad vorne rechts, verkratzt (Bild 12, Bild 13)
Satz Sommerräder, fehlt

Interieur
Armaturenbrett Blende, verkratzt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)
Mittelkonsole Abdeckung, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Technik
Tankdeckel, verkratzt (Bild 35, Bild 36)

Zubehör, Bordwerkzeug
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten (Bild 11)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 50 Fotos.

Barton, Adrian

Der Sachverständige, 15.05.2025

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 1.

Bild 2.

Fotoanlage

Bild 3.

Bild 4.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 5.

Bild 6.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 7.

Bild 8.

Fotoanlage

Bild 9.

Bild 10.

Fotoanlage

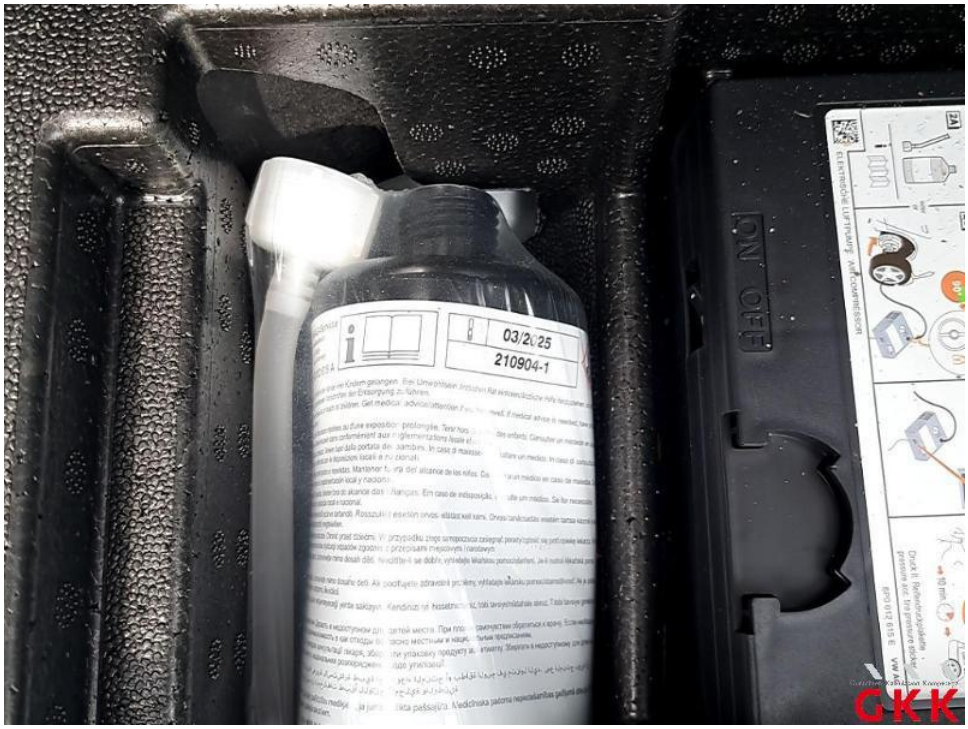

Bild 11. Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Bild 12. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

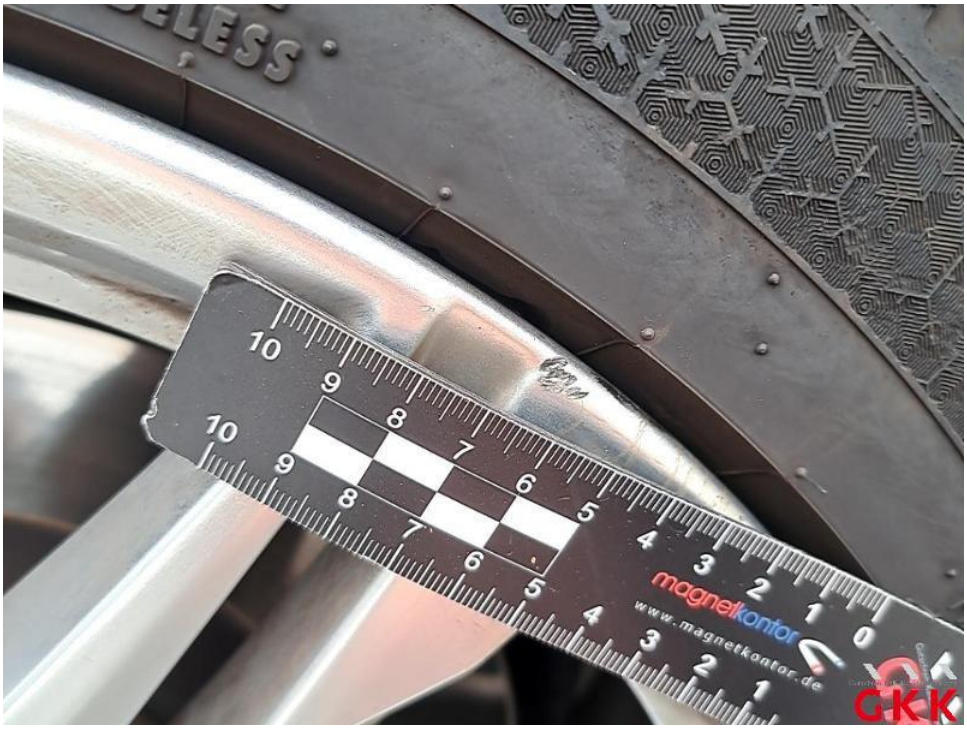

Bild 13. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, lackieren

Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage

Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Bild 16. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage

Bild 17. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Bild 18. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 19. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Bild 20. Tür vorne links, Innenverkleidung -Zierleiste-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 21. Tür vorne links, Innenverkleidung -Zierleiste-, verkratzt, ersetzen

Bild 22. Tür vorne links, Innenverkleidung -Zierleiste-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 23. Mittelkonsole, Abdeckung, verkratzt, ersetzen

Bild 24. Mittelkonsole, Abdeckung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

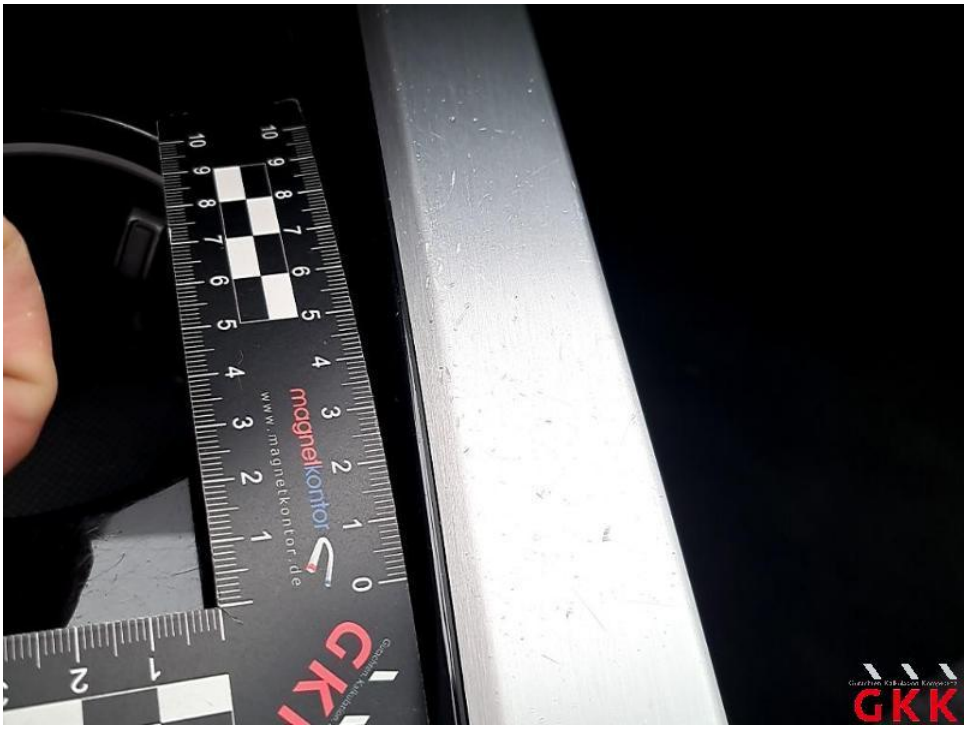

Bild 25. Mittelkonsole, Abdeckung, verkratzt, ersetzen

Bild 26. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

Bild 27. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Bild 28. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 29. Tür hinten links, Innenverkleidung -Leder-, beschädigt, ersetzen

Bild 30. Tür hinten links, Innenverkleidung -Leder-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 31. Tür hinten links, Innenverkleidung -Leder-, beschädigt, ersetzen

Bild 32. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

Bild 33. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Bild 34. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

Bild 35. Tankdeckel, verkratzt, lackieren

Bild 36. Tankdeckel, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

Bild 37. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Bild 38. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

Bild 39. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Bild 40. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

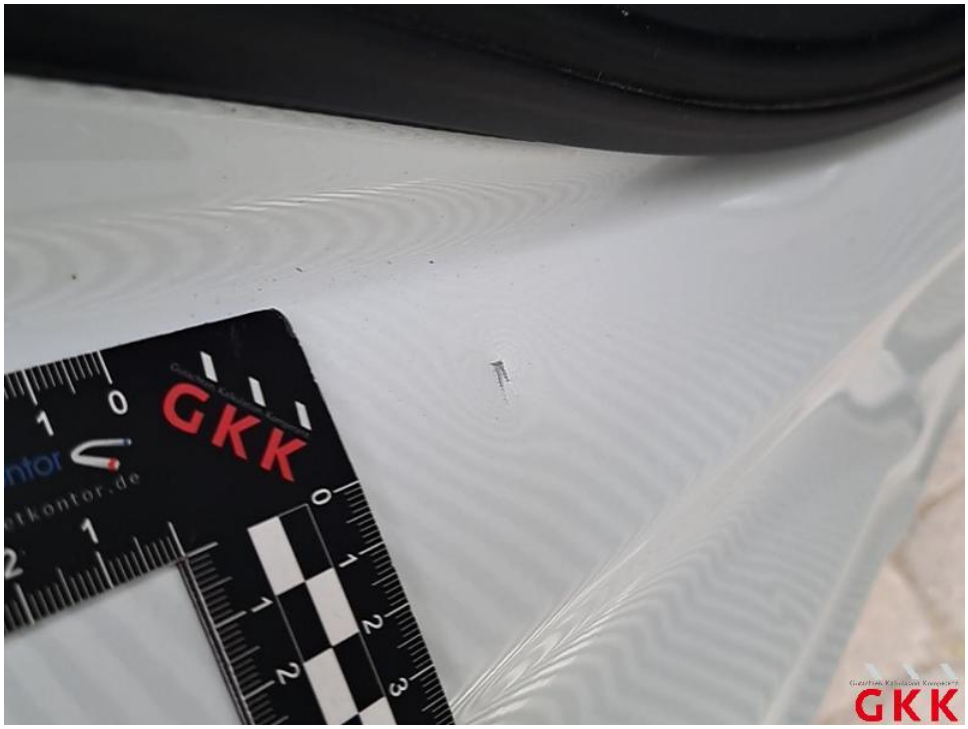

Bild 41. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

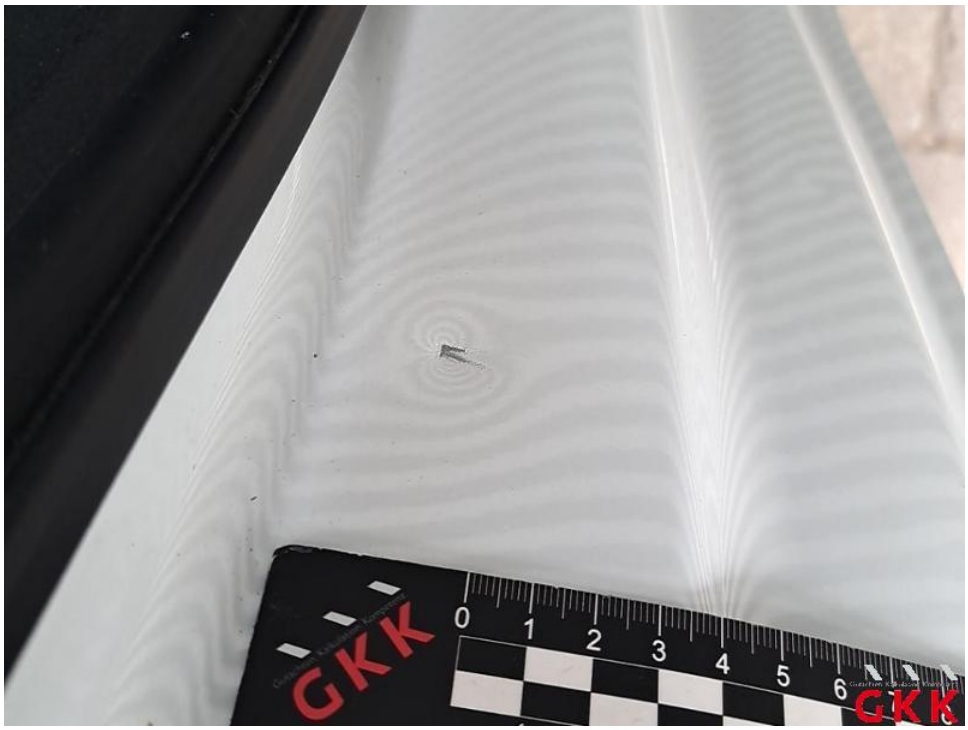

Bild 42. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

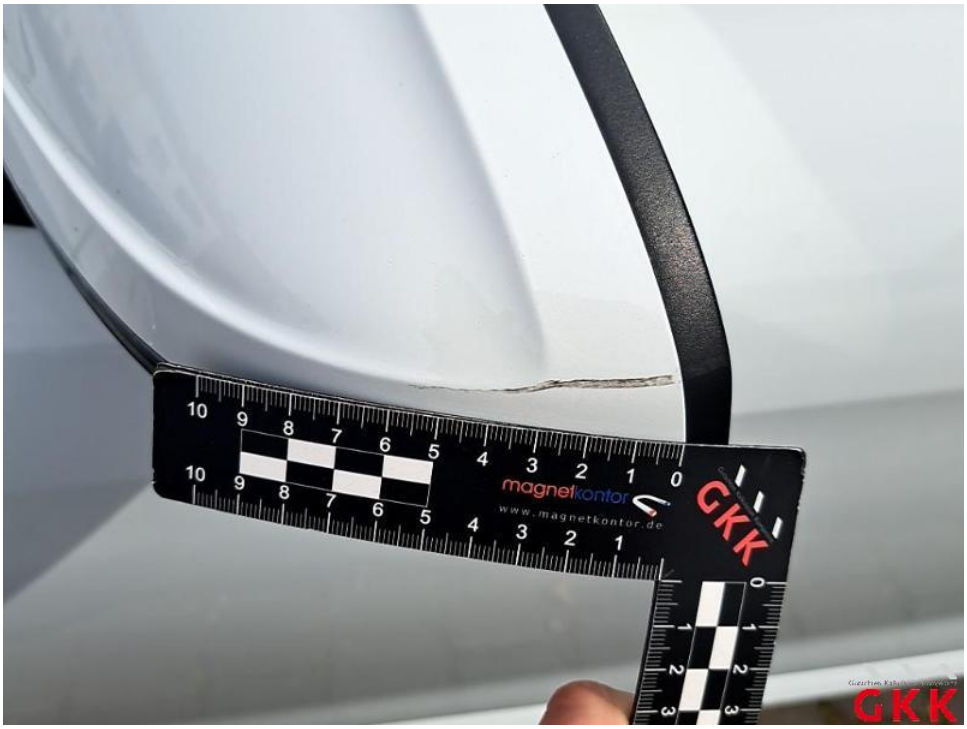

Bild 43. Spiegelgehäuse links, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Bild 44. Spiegelgehäuse links, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

Bild 45. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Bild 46. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 47. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Bild 48. Armaturenbrett, Blende, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 49. Armaturenbrett, Blende, verkratzt, ersetzen

Bild 50. Armaturenbrett, Blende, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015