TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.05.2025
Protokollnummer: 39909935
Anlieferungsdatum: 26.05.2025

WBY11CF010CK58955

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	100.754 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	14 Tag(e)
Typ/Modell	iX xDrive40	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	06/2025
Fahrgestellnummer	WBY11CF010CK58955	**Leistung / Hubraum**	102 kW
Erstzulassung	08.06.2022	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung	06/2024, 46.343 km	**Lackierung**	
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Sonnenblende links - beschädigt - erneuern
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Schweller links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R20 103H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/60 R20 103H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R21 109Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/50 R21 109Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n .i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.05.2025
Protokollnummer: 39909935
Anlieferungsdatum: 26.05.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Typ/Modell	iX xDrive40	**Laufleistung (abgelesen)**	100.754 km
Fahrgestellnummer	WBY11CF010CK58955	**Erstzulassung**	08.06.2022

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos

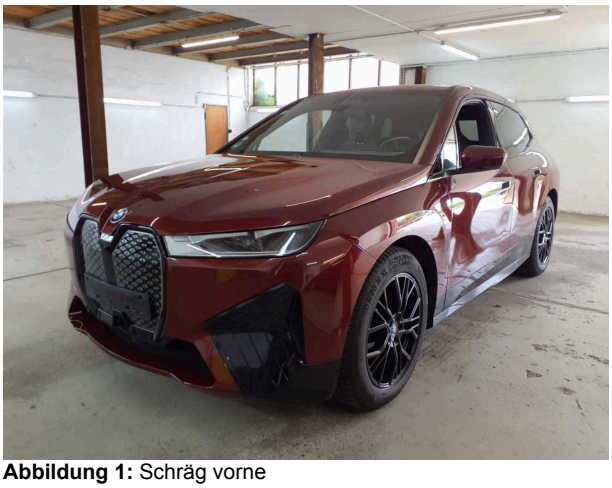

Abbildung 1: Schräg vorne

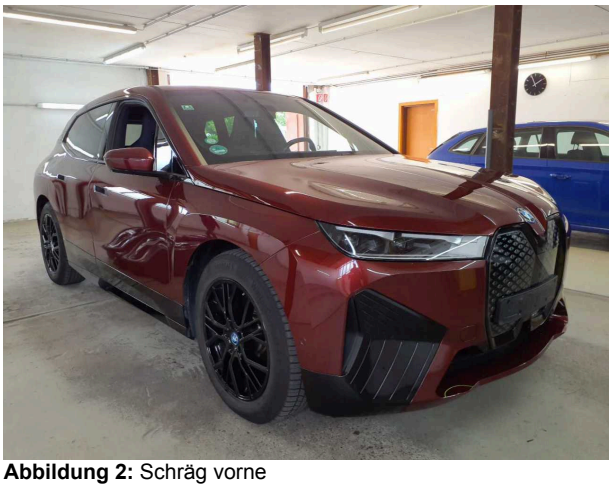

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum

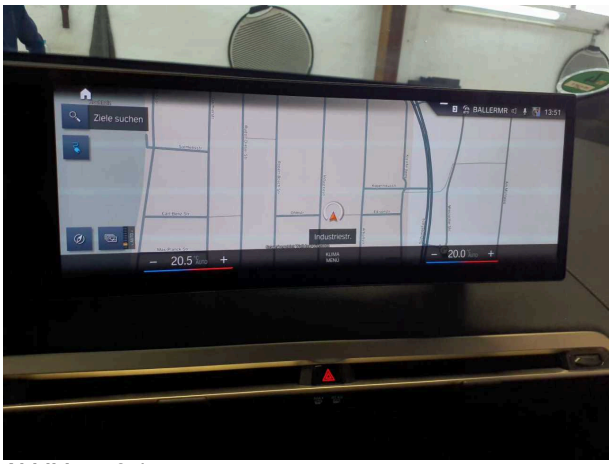

Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum

Abbildung 10: Sonstiges

Abbildung 11: Sonstiges

Abbildung 12: Sonstiges

Abbildung 13: Sonstiges

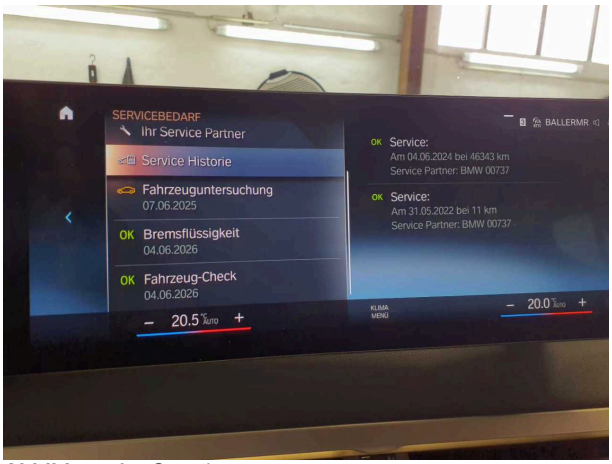

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges

Abbildung 17: Sonstiges

Abbildung 18: Sonstiges

Abbildung 19: Sonstiges

Abbildung 20: Sonstiges

Abbildung 21: Sonstiges

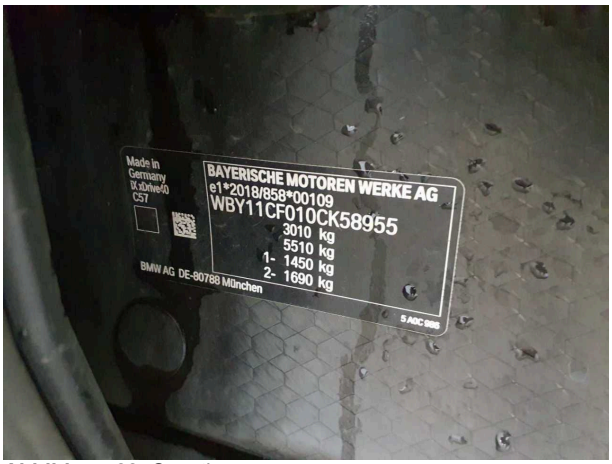

Abbildung 22: Sonstiges

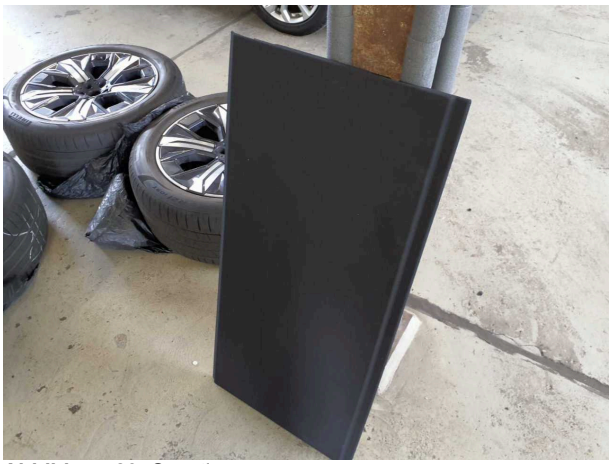

Abbildung 23: Sonstiges

Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.05.2025
Protokollnummer: 39909935
Anlieferungsdatum: 26.05.2025

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Interieur: Sonnenblende links - beschädigt - erneuern

Beschädigung #1: Interieur: Sonnenblende links - beschädig… erneuern

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern

Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern

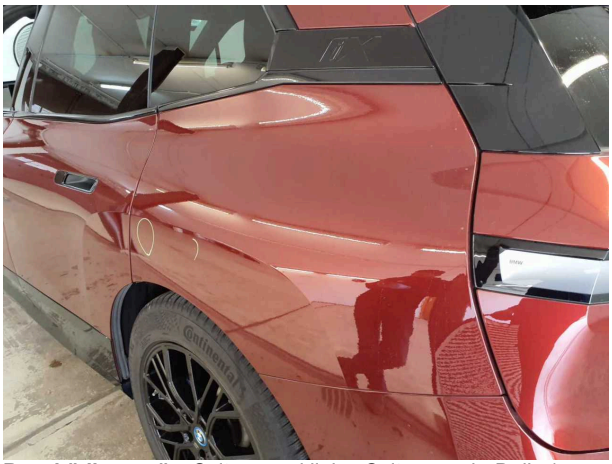

Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

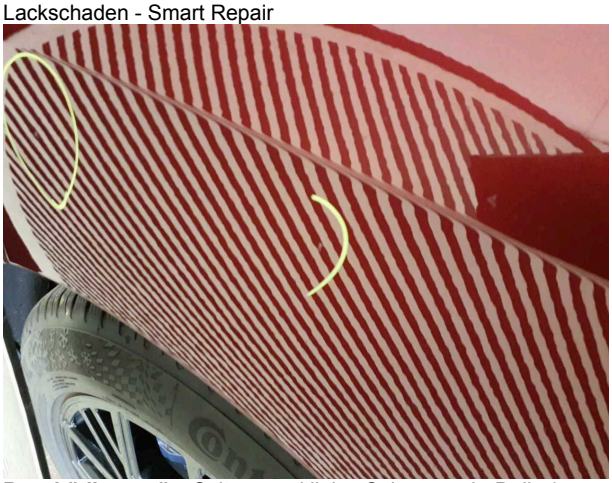

Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

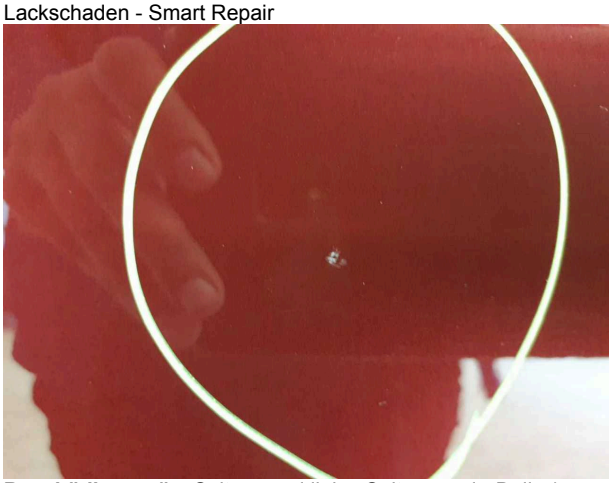

Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

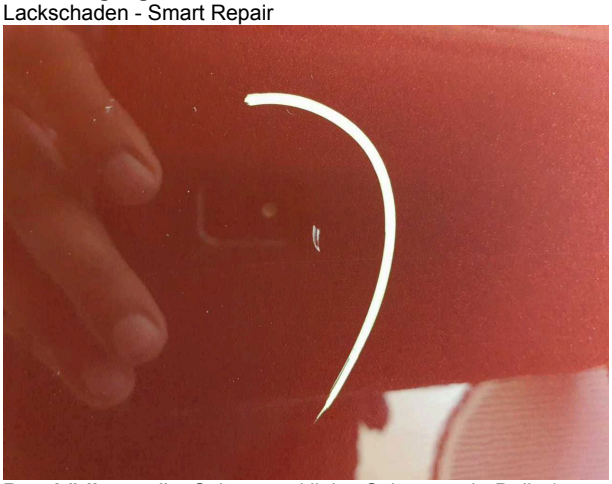

Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

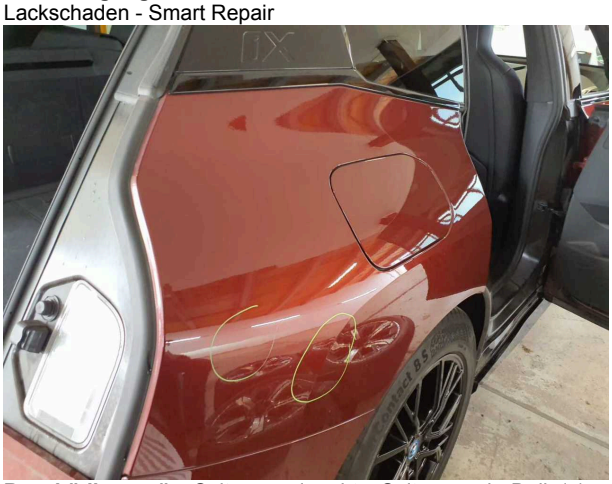

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

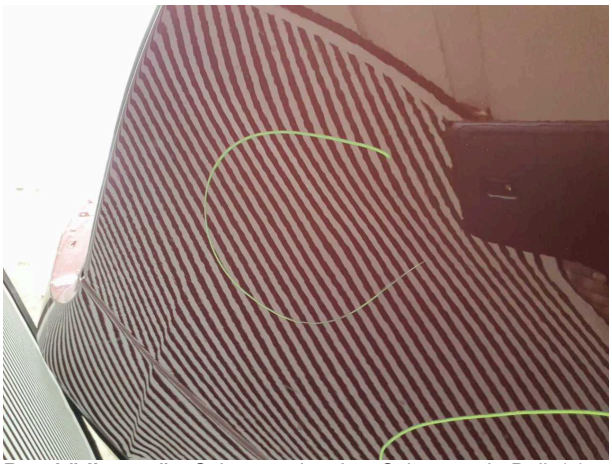

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

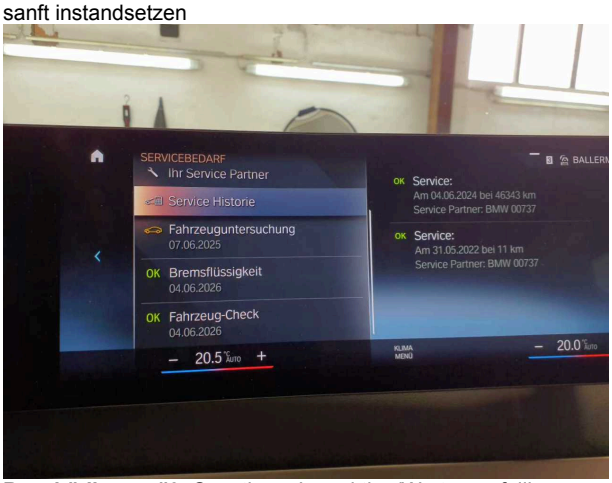

Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

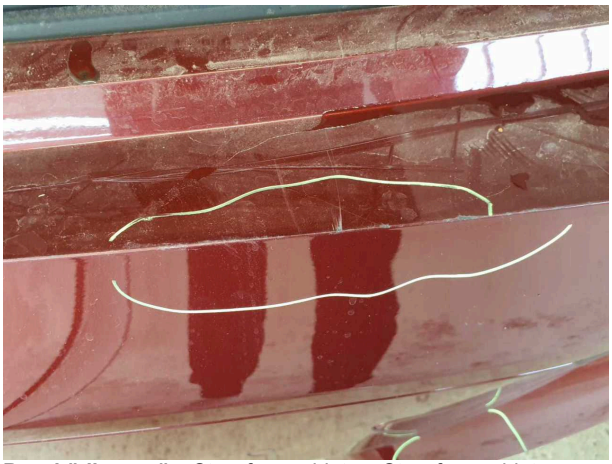

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren

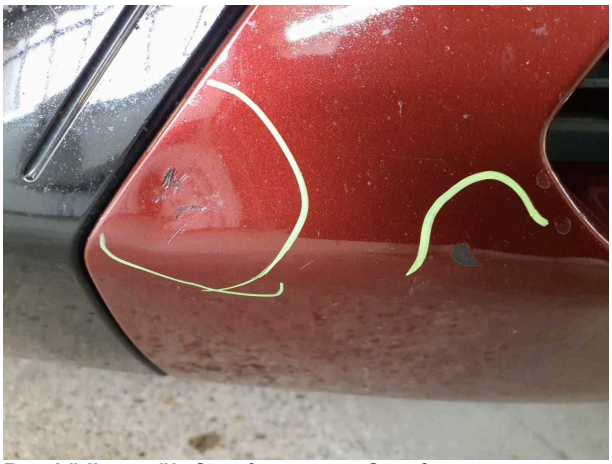

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

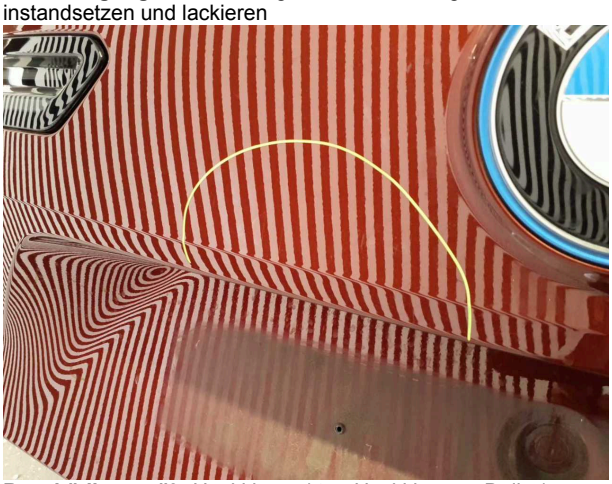

Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

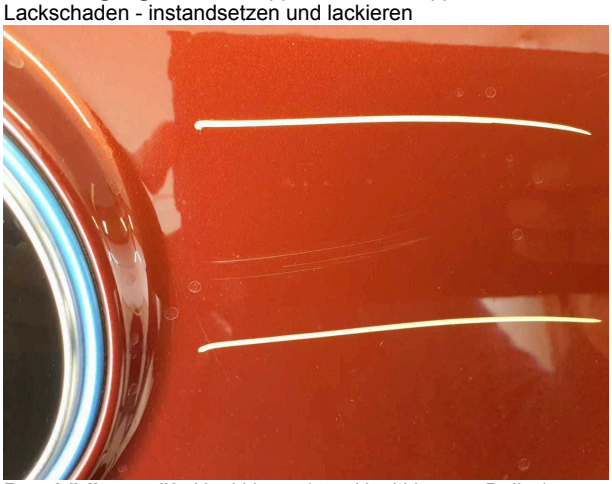

Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

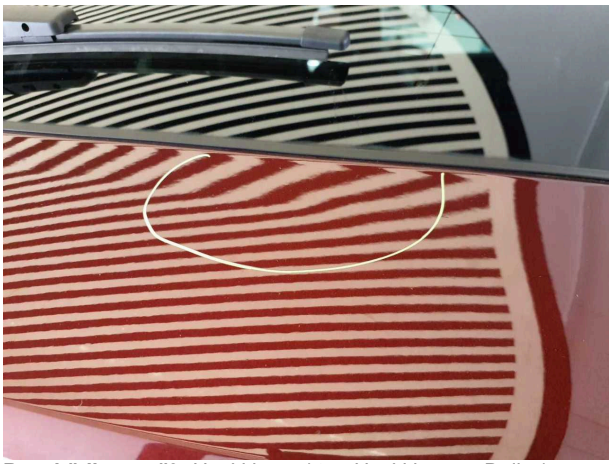

Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott