



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	B-JJ 288
Berichtsnummer :	000000812814-DE613		
Referenznummer:	30850491		

Fahrzeugdaten

Alfa Romeo Stelvio (630)(2017->) Veloce Ti Q4

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	ZARPAHDN7M7D29154	Laufleistung abgelesen:	44540 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.12.2021 / 2053	Besichtigungsdatum/-ort:	16.12.2024 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 206 kW (280 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2024 / 12.2024
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	42623 / 04.09.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	-
Zustand aussen:	1 - Sehr gut	Zustand innen:	1 - Sehr gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/105V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/105V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/105V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/105V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Abdeckkappen Außenspiegel Carbon
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage 2-flutig
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)
Tagfahrlicht LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bremsanlage Brembo
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik
Warnblinkanlage)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fensterrahmen schwarz
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: UConnect 3D Nav (Farbbildschirm 8,8")
Radioempfang digital (DAB), Freisprecheinrichtung Bluetooth inkl. Audio-
Streaming, AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss
- Innenausstattung: Interieurleisten Carbon
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Assistenz-Paket 1
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremssättel schwarz lackiert
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System Alfa Romeo D.N.A.-Fahrndynamik-System
- Fahrassistenz-System Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Infotainment-Center mit 7" Farbdisplay
- Innenausstattung Interieur dunkel, Dachsäule und Dachhimmel in Schwarz
- Innenausstattung: Rahmen der Armaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik



- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt Easy-Load (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 206 kW Turbo KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Performance-Paket
Fahrwerk Aktiv mit elektronischer Stoßdämpferregelung (Active Suspension), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Sperrdifferential (Q2)
- Radstand 2818 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag
- Servolenkung (Aktivlenkung)
Dynamic Steering Torque (DST)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach)
- Sitzfläche vorn neigungsverstellbar
- Sound-System Harman-Kardon
- Sportsitze Leder / Mikrofaser / Alcantara
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger / Radkästen / Seitenschürzen Wagenfarbe
- Uni-Lackierung Alfa-Rot
- USB-Anschluss im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
Frontscheibe infrarot-reflektierend, Ionisator zur Luftreinigung, Keyless-Entry, Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill, Rahmen Carbon-Design
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Parkbremse elektrisch
- Radnabenabdeckungen
- Regen-Bremsassistent (RBA)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schienensystem im Kofferraum
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz-Paket Quadrifoglio
Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach) erweiterter Umfang
Sitzheizung vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sport-Pedalerie
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose 230V im Kofferraum
- Türgriffe außen Aluminium-Optik
- Unterfahrschutz hinten
- Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	Nicht geprüft



Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel

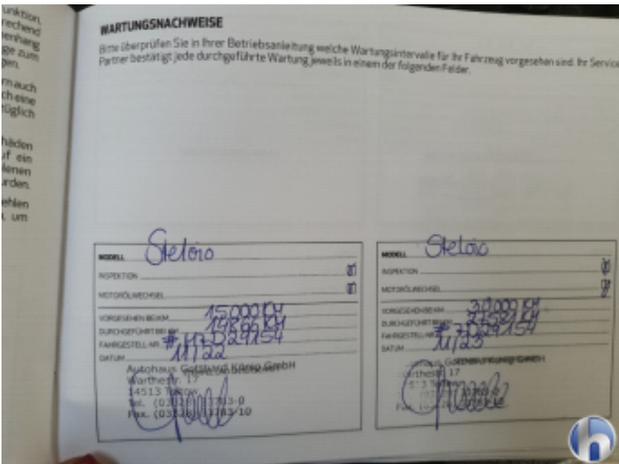


Serviceheft/Nachweis

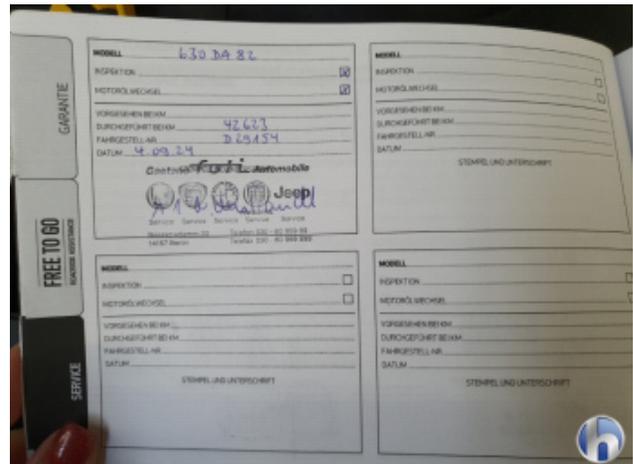

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis

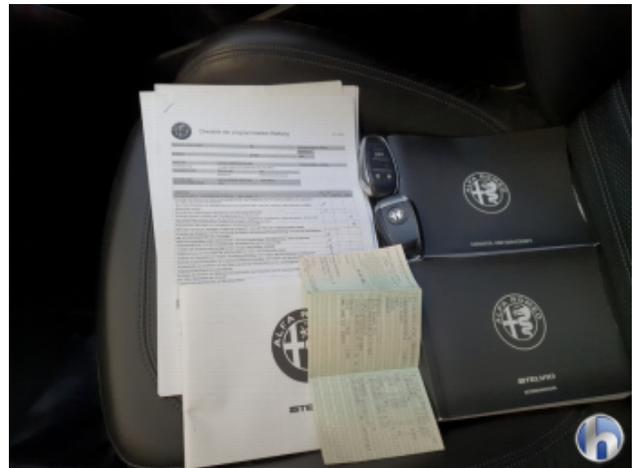

Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

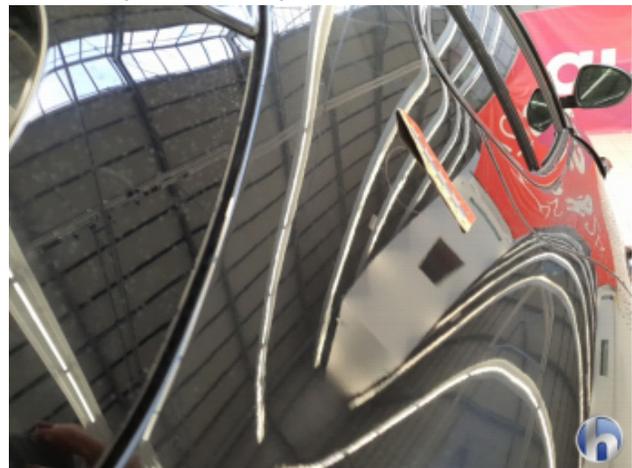

2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur