

DEKRA Automobil GmbH
Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Leipzig
Torgauer Str. 235
04347 Leipzig
Telefon 0341 / 25939-0
Fax 0341 / 25939-76
E-Mail leipzig.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Lindhof
Tel. direkt 0341 25939-0
Tel. mobil 0173 2894492

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****L PR2021****FIN****WBAFY41090CD19646**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.12.2024, telefonisch.
10.12.2024, 13:30 Uhr, durch Herrn Thomas Lindhof bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
10.12.2024

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-12.847,00 EUR
-10.795,79 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

-12.358,00 EUR
-10.384,87 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger hinten
- Seitenwand rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Gebrauchsspuren im Innenraum.

Fahrzeug teilweise verschmutzt/ Insektenanhaftung im Frontbereich.

Winterräder montiert.

Sommerräder nicht gesehen.

Fahrzeug weist alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung war kein Kunde/LN anwesend.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im

Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.10.2019	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	M850i xDrive Cabrio
Aufbauart	Cabriolet	Türen	2
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAFY41090CD19646
HSN / TSN	0005 / CTE	Schlüssel-Nr.	10139454
Km-Stand abgelesen	45320	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2024
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	390
Hubraum (ccm)	4395	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I

Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Carbonschwarz Metallic (416)
--------	--------------	--------------------	---------------------------------

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 98 H	Pirelli / Sottozero 3 Winter	W /O /F	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 98 H	Pirelli / Sottozero 3 Winter	W /O /F	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 98 H	Pirelli / Sottozero 3 Winter	W /O /F	6 mm
rechts	245 / 40 R 19 98 H	Pirelli / Sottozero 3 Winter	W /O /F	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Active Protection, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel asphärisch, elektrisch einstellbar und beheizt, mit Anklappfunktion, Außentemperaturanzeige, BMW Display Schlüssel, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, Bremsassistent, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchte, dynamisch, abhängig von Bremskraft, Check-Control, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Driving Assistant, Durchladesystem, Dynamische Dämpfer Control, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten mit M Schriftzug, Exterieurumfänge in Galvanik Cerium Grey, Fahrerlebnisschalter mit Adaptive Modus, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch (2), Fernlichtassistent, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: Steptronic Sport Getriebe, Getränkehalter, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Instrumententafel lederbezogen, Integral-Aktivlenkung, Interieurleisten Edeldstahlgewebe, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Komfortzugang, Kopfstützen vorn (Aktiv) und hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenlängsverstellung elektrisch, M Sportbremse, M Sportdifferential, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Paket: M Aerodynamik, Paket: Nichtraucher, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse mit Automatic Hold Funktion, elektromechanisch, Parking Assistant, Personal Profile, Polster: Leder Merino mit erweiterten Umfängen, Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Räder: 20" M LM Y-Speiche 728 M Bicolor Ceriumgrau u. Sportreifen m. Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Stoßfänger-System mit austauschbaren Verformungselementen, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Telefon: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Telefon: Telefonie mit Wireless Charging, Verdeck: Stoff schwarz, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung, iDrive Touch-Controller auf Mittelkonsole, Überrollschutzsystem


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5AZ	BMW Laserlicht
5AU	Driving Assistant Professional
3DZ	Entfall Zusatz-Schriftzug außen
2VW	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk Professional
319	Garagentoröffner, integriert
4ML	Interieurleisten BMW Individual Pianolack Schwarz Lackierung: Metallic in Verb. mit BMW Individ. Komposition
320	Modellschriftzug-Entfall
4NH	Nackenwärmer
7R7	Paket: Innovationspaket
9BK	Paket: Open-Air
4HB	Paket: Wärmekomfort Paket vorne
5DN	Parking Assistant Plus Polster: BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino
6F1	Radiozubehör: Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System
654	Radiozubehör: DAB-Tuner
1N7	Räder: 20" M LM Y-Speiche 728 M Bicolor mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften
453	Sitze: Aktive Sitzbelüftung vorn
323	Soft-Close-Automatik für Türen
6WD	Telefon: WLAN Hotspot
358	Verglasung: Klimaverglasung-Frontscheibe

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 12 / 2023 bei Kilometerstand 39.367

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

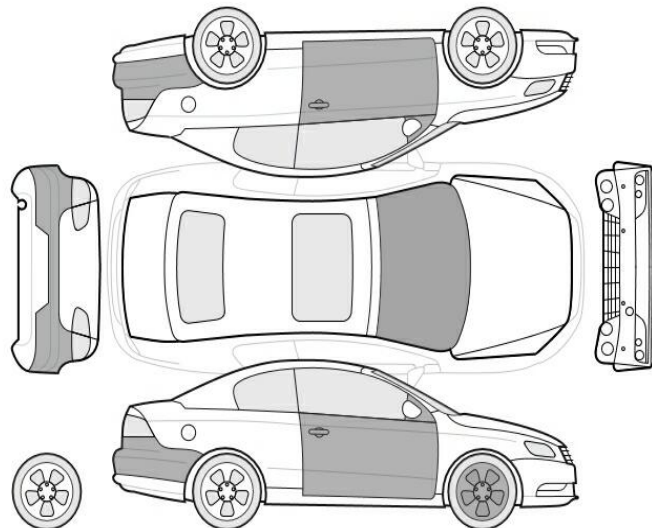

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Stoßfänger vorn unterhalb gerissen, gebrochen, erneuern (Bild 27, 28)	2.218	voll	-2.218	-1.863,87
2. Stoßfängerunterteil hinten verkratzt, erneuern (Bild 19, 20)	580	voll	-580	-487,39
3. Leichtmetallfelge hinten rechts tief verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 24)	980	voll	-980	-823,53
4. Heckklappe öffnet nicht vollständig, klemmt, schließt nicht automatisch, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 29)	300	voll	-300	-252,10
5. Innenraum, Sitzpolster verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14)	250	voll	-250	-210,08
6. HU/AU fällig, erneuern (Bild 12)	150	voll	-150	-126,05
7. Bremsflüssigkeit fällig, erneuern (Bild 12)	170	voll	-170	-142,86
8. Gesamte Karosserie Oberflächenkratzer, Lackanhaftungen, Lacktiefenbehandlung (Bild 15, 16)	180	voll	-180	-151,26
9. Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair (Bild 25, 26)	251	voll	-251	-210,92
10. Tür vorne rechts Türkante, verschrammt, smart repair (Bild 23)	167	voll	-167	-140,34
11. Tür vorne links Türkante, verschrammt, smart repair (Bild 17)	167	voll	-167	-140,34
12. Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	934	anteilig	-445	-373,95
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	6.347		-5.858	-4.922,69

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Mittelkonsole leicht verkratzt
Bremsbeläge VA ca. 25% Restbelagstärke
Tür rechts leicht eingedellt
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Sommerradsatz	6.500	voll	-6.500	-5.462,18
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	6.500		-6.500	-5.462,18

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Thomas Lindhof

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig 04347 Leipzig Torgauer Str. 235
 Tel.: 0341 / 25939-0 Fax: 0341 / 25939-76

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 3159 10.12.2024

FABRIKAT	BMW	8-ER CABRIO G14	M850I XDRIVE TYP-CODE 01 8T 03
AUSSTATTG	AB 07.2019 NACKENWAERMER DISPLAY SCHLUESSEL WLAN HOTSPOT GESETZLICHER NOTRUF LASERLICHT LIVE COCKPIT PRO KABELLOSE LADEGER ADAPTIVES FAHRWERK M SPORTBREMSE V/H REIFEN 245/40 R19..V ABGASNORM EURO 6 REIFENDRUCKANZEIGE WAERMEKOMFORT PAKET EU SPEZIFISCH	KAELTEMITTEL R1234YF SITZBELUEFTUNG AKTIV SOFT CLOSE AUTOMATIK DAB TUNER HIFI BOWERS/WILKINS INNENSP MIT FERNBED DIEBSTAHLWARNANLAGE PARKASSISTENT 8-GANG AUTOMATIK INTEGRAL AKTIVLENK WINTERREIFEN DRIVING ASSISTANT CO2 UMFANG M AERODYNAMIK-PAKET	FRONTSCH KLIMAKOMFOR KOMFORT ZUGANG-SYS MULTIFUNKTIONSSITZE TELESERVICE FERNLICHTASSISTENT SITZB INDIV MERINO INTERIEURL PIANOLACK 4395CCM 390KW SPORTDIFFERENTIAL M FUSSGAENGERSCHUTZ 8J X 19/9J X 19 ALU ACTIVE GUARD M LEDERLENKRAD ALLRADANTRIEB

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =167.31	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	1	13.94
51 11 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: FRONTZIERGITTER MITTE AB-/ANBAUEN	3	15	209.14
51 11 592	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	7	97.60
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	4*	55.77

L A C K I E R U N G
 ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 184.15 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
99 68 591	STOSSFAENGER V	LACKIEREN STUFE 2	11	168.80
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT UMFASST: FARBE MISCHEN UND FARBMUSTER SPRITZEN		16	245.53

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.12.2024 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283		STOSSFAENGER V	51 11 8 081 187	1052.70
0352	13 X	CLIP BEFESTIGUNG	51 71 7 065 773	9.62
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

GUTACHTEN / KALKULATION				NR 3159	10.12.2024
ERSATZTEILE				PREISSTAND	: 01.12.2024 / 01
LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR		PREIS
0353	13 X	SCHRAUBE	07 14 9 213 164		11.05

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	4 AW X	167.31 EUR/STD	55.77	
GESAMT KL 3	23 AW X	167.31 EUR/STD	320.68	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				376.45
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD		
GESAMT	27 AW X	184.15 EUR/STD	414.34	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL				414.34
E R S A T Z T E I L E			1 073.37	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				1 073.37
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.			1 864.16
	MWST 19.00 %			354.19
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.			2 218.35

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2