

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	08.01.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	14.01.2025
Referenznummern	0002037289

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1KS14314		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	12/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCI 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	71.003 km
Erstzulassung	23.10.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16C 109/107T	3 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16C 109/107T	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Aktives Kurvenlicht		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem 16: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay		Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher		FordPass Connect inkl. eCall	
Ford SYNC 3		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	
Bordcomputer		Einstiegsleuchten	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		Fensterheber elektrisch	
Generator 240 A		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 6-Gang		Haltegriff B-Säule	
Haltegriffe vorn		Handschuhfach abschließbar	
Heckflügeltüren mit Verglasung		Karosserie/Aufbau: Kombi	
Karosserievariante: Normaldach		Kühlergrill schwarz	
Lenkrad (Leder)		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		Radstand 2933 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem		Reserverad in Fahrbereifung	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Scheinwerfer H4	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Schmutzfänger vorn und hinten	
Seitenschutzleisten		Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		Stoßfänger teillackiert	
Tagfahrlicht LED		Trend	
Verzurrösen (2)		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch		Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Doppelklimaanlage	✓	Heckscheibenwischer	✓
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓	Sicht-Paket 1	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	678,50 €	444,96 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	30,00 €	30,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 18, Bild 19)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	463,80 €	255,09 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	232,34 €	127,79 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 17)	39,68 €	39,68 €
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	403,62 €	403,62 €
Reifen hinten links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen	403,62 €	403,62 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	314,02 €	172,71 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen	45,00 €	45,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links Fenster, beklebt, entkleben (Bild 32, Bild 33)	20,00 €	20,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.701,99 €
Minderwert	3.013,88 €
Händlerverkaufspreis	12.725,00 €
Händlerverkaufspreis	14.175,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Göllner, Nino

Der Sachverständige, 16.01.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

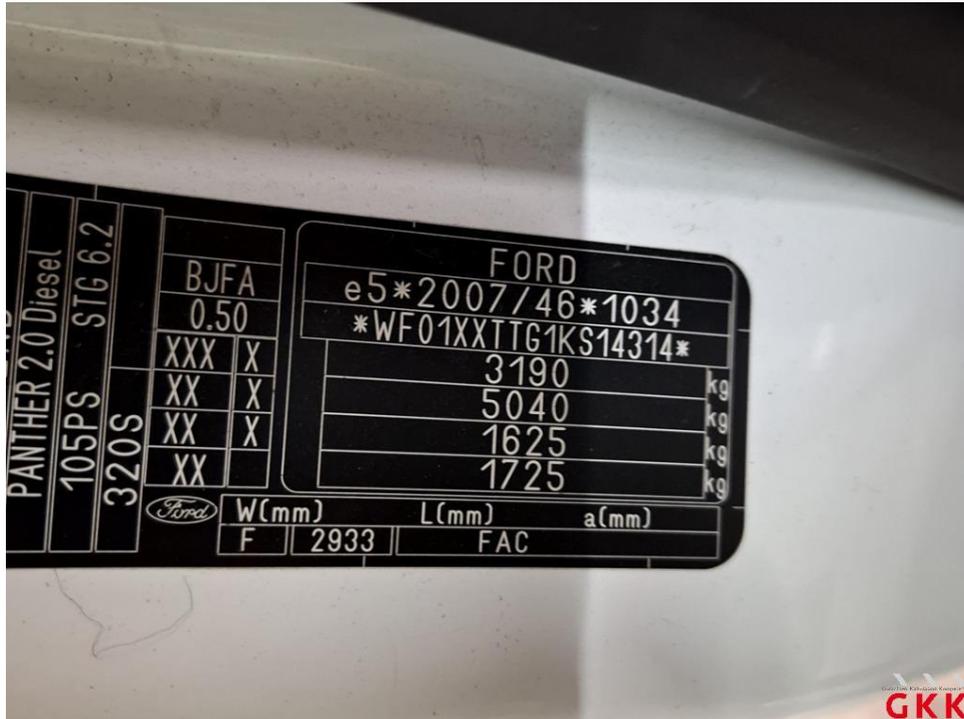


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

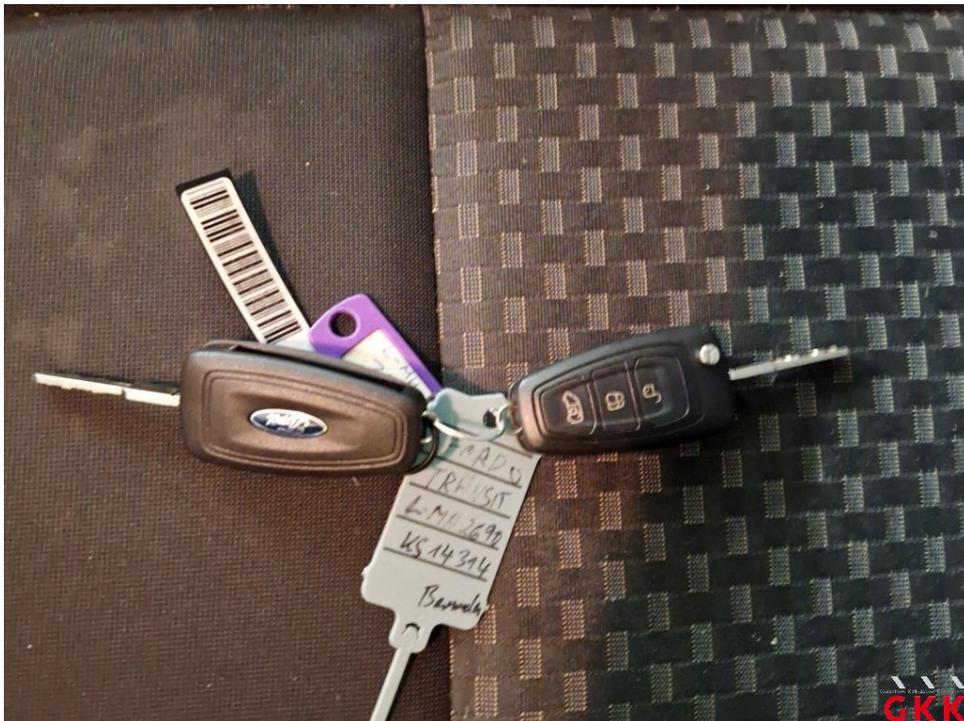


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 14 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 16 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen



Bild 18 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage

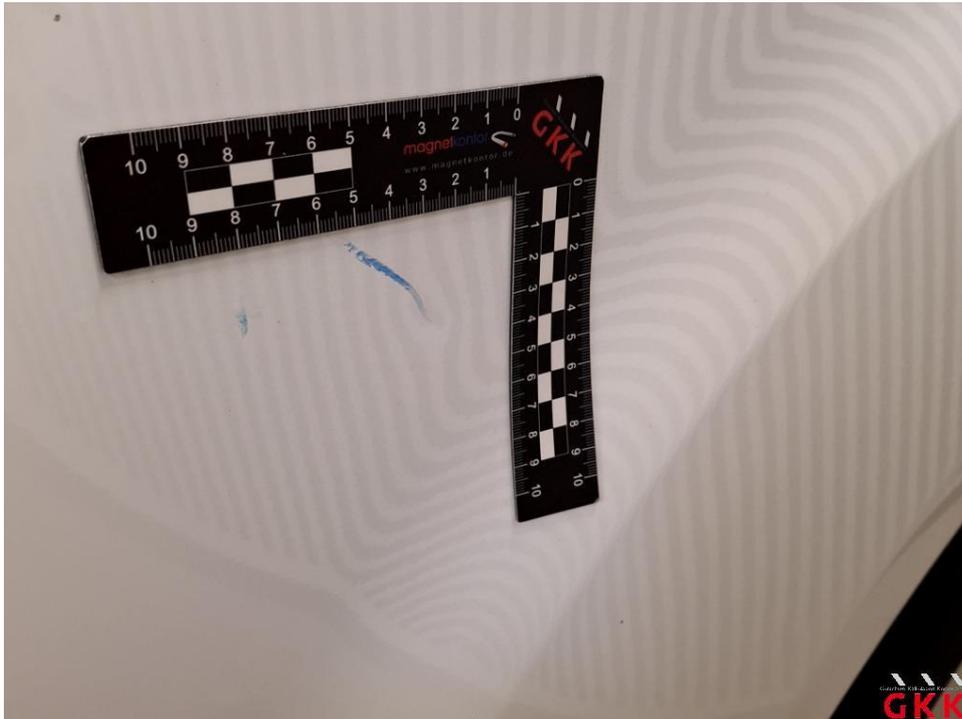


Bild 19 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26 Seitenwand links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage

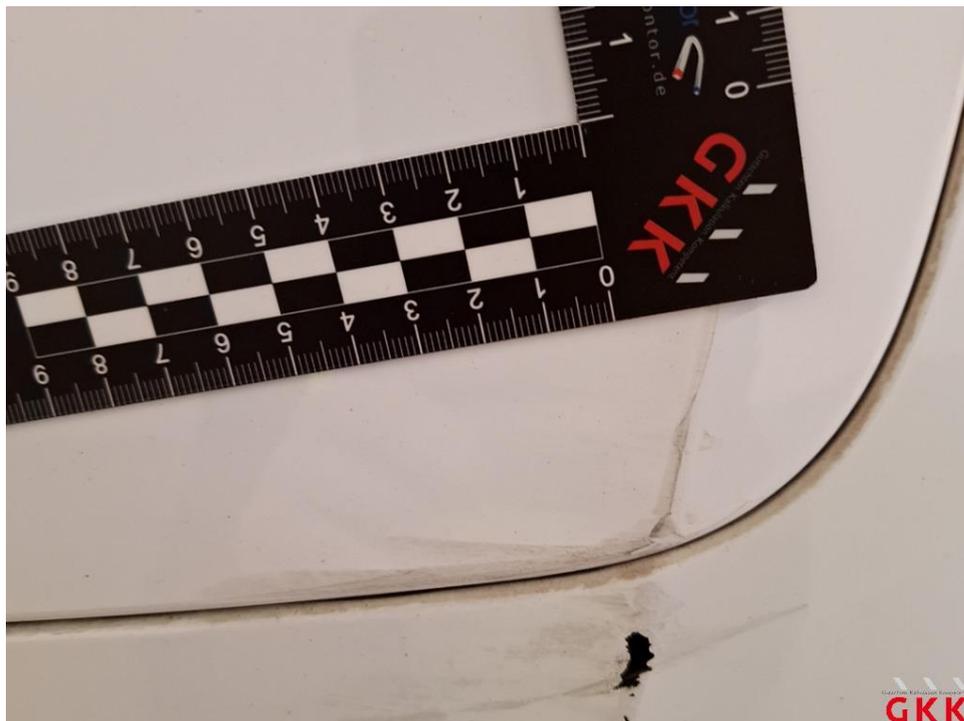


Bild 27 Seitenwand links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28 Seitenwand links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

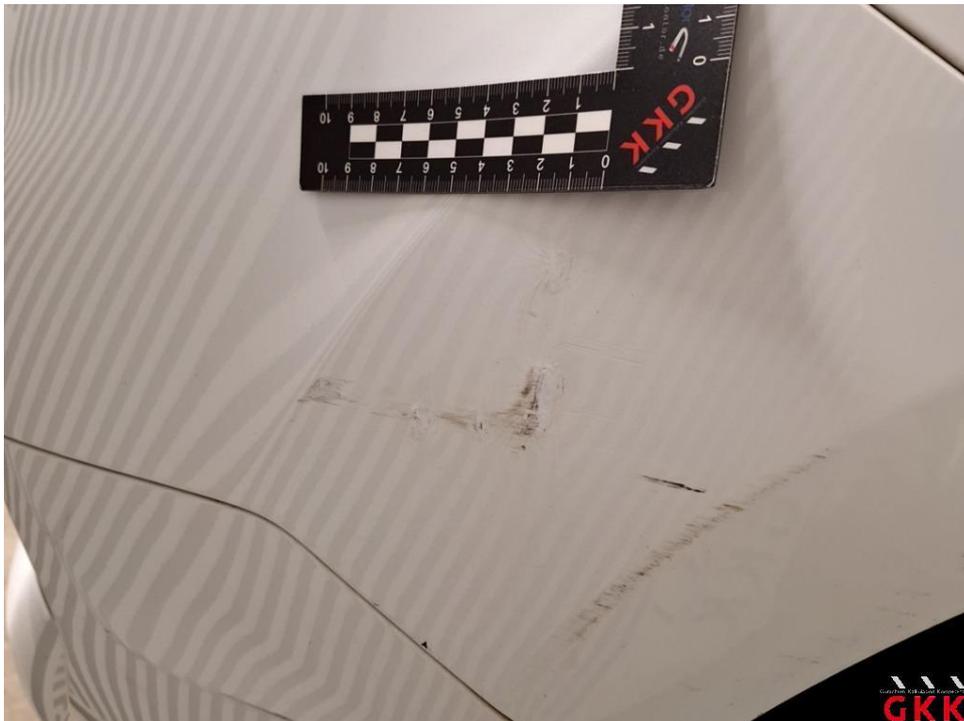


Bild 30 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

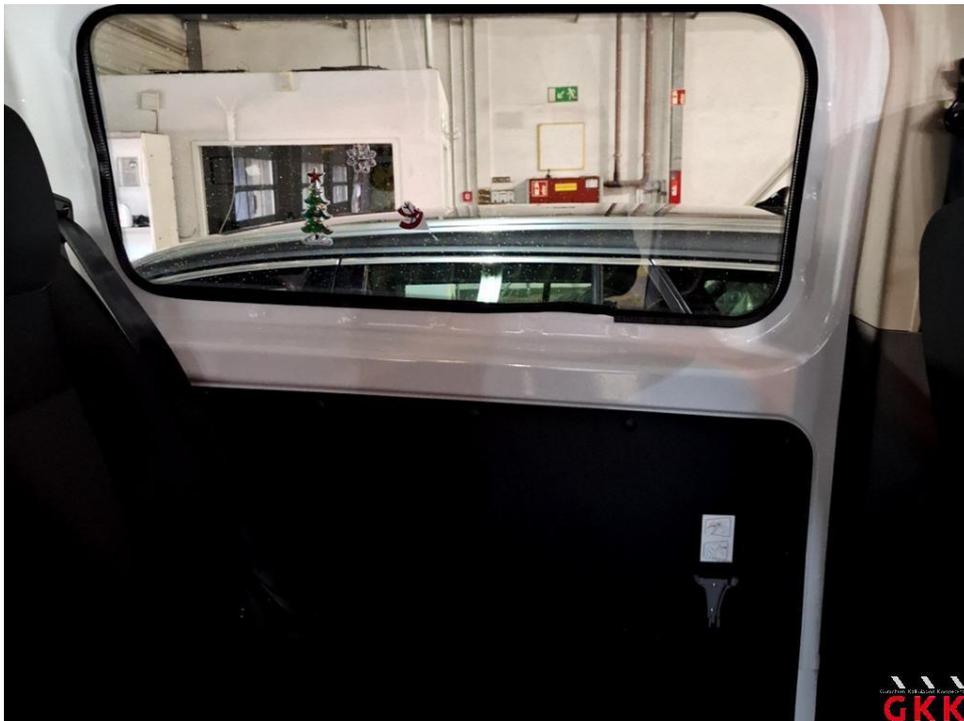


Bild 32 Seitenwand links Fenster, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand links Fenster, beklebt, entkleben