

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom 14.01.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

Besichtigungsort 36272 Niederaula, Industriestraße 11

Besichtigungsdatum 20.01.2025

Referenznummern

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0PXXGCHPLC81199

Fahrzeugart PKW - Kombilimousine **Farbton / Lackart** Weiß / Uni

Hersteller Ford **Nächste HU** 06/2025

Typ / Verkaufsbez. Focus ST 2.3 EcoBoost **Laufleistung abgelesen** 160.778 km

Erstzulassung 09.06.2020 **Emissionsklasse** Euro 6

Getriebe / Gänge Automatik / 7 **Sitzplätze / Türen** 5 / 5

Achsen / angetrieben 2 / 1 **Anzahl Besitzer** 1

Motorart Reihenmotor / Benzin **Hubraum / Nennleistung** 2.261 ccm / 206 KW

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/35 R19 91V	3 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/35 R19 91V	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/35 R19 91V	3 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/35 R19 91V	3 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 15.11.2024 bei km 156.714.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne links beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
6 Lautsprecher	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Ford SYNC 3 mit Navigation	Farbdisplay (8 Zoll)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Bodenleuchte im Außenspiegel
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Body-Styling-Paket	Schwellerverbreiterung
Stoßfänger Sport-Ausführung	Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
Bord-/Verbrauchscomputer	Dachhimmel Stoff, dunkel
Dachreling schwarz	Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
Diebstahl-Warnanlage	Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Doppelendrohr Auspuffanlage
Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Sperrdifferential	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Farbdisplay für Bordcomputer	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
FordPass Connect inkl. eCall	Fußmatten Velours - vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (7-Stufen)
Lenkrad mit Schaltwippen	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Intelligent Protection System (IPS)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
Gurtstraffer	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC)
Sport-Fahrwerk	Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen	Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Lenkrad (Sport/Leder, ST)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen	Mittelkonsole Premium
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Getränkehalter vorn
Motor 2,3 Ltr. - 206 kW EcoBoost KAT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Parkpilotsystem vorn und hinten	Pedale Aluminium
Power KeyFree-Startfunktion	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Serienausstattung (nicht verifiziert)		
Sonnenblende links mit Spiegel		Sonnenblende rechts mit Spiegel
Sportsitze vorn (Recaro) Teilleder		Sportsitze vorn
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED		Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Sonderausstattung (verifiziert)		
Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	✓	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) ✓
Heckleuchten LED	✓	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) ✓
Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion ✓
Easy-Parking-Paket	✓	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) ✓
Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)	✓	Easy-Parking-Plus-Paket ✓
Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus	✓	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) ✓
KeyFree-System	✓	LM-Felgen 8x19 (5-Speichen, Y-Design, Magnetite) ✓
Panorama-Schiebedach elektrisch	✓	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert ✓
Rückfahrkamera mit Split View	✓	Sonderlackierung Frost-Weiß ✓
Sound-System Bang & Olufsen Play	✓	Subwoofer ✓
Sound-System Premium (10 Lautsprecher)	✓	Technologie-Paket 2 ✓
Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	✓	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) ✓
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	✓	Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion ✓
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	✓	Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz ✓
Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	✓	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) ✓
Winter-Paket	✓	Frontscheibe heizbar ✓
Sitzheizung vorn	✓	Lenkrad heizbar ✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	100,20 €	40,08 €
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	919,87 €	367,95 €
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	129,74 €	51,90 €
Scheinwerfer rechts LED, verkratzt, ersetzen (Bild 39, Bild 40, Bild 41)	646,38 €	646,38 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links Schale, lose, ersetzen (Bild 57, Bild 58)	154,42 €	61,77 €
Tür vorne links Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	123,61 €	49,44 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 48, Bild 49, Bild 50)	79,76 €	79,76 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, aufgeworfen, ersetzen (Bild 51, Bild 52, Bild 53)	828,51 €	331,40 €
Heckklappe Betätigung, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	156,06 €	62,42 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn und hinten, Untermaß, ersetzen (Bild 59, Bild 60)	859,38 €	859,38 €
LM-Rad vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 42, Bild 43, Bild 44)	492,33 €	492,33 €
LM-Rad vorne links, beschädigt, Smartrepair (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	200,00 €	200,00 €
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 45, Bild 46, Bild 47)	200,00 €	200,00 €
LM-Rad hinten links, verkratzt, Smartrepair (Bild 54, Bild 55, Bild 56)	200,00 €	200,00 €
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	819,38 €	819,38 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 61)	292,05 €	292,05 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 17)	193,01 €	193,01 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	244,87 €	97,95 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	1448,31 €	1448,31 €
Fahrzeug innen, verschmutzt (Tierhaare), aufbereiten (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	478,56 €	478,56 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 340,18 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	8.566,44 €
Minderwert	6.972,07 €
Händlereinkaufspreis	4.700,00 €
Händlerverkaufspreis	5.750,00 €

Besichtigungsbedingungen
 Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der

vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 61 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 22.01.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

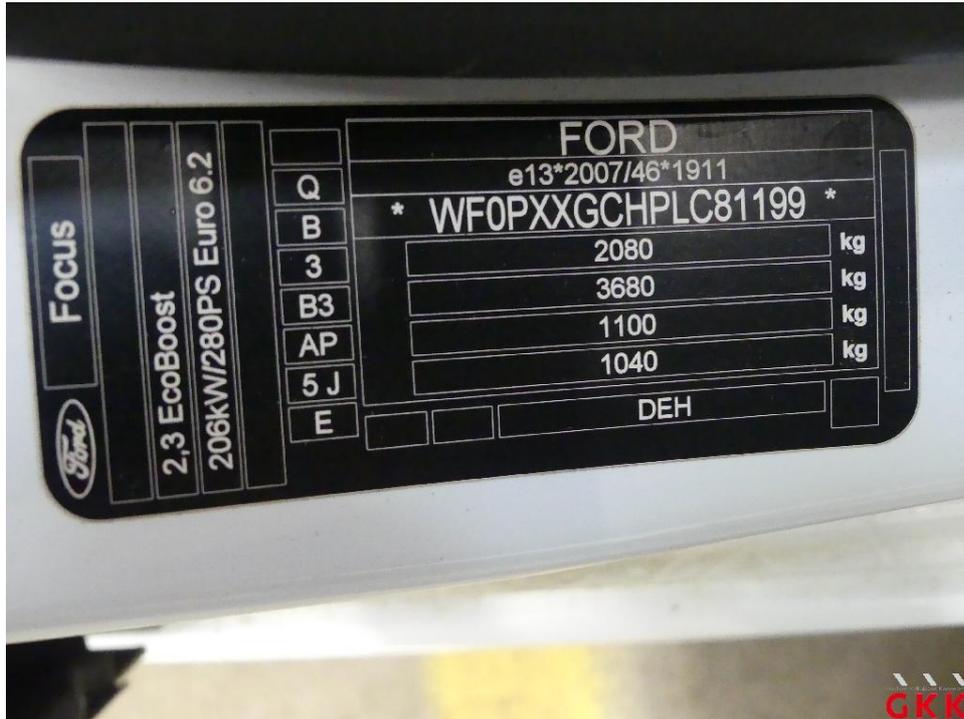


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

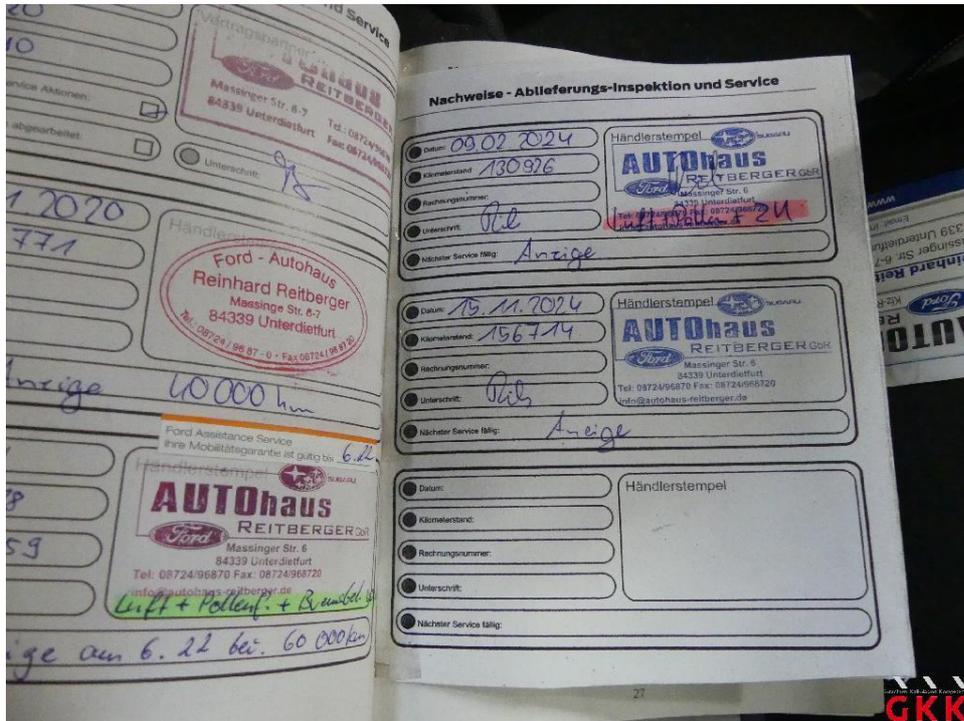


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage

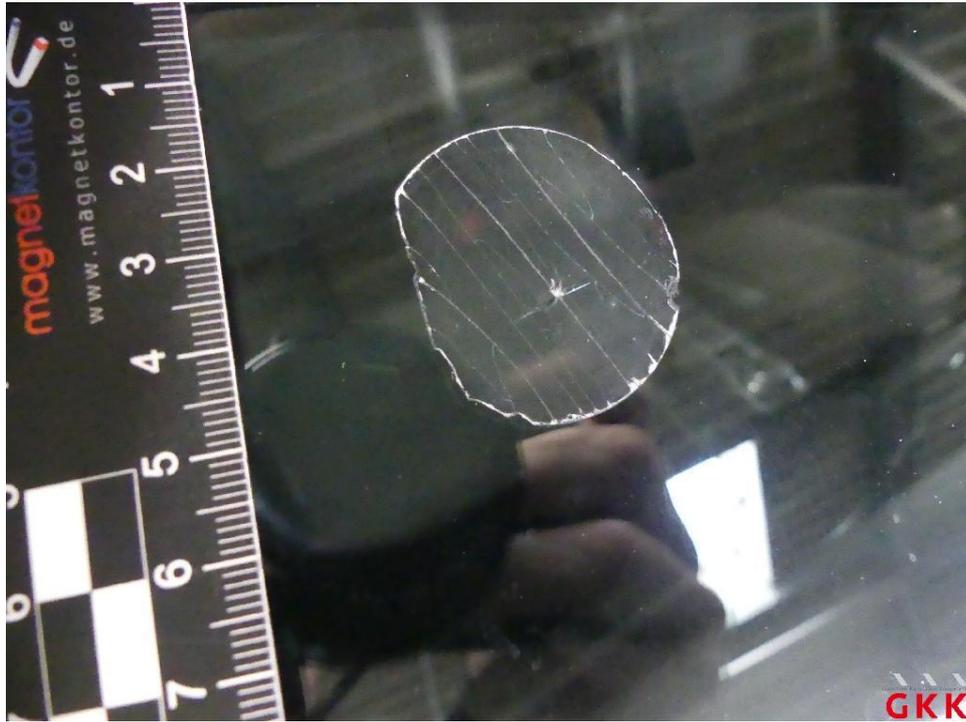


Bild 15 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 16 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen



Bild 18 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

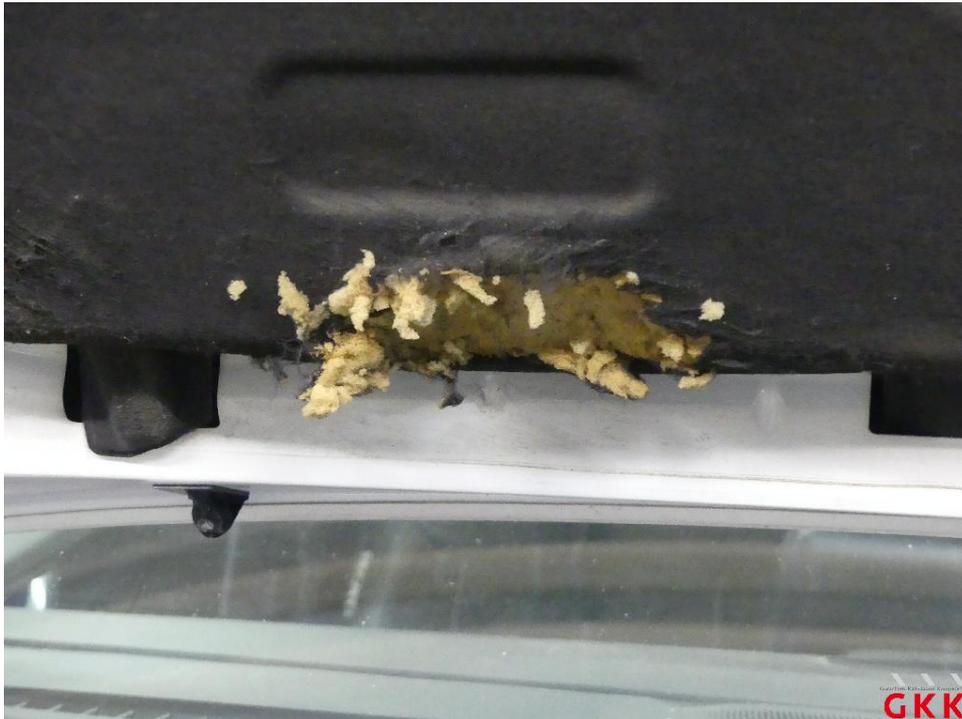


Bild 19 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

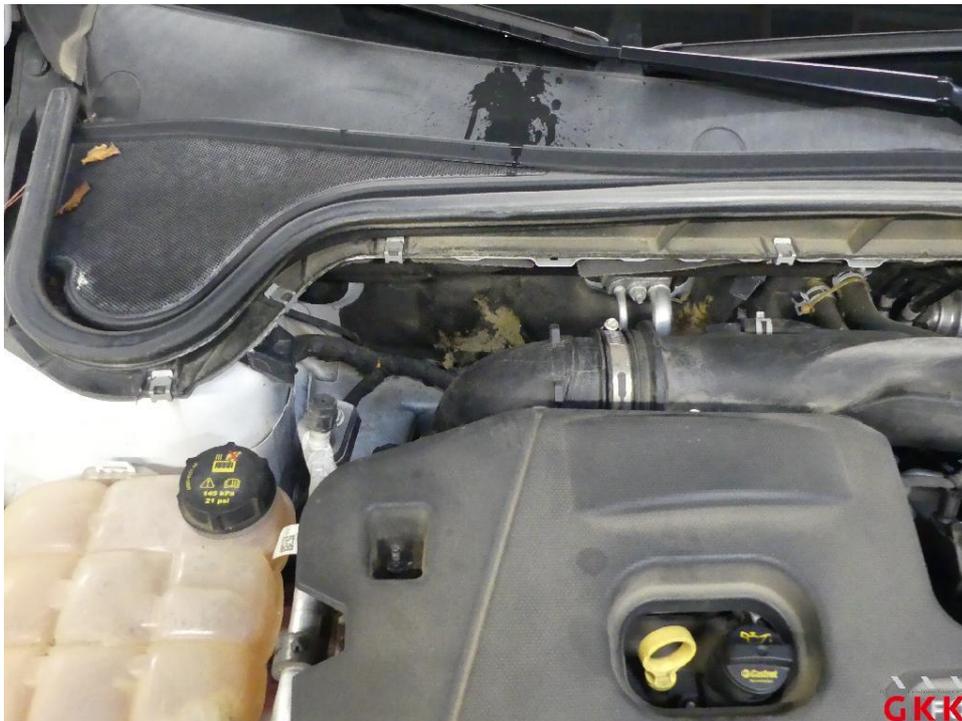


Bild 20 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Fahrzeug, innen, verschmutzt (Tierhaare), aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, innen, verschmutzt (Tierhaare), aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, innen, verschmutzt (Tierhaare), aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Heckklappe, Betätigung, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Heckklappe, Betätigung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Heckklappe, Betätigung, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Tür vorne links, Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen



Bild 30 LM-Rad, vorne links, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31 LM-Rad, vorne links, beschädigt, Smartrepair



Bild 32 LM-Rad, vorne links, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

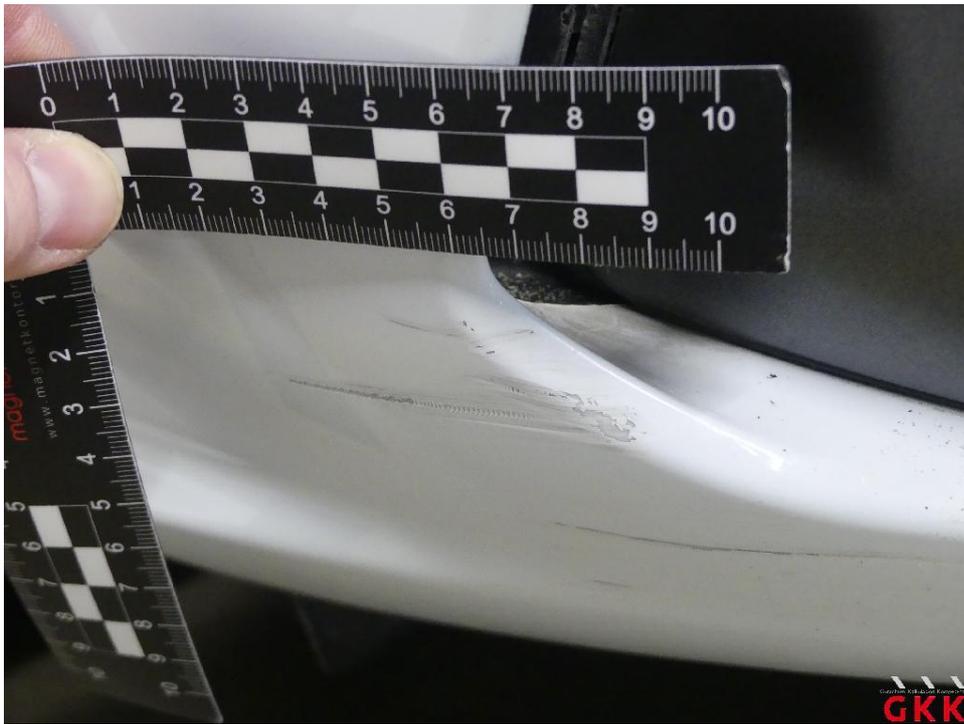


Bild 34 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

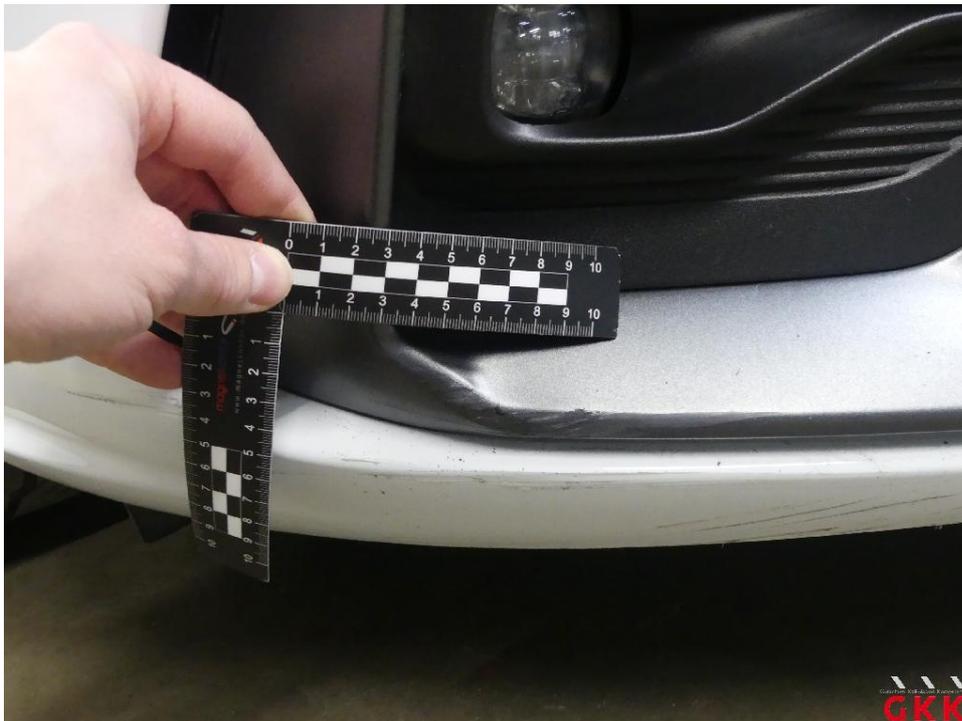


Bild 36 Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 38 Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39 Scheinwerfer rechts LED, verkratzt, ersetzen



Bild 40 Scheinwerfer rechts LED, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41 Scheinwerfer rechts LED, verkratzt, ersetzen



Bild 42 LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43 LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 44 LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 46 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 47 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 48 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 49 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 50 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 51 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, aufgeworfen, ersetzen

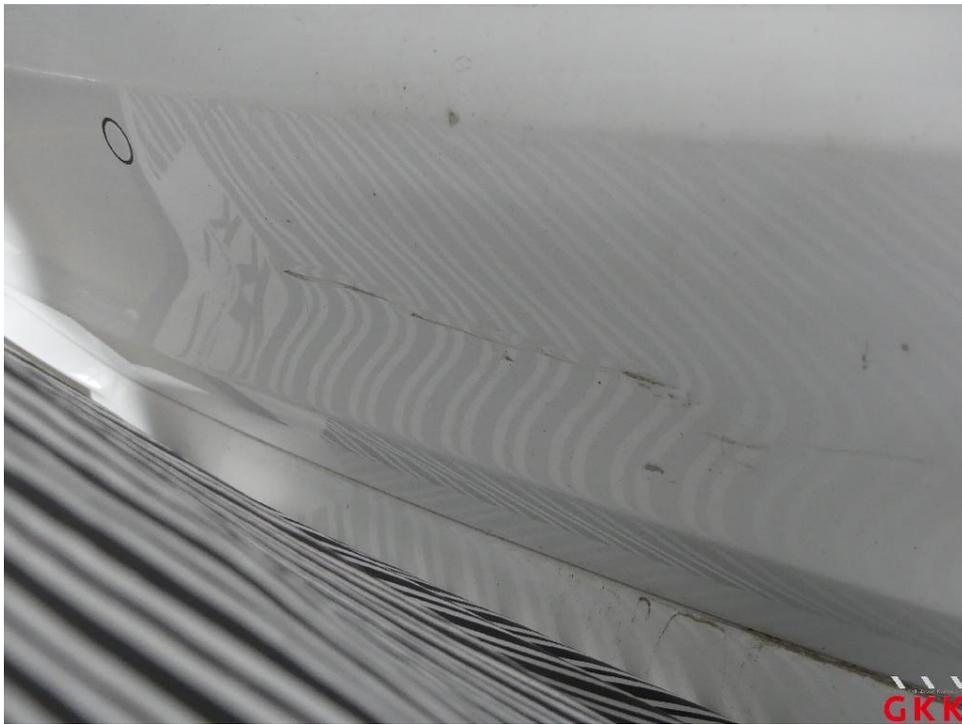


Bild 52 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, aufgeworfen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, aufgeworfen, ersetzen



Bild 54 LM-Rad, hinten links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 55 LM-Rad, hinten links, verkratzt, Smartrepair



Bild 56 LM-Rad, hinten links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 57 Kotflügel vorne links, Schale, lose, ersetzen



Bild 58 Kotflügel vorne links, Schale, lose, ersetzen

Fotoanlage

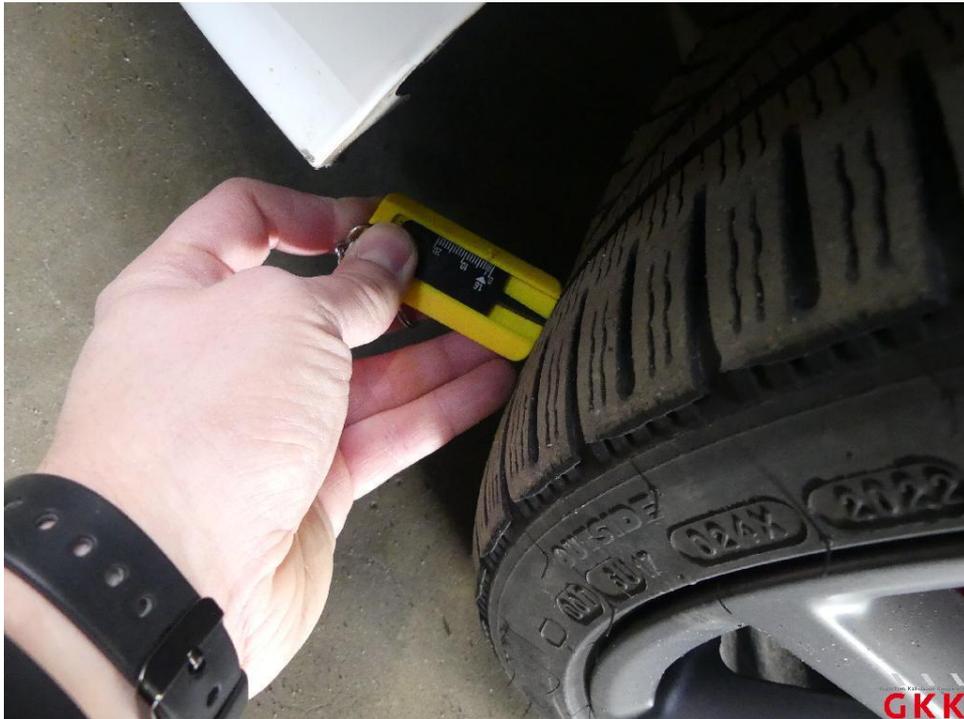


Bild 59 Reifen, vorn und hinten, Untermaß, ersetzen



Bild 60 Reifen, vorn und hinten, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 61 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen