

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	10.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.02.2025
Referenznummern	0002054539

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VBE8EV6M8018481		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Onyx Schwarz / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	07/2026
Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer 1.5 D Business	Laufleistung abgelesen	58.491 km
Erstzulassung	21.06.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 90 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/55 R16 91H M+S	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/55 R16 91H M+S	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/55 R16 91H M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/55 R16 91H M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 10.01.2025 bei km 56.982. Restlaufzeit 330 Tage. Restlaufstrecke 18000 Kilometer.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar		Außenspiegel Wagenfarbe	
Bluetooth Audio-Streaming		Bordcomputer	
Check-Control-System		Bremsassistent	
Dach, Design-Ausführung (Chrom)		Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	
Dachreling silber		Drehzahlmesser	
Ecoflex		Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	
Anti-Blockier-System (ABS)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Fensterheber elektrisch hinten		Feststellbremse elektrisch	
Mittellarmlehne vorn verschiebbar		Frontkamera	
Fahrassistenz-System: Abstandswarner		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem		Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (9-Stufen)	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Klimaautomatik 2-Zonen		Kopf-Airbag-System	
Laderaumabdeckung		Lenkrad (Leder)	
Lenkrad mit Multifunktion		Audiobedienung am Lenkrad	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Licht-Paket	
Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung		Leseleuchten im Fond	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		LM-Felgen	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT	
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Rückfahrkamera	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Scheinwerfer LED	
Schließ-/Startsystem Keyless Open		Seitenairbag vorn	
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig		Sicht-Paket	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Scheibenwischer mit Regensensor	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Start/Stop-Anlage	
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Wegfahrsperrung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓	Nebelscheinwerfer	✓
Winter-Paket	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lenkrad heizbar	✓	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1485,56 €	965,61 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	779,65 €	506,77 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Blende -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 25, Bild 26)	30,00 €	30,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	80,00 €	80,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	73,20 €	47,58 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, funktionsuntüchtig, prüfen	79,76 €	79,76 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motor, untypische Geräusche, prüfen	79,76 €	79,76 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.627,93 €
Minderwert	1.809,48 €
Händlereinkaufspreis	7.550,00 €
Händlerverkaufspreis	8.925,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.
Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Göllner, Nino

 Der Sachverständige, 14.02.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

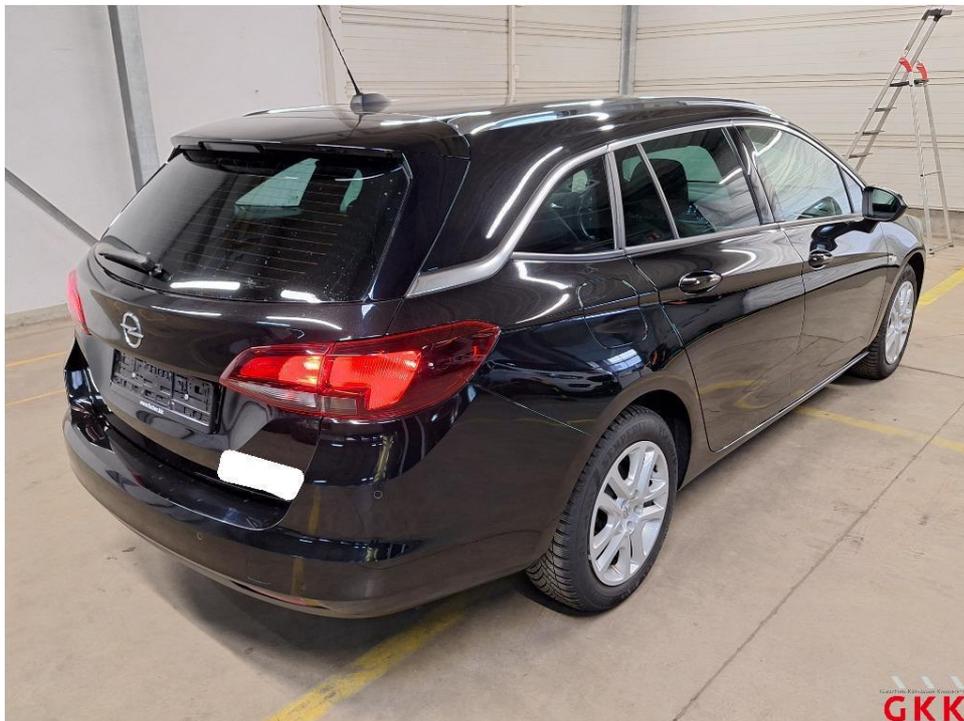


Bild 4

Fotoanlage

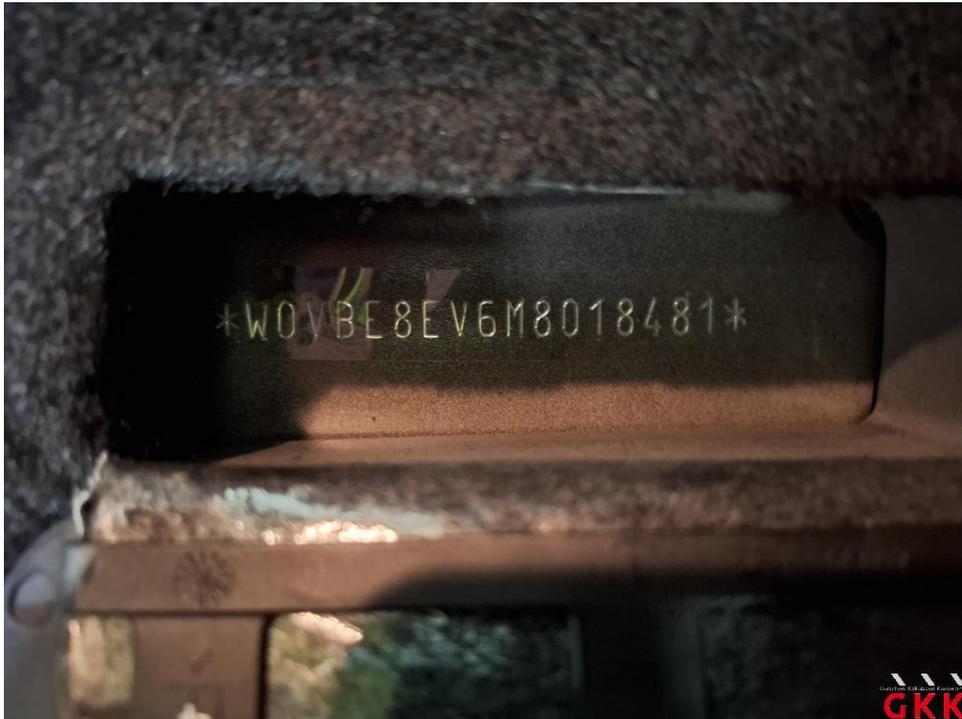


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

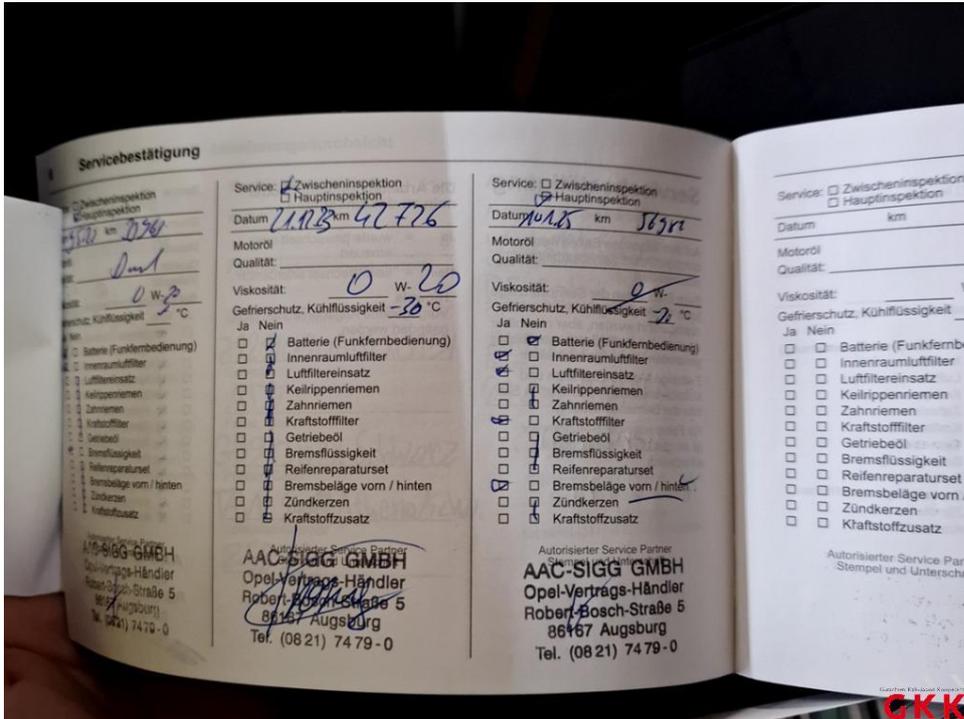


Bild 12

Fotoanlage

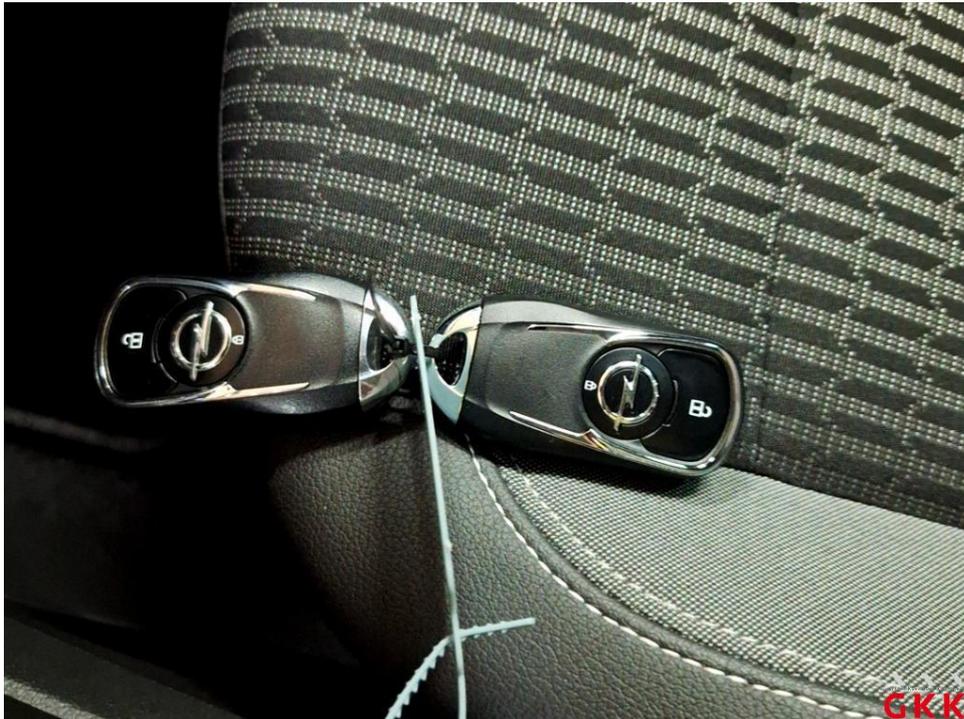


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

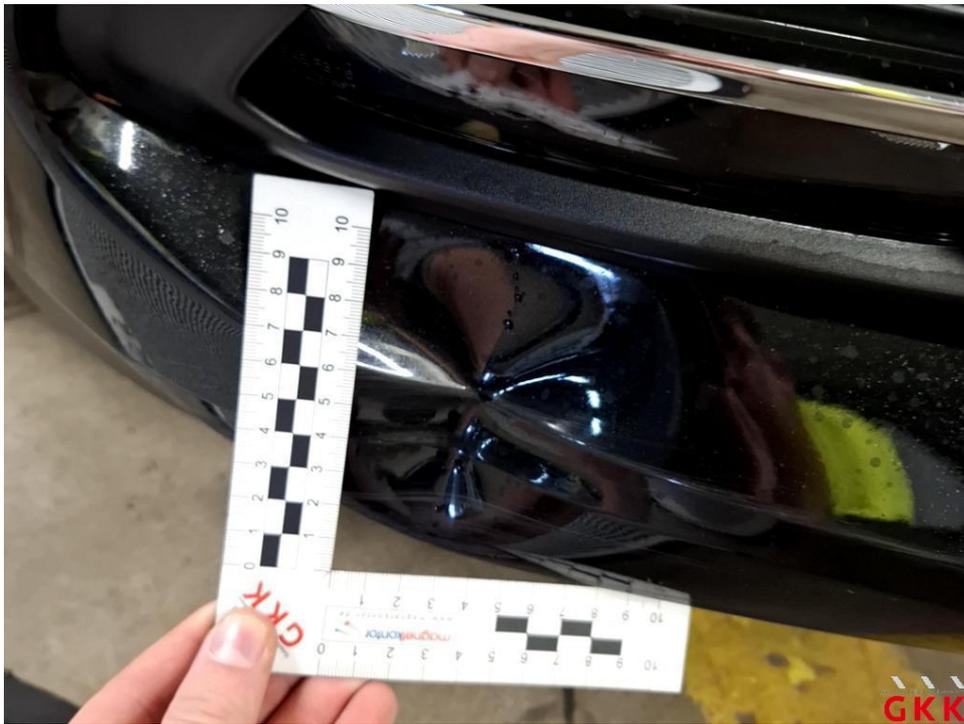


Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

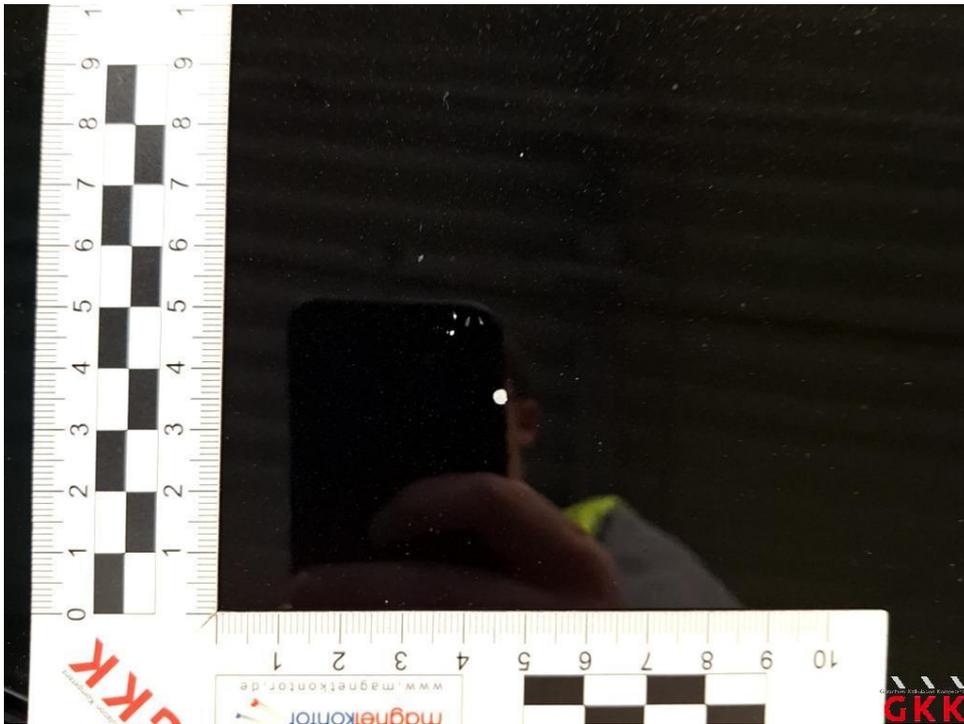


Bild 20 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 22 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 23 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 24 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 25 Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

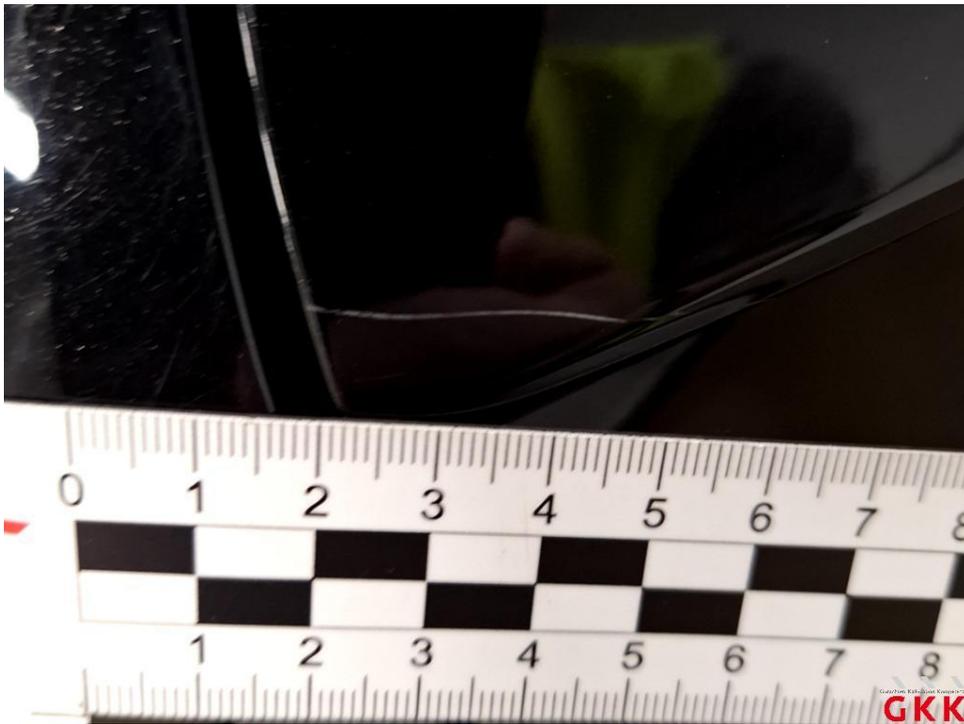


Bild 26 Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 27 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen