

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

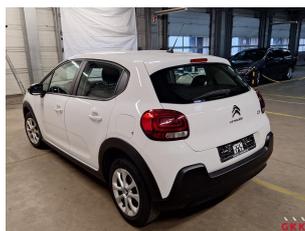

Vorgang

Ihr Auftrag vom	04.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	07.02.2025
Referenznummern	0002060161

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VF7SXHMRVMT660113		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Citroen	Nächste HU	12/2026
Typ / Verkaufsbez.	C3 1.2 PureTech Feel	Laufleistung abgelesen	43.726 km
Erstzulassung	07.12.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.199 ccm / 60 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	185/65 R15 92T	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	185/65 R15 92T	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	185/65 R15 92T	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	185/65 R15 92T	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 28.11.2022 bei km 15.236. Restlaufzeit 0 Tage. Restlaufstrecke 0 Kilometer.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Airbag Fahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion Digitalradio DAB und DAB+ (Tri-Tuner)		Radioempfang digital (DAB)	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Außenspiegel heizbar		Außenspiegel heizbar, beide	
Außenspiegel elektr. verstellbar, beide		Dach Wagenfarbe	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Antischlupfregelung (ASR)	
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)		Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch vorn	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Getriebe 5-Gang	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Klimaanlage		Kopf-Airbag-System	
Kopf-Airbag-System hinten		Kotflügelverbreiterung	
Modellpflege		Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi / PureTech	
Otto-Partikelfilter (GPF)		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Scheinwerfer Eco-LED	
Schwellerverbreiterung		Seitenairbag vorn	
Servolenkung		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Stop-Start-Anlage	
Tagfahrlicht LED		Warnanlage für Sicherheitsgurte	
Wegfahrsperre mit Transponder		Zentralverriegelung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Einparkhilfe hinten	✓	Sitzheizung vorn	✓
Sonderlackierung Polar-Weiß	✓	Verzurrösen Laderaum	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Rückleuchte rechts Glas, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne links, verkratzt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	40,39 €	28,27 €
Radkappe(n) hinten rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	40,39 €	28,27 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, ausgelassen, durchführen	634,54 €	634,54 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	730,32 €
Minderwert	706,08 €
Händlereinkaufspreis	4.875,00 €
Händlerverkaufspreis	5.925,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 17 Fotos.

Göllner, Nino

 Der Sachverständige, 10.02.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

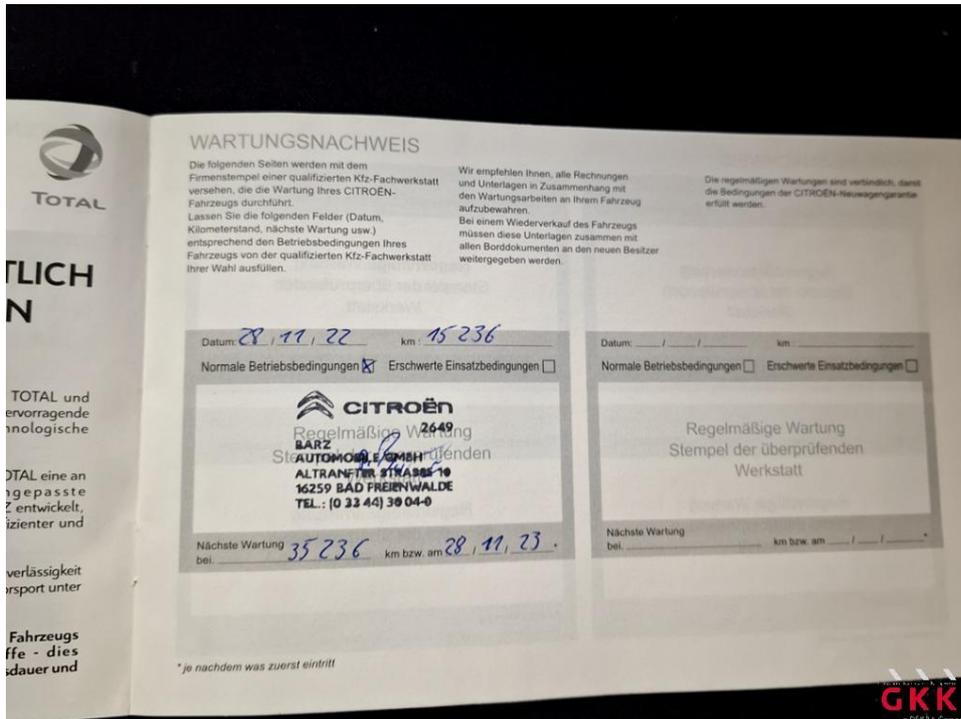


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 16 Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen