

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	07.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.02.2025
Referenznummern	0002058611

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP6M1031744		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	02/2027
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	93.251 km
Erstzulassung	16.02.2022	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	4 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R17 97Y	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R17 97Y	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97Y	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97Y	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 30.01.2025 bei km 92.880.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	
Bluetooth Audio-Streaming		Bremsassistent	
Dach, Design-Ausführung (Chrom)		Drehzahlmesser	
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)		Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Ergonomiesitz vorn links		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	
Fensterheber elektrisch hinten		Fensterheber elektrisch vorn	
Feststellbremse elektrisch		Freisprecheinrichtung Bluetooth	
Frontkamera		Fahrassistenz-System: Abstandswarner	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)		Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)		Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	
Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)		Heckleuchten LED	
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung		Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	
Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Kindersicherung	
Klimaautomatik 2-Zonen		Luftfeuchtesensor	
Kopf-Airbag-System		Kopfstützen hinten (3-fach)	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)		Audiobedienung am Lenkrad	
Lenkrad heizbar		LM-Felgen	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy		Nebelscheinwerfer LED	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Reifendruckwarner	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Seitenairbag vorn		Seitenscheiben geräuschkämmend	
Sicht-Paket		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent		Scheibenwischer mit Regensensor	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Sitzheizung vorn	
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht LED	
Türgriffe außen Wagenfarbe		USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	
Wegfahrsperre		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Business-Paket Premium	✓
Easy Access-Paket	✓	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓
Heckklappenöffnung elektrisch	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓
Technologie-Paket Park & Go	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	✓
Rückfahrkamera (digital)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Fahrerassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Charging-Paket	✓
Innovations-Paket 1	✓	Voll-LED (IntelliLux)	✓
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Abbiegelicht	✓
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓	Innovations-Paket 2	✓
Head-up-Display	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	✓
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1395,32 €	1018,62 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	116,38 €	116,38 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	917,78 €	708,22 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, lose, instand setzen (Bild 25, Bild 26)	79,76 €	79,76 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.509,24 €
Minderwert	1.922,98 €
Händlereinkaufspreis	9.275,00 €
Händlerverkaufspreis	10.850,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 14.02.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

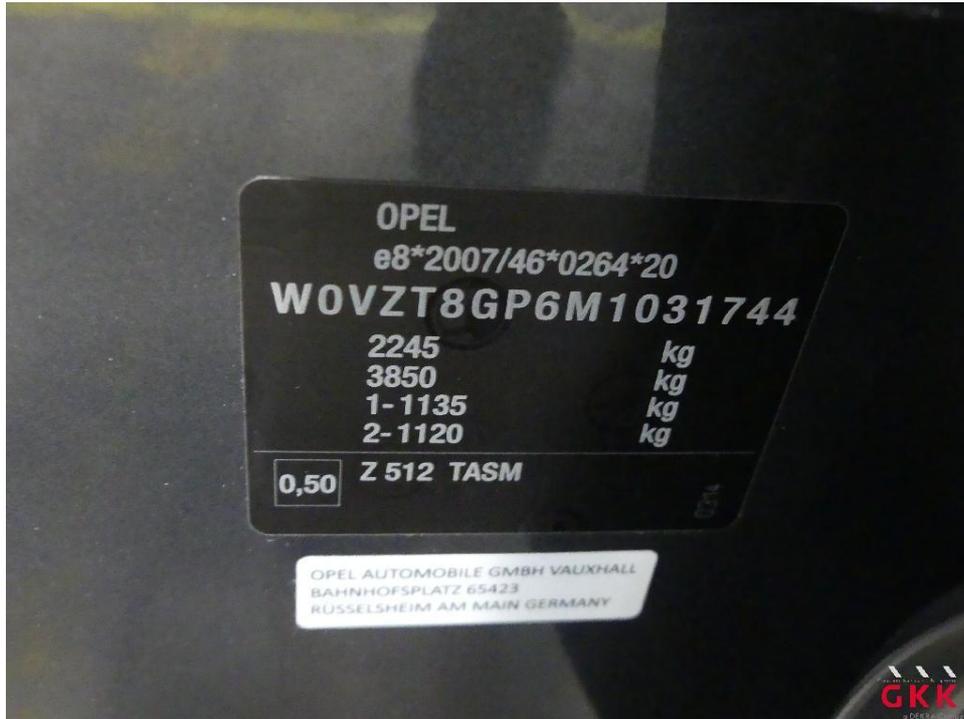


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

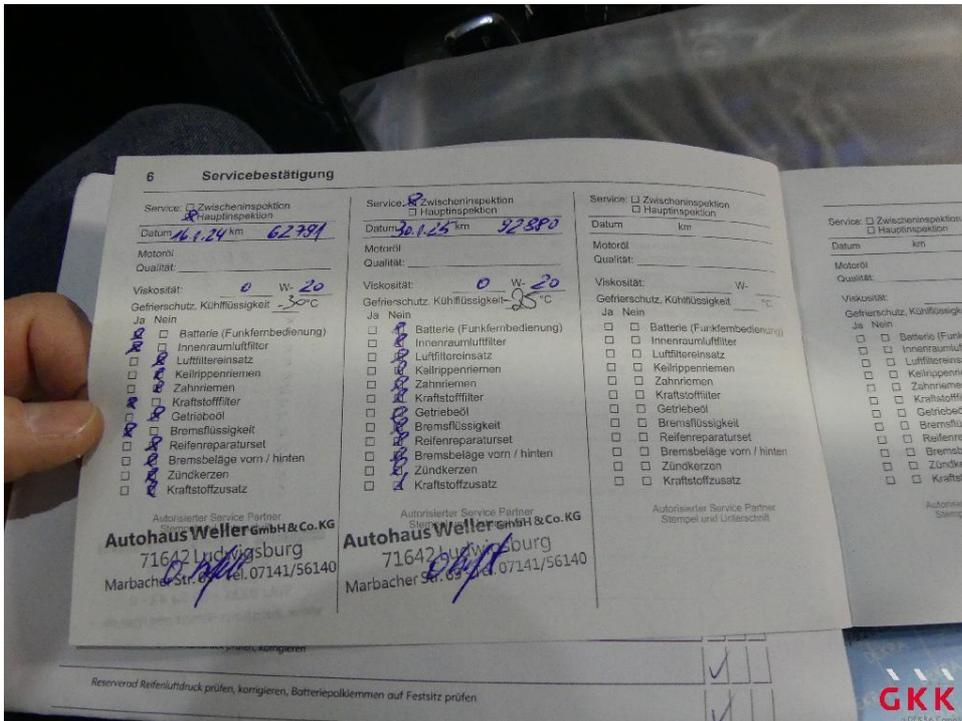


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

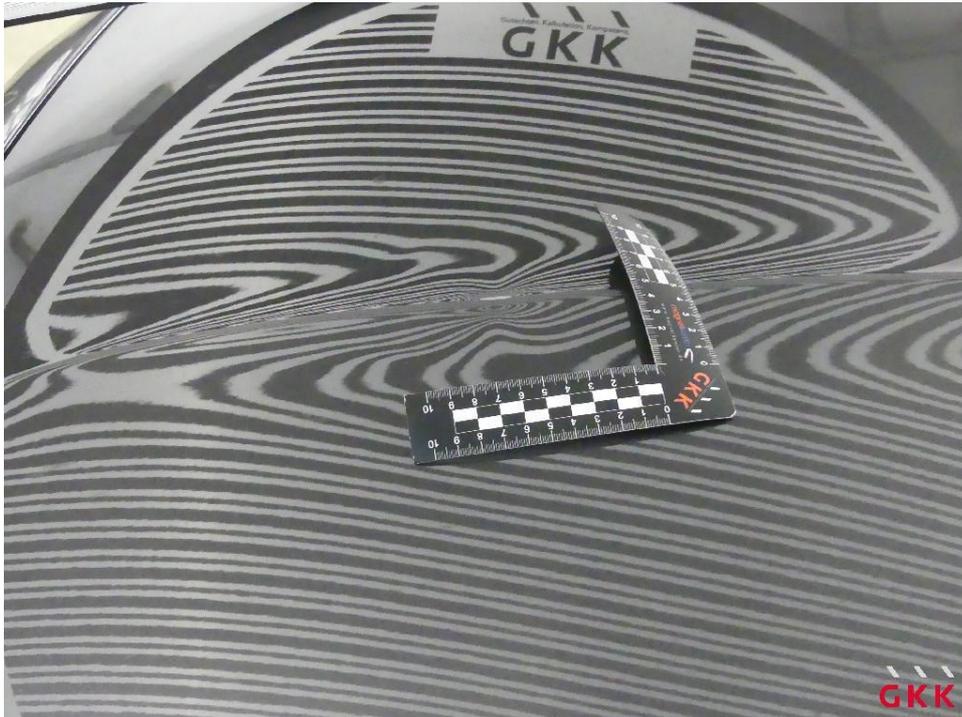


Bild 17 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

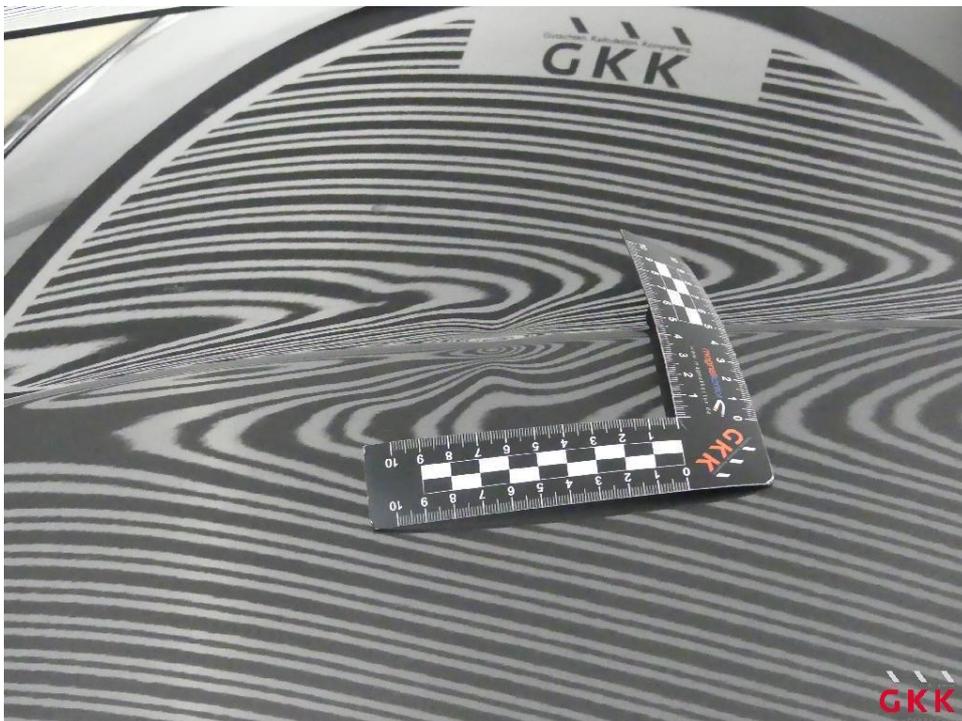


Bild 18 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

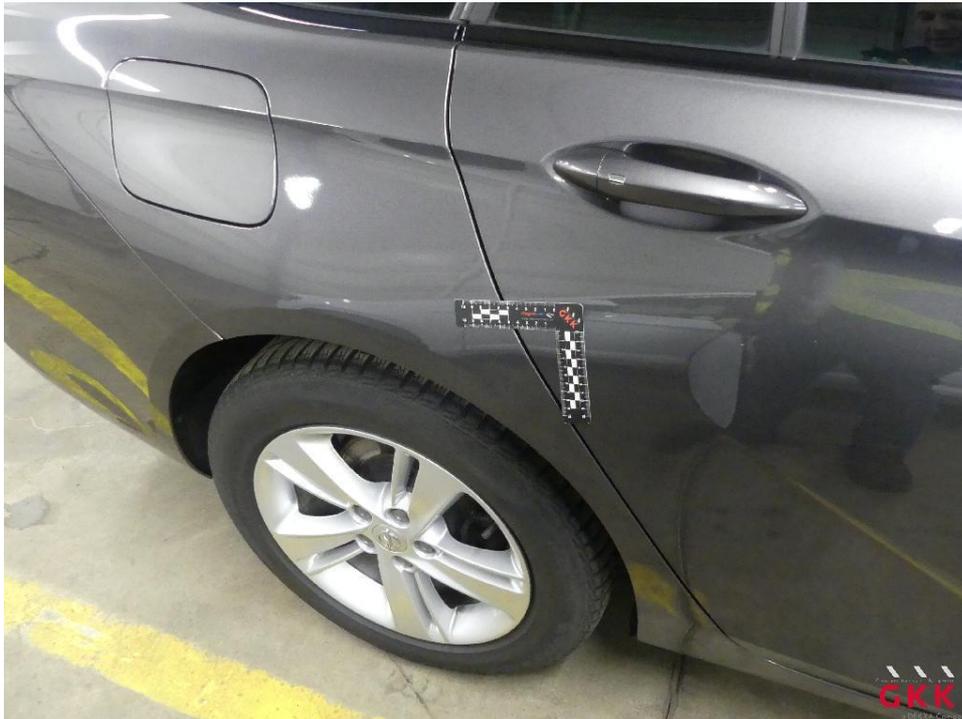


Bild 19 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage

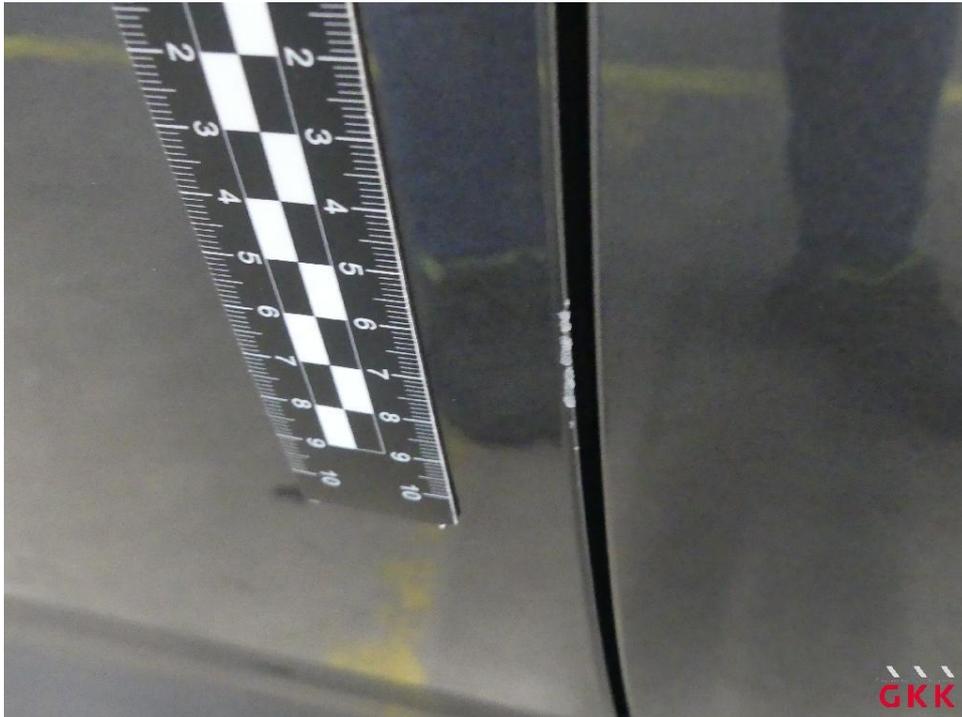


Bild 23 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, lose, instand setzen



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, lose, instand setzen