

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE  
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2  
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Zustandsbericht

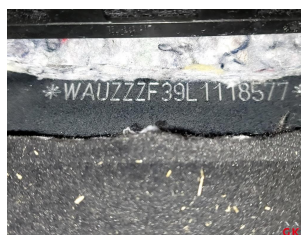

### Vorgang

<b>Fahrzeughalter</b>	Allane SE
<b>Ihr Auftrag vom</b>	25.02.2025 durch Allane SE
<b>Besichtigungsort</b>	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
<b>Besichtigungsdatum</b>	28.02.2025
<b>Referenznummern</b>	0030901718 - 0034526072

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Kennzeichen</b>	HH-IN 155	<b>Fzg.-Ident.-Nummer</b>	WAUZZZF39L1118577
<b>Fabrikat</b>	Audi	<b>1. Zulassung</b>	31.07.2020
<b>Typ</b>	Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic	<b>Fahrzeugart</b>	PKW
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 7	<b>Farbe</b>	Kosmosblau Metallic - 2-Schicht Perleffekt
<b>Laufleistung abgelesen</b>	130.777 km	<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 2	<b>Aufbau</b>	Schräghecklimousine, 5 Türen
<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe	<b>nächste HU</b>	08/2025
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 140 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/65R17 99V	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/65R17 99V	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/65R17 99V	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/65R17 99V	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/45R19 104Y	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/45R19 104Y	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/45R19 104Y	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/45R19 104Y	6 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 10.07.2024 bei km 106.494.	

Legende :     Ja             Nein             Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung

<b>Anmerkungen</b>
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

### Sonderausstattung

- ✓ 3-Zonen Komfortklimaautomatik
- ✓ Assistenzpaket
- ✓ Audi phone box
- ✓ Audi virtual cockpit
- ✓ Fernlichtassistent
- ✓ Geschwindigkeitsregelanlage
- ✓ Komfortschlüssel
- ✓ LED-Scheinwerfer mit LED-Heckleuchten und dynamischem Blinklicht
- ✓ Leichtmetallräder Audi Sport - 19 Zoll - im 5-Doppelarm-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht, Größe
- ✓ MMI Radio plus
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Stoff Index schwarz
- ✓ Anhängervorrichtung
- ✓ Audi connect Navigation & Infotainment plus
- ✓ Audi smartphone interface
- ✓ Einparkhilfe plus
- ✓ Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Kosmosblau Metallic
- ✓ Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung
- ✓ MMI Navigation plus
- ✓ Metallic
- ✓ Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Stoff Index

## Zustand / Beschädigungen

### Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Stoßfänger vorne Spoiler -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

### Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 29, Bild 30)

### Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Stoßfänger hinten Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Heckscheibe getönt, verkratzt, Gebrauchsspur

### Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, verkratzt (Bild 31, Bild 32)

### Interieur

Laderaum Abdeckung, fehlt (Bild 14, Bild 15)

### Zubehör, Bordwerkzeug

Reifenreparaturset Füllflasche, fehlt (Bild 13)

## Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 03.03.2025

## Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.



## Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

## Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.



## Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.



Fotoanlage



Bild 9.

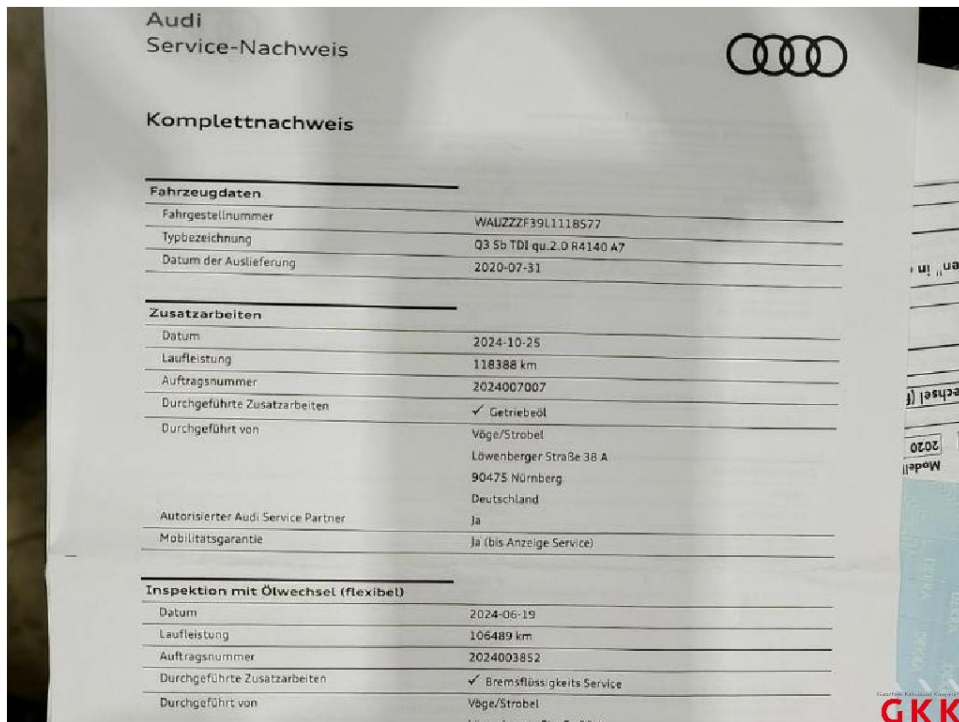


Bild 10.

## Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.



## Fotoanlage



Bild 13. Reifenreparaturset, Füllflasche, fehlt, ersetzen



Bild 14. Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen



## Fotoanlage



Bild 15. Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren



## Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, auslegen, schleifen, polieren



## Fotoanlage



Bild 21. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

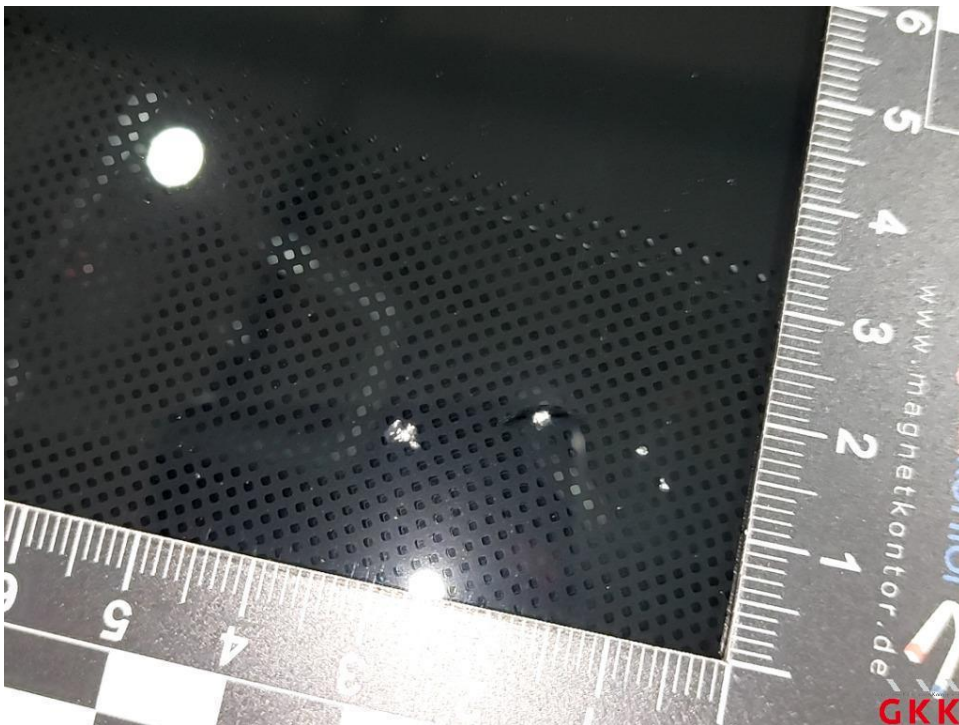


Bild 22. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

## Fotoanlage

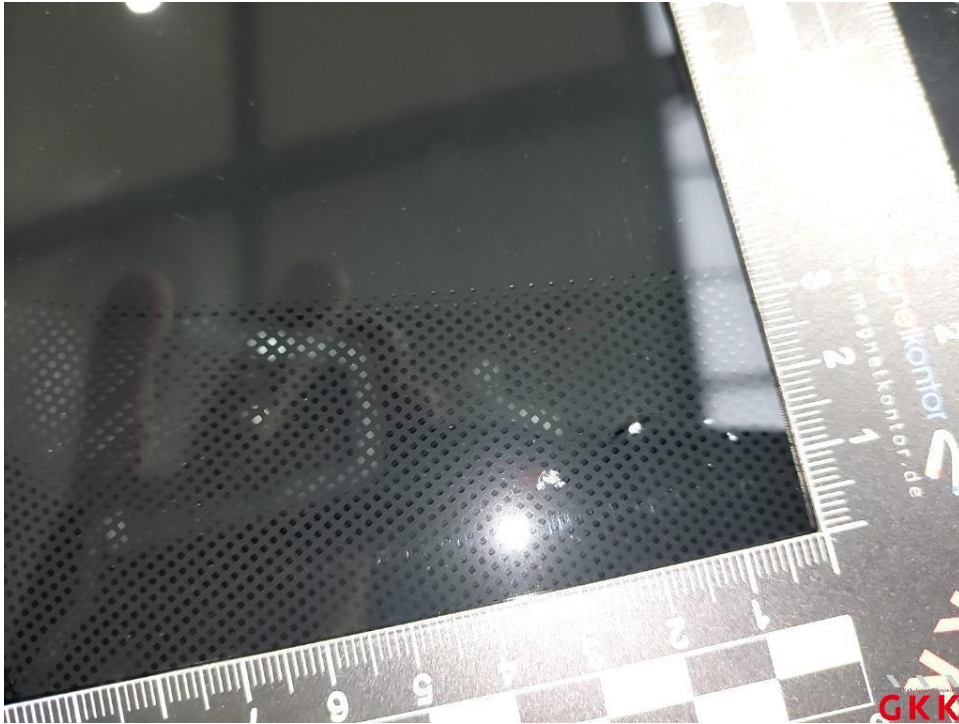


Bild 23. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 24. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



## Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

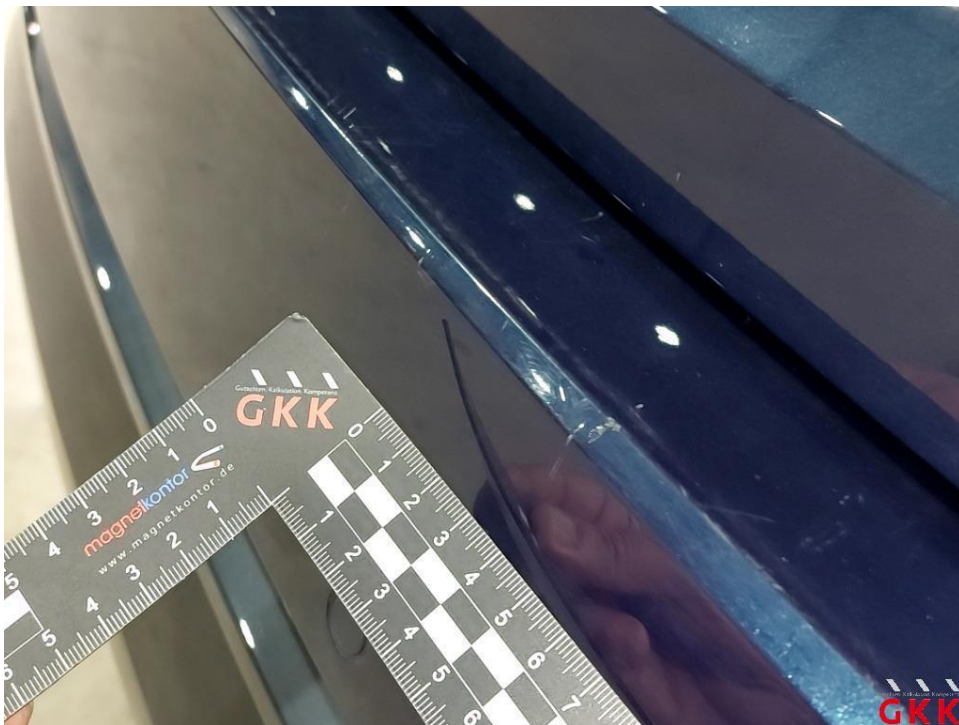


Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



## Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 29. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



## Fotoanlage



Bild 31. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 32. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, lackieren



## Fotoanlage



Bild 33.



Bild 34.