

WBA6K51060FJ98514

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	164 305 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	25 000 km
Type/Modèle	330i	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	07/2025
Numéro de châssis	WBA6K51060FJ98514	Puissance / Cylindrée	190 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	3 juil. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	12/2024, 159 207 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value
2	Habillages/Protections	Habillage porte avant gauche - Dommages - Diminution de valeur
3	Habillages/Protections	Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Diminution de valeur
4	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
5	Rétroviseur gauche	Capuchon - Erafilé - Réparation intelligente
6	Porte ArG	Joint de porte (Innen) - Erafiture - Remplacer
7	Pare-chocs avant	Cache pare-chocs avant (VR) - Erafilé - Remplacer
8	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation
9	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente
10	Clignotant avant	Rétroviseur gauche - Erafilé - Remplacer
11	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente
12	Toit	Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation
13	Seuil gauche	Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation
14	2e Jeu de roues	Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur
15	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer
16	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
17	Porte ArD	Porte - Dommage causé par des cailloux - Réparer et repeindre

Traces d'usure



N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Dessous de caisse, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/45 R18 95H	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	255/35 R19 96Y	Goodyear	Pneus été	7mm - 7mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 10 févr. 2025

Numéro de protocole: 38348586

Date de livraison: 10 févr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330i	Kilométrage (Lu)	164 305 km
Numéro de châssis	WBA6K51060FJ98514	Première immatriculation	3 juil. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 10 févr. 2025

Numéro de protocole: 38348586

Date de livraison: 10 févr. 2025



Auto Plus



Illustration 25: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value



Dommage #2: Habillages/Protections: Habillage porte avant gauche - Dommages - Diminution de valeur



Dommage #2: Habillages/Protections: Habillage porte avant gauche - Dommages - Diminution de valeur



Dommage #3: Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Diminution de valeur



Dommage #3: Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #3: Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Diminution de valeur




Domage #5: Rétroviseur gauche: Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #5: Rétroviseur gauche: Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #6: Porte ArG: Joint de porte (Innen) - Erafure - Remplacer

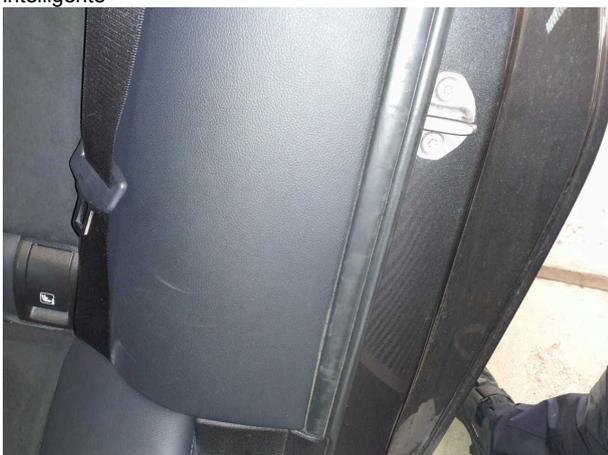

Domage #6: Porte ArG: Joint de porte (Innen) - Erafure - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs avant: Cache pare-chocs avant (V... - Eraflé - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs avant: Cache pare-chocs avant (VR) - Erafilé - Remplacer



Domage #8: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse(...)
Bon travail de réparation



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #10: Clignotant avant: Rétroviseur gauche - Erafilé - Remplacer



Domage #10: Clignotant avant: Rétroviseur gauche - Erafilé - Remplacer



Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latéral... Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente




Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #12: Toit: Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation

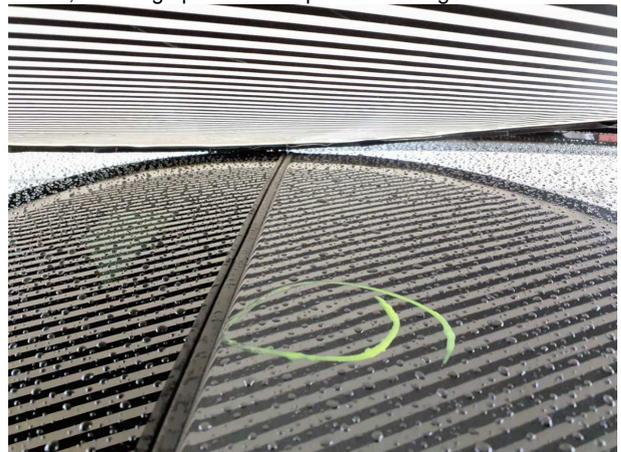

Domage #12: Toit: Toit - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #13: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #13: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail ... réparation



Domage #13: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #14: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #14: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #14: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #14: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #14: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #15: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #15: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #16: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #16: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #16: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #16: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #17: Porte ArD: Porte - Dommage causé par des cailloux - Réparer et repeindre



Domage #17: Porte ArD: Porte - Dommage causé par des cailloux - Réparer et repeindre