

WBA6N71020FL27089

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	88.268 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	10.000 km
Typ/Modell	330e xDrive	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N71020FL27089	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	11.05.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2024, 64.728 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Fahrzeugdach	Dachreling rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Vermessung	Fahrwerk - abgelaufen - durchführen
7	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
8	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.02.2025
Protokollnummer: 38641725
Anlieferungsdatum: 28.02.2025



Auto Plus

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 96V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/45 R18 96V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	
2	245/40 R18 99Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.02.2025
Protokollnummer: 38641725
Anlieferungsdatum: 28.02.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330e xDrive	Laufleistung (abgelesen)	88.268 km
Fahrgestellnummer	WBA6N71020FL27089	Erstzulassung	11.05.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

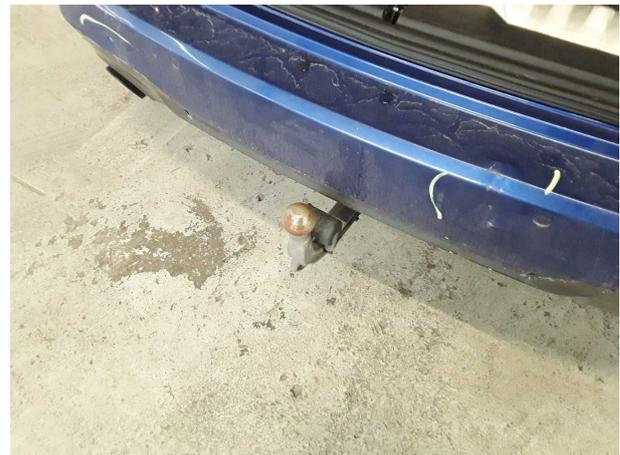


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - kein Abzug



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachreling rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachreling rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Vermessung: Fahrwerk - abgelaufen - durchführen



Beschädigung #6: Vermessung: Fahrwerk - abgelaufen - durchführen



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt...
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.02.2025
Protokollnummer: 38641725
Anlieferungsdatum: 28.02.2025



Auto Plus



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott