

WBA6N31020FK87718

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	80.570 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	18.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag nicht vor)	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N31020FK87718	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	26.01.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	10/2024, 73.762 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
6	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Stift Fehlt Tür hi re.) - de-/montieren
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.02.2025
Protokollnummer: 38364846
Anlieferungsdatum: 11.02.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	80.570 km
Fahrgestellnummer	WBA6N31020FK87718	Erstzulassung	26.01.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

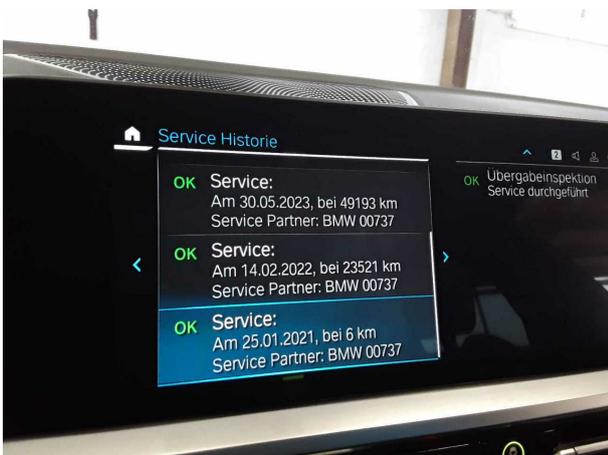


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.02.2025
Protokollnummer: 38364846
Anlieferungsdatum: 11.02.2025



Auto Plus



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stift Fehlt Tür hi re.) - de-/montieren




Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stift Fehlt Tür hi re.) - de-/



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n)... sanft instandsetzen

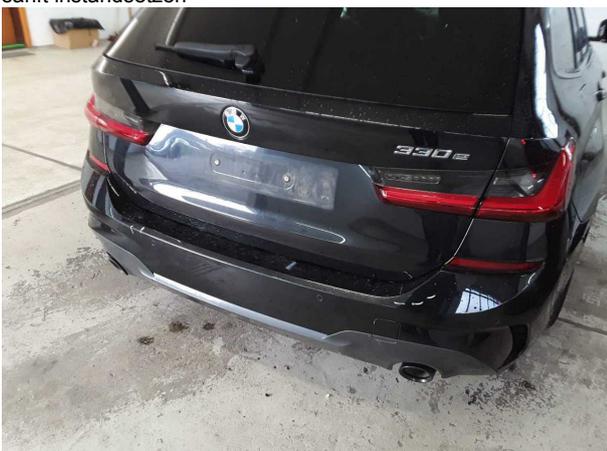

Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür vorne links



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott