

WAUZZZGY4NA051304

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	94.086 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	24.300 km
Typ/Modell	A3 Sportback	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY4NA051304	Leistung / Hubraum	85 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	25.02.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	07/2023, 59.092 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	2.Radsatz	2 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (90000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis
5	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94V	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 94V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 06.03.2025
Protokollnummer: 38737062
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Grünhage



Auto Plus

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 06.03.2025
Protokollnummer: 38737062
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Grünhage



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	A3 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	94.086 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY4NA051304	Erstzulassung	25.02.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

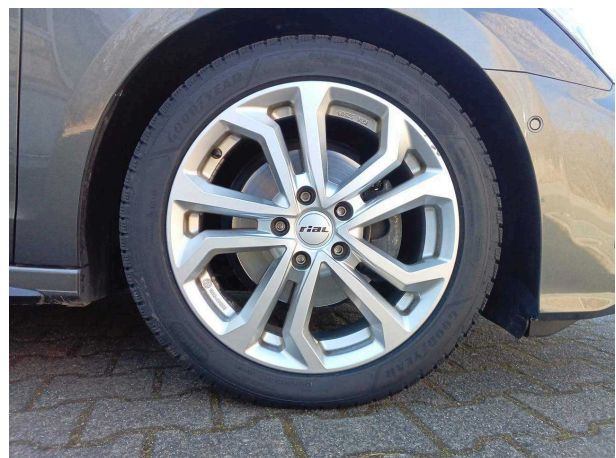


Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum

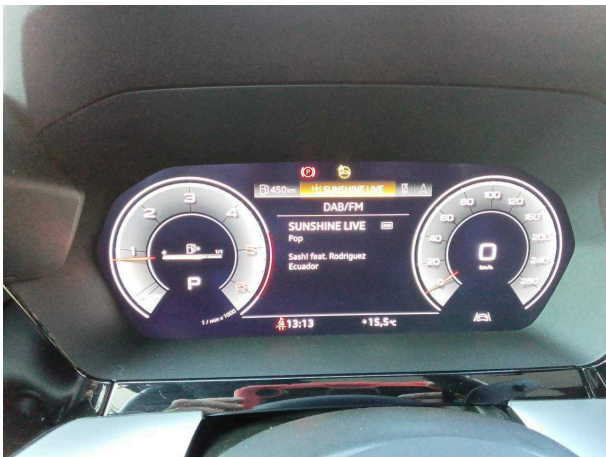


Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

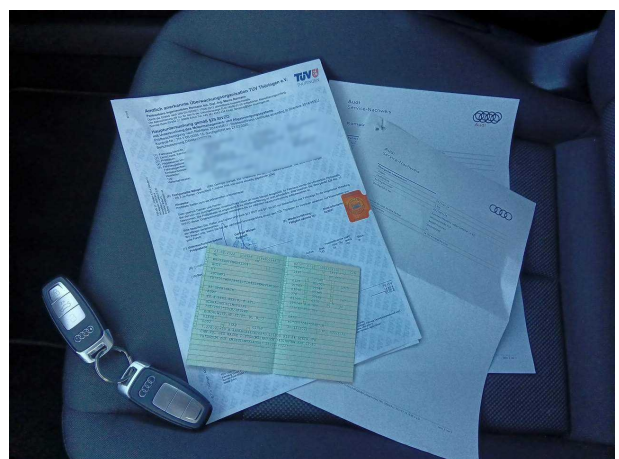


Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 06.03.2025
Protokollnummer: 38737062
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Grünhage

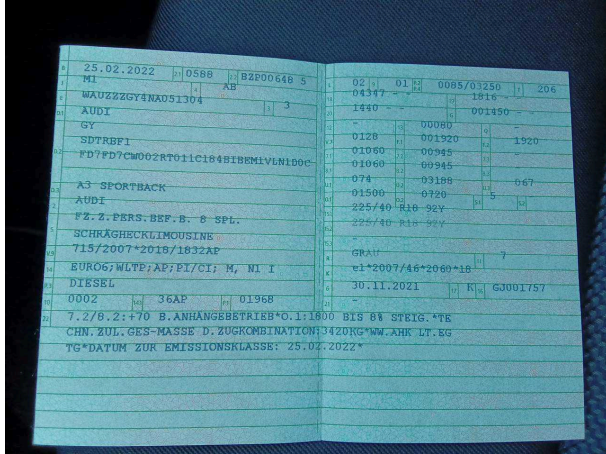


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

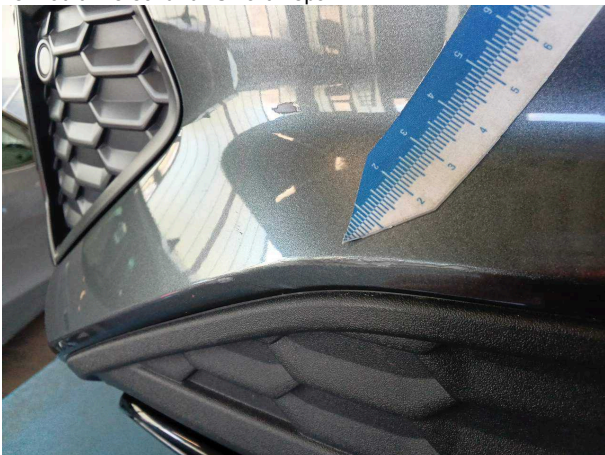

Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabri...
- verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabri...
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

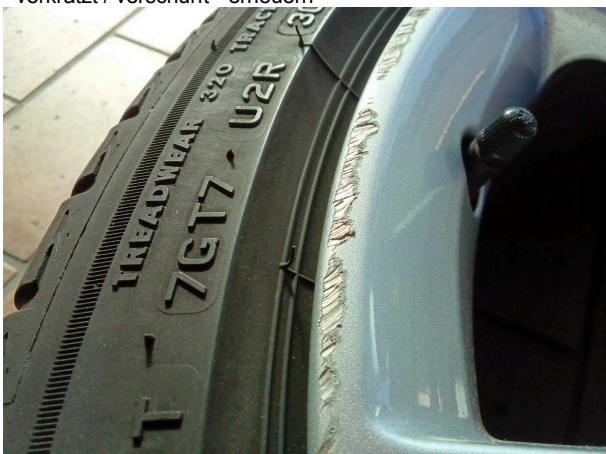


Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabri...
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabri...
- verkratzt / verschürft - erneuern

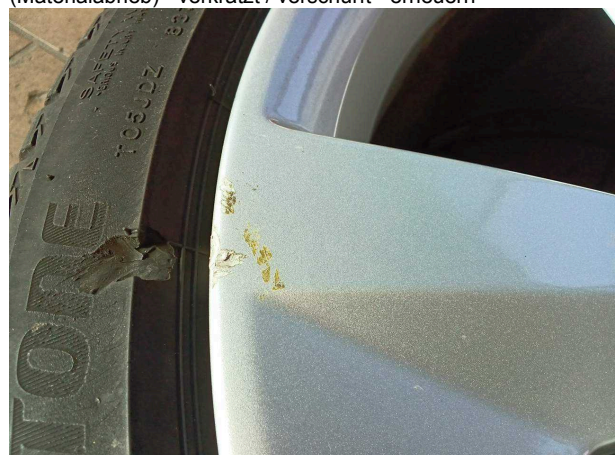

Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Besichtigungsdatum: 06.03.2025
Protokollnummer: 38737062
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Grünhage



Auto Plus



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Materialabri...
- verkratzt / verschürft - erneuern