

DEKRA Automobil GmbH
Porschestr. 10, 44809 Bochum

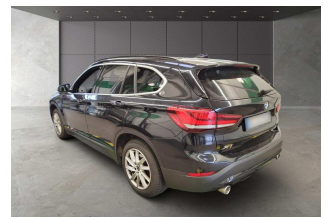
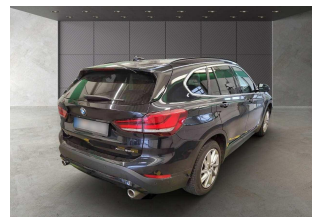
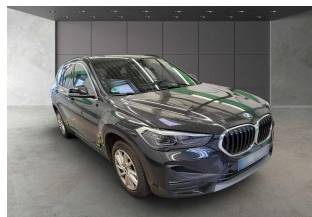
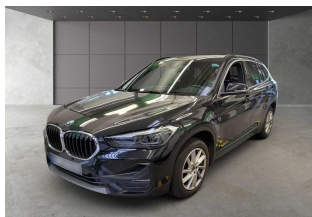
Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bochum (Automobil)
Porschestr. 10
44809 Bochum
Telefon 0234 / 50716-0
Fax 0234 / 50716-20
E-Mail bochum.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tobias Feige
Tel. direkt 0231 9954-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****RE VE9581****FIN****WBA31AE0X05R00557**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.02.2025, schriftlich.
11.03.2025, 09:30 Uhr, durch Herrn Tobias Feige bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bochum (Automobil), Porschestr. 10, 44809 Bochum ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

11.03.2025
Leasing-Nr. 301369
Eigennummer: 176649

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-5.755,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.836,13 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-5.130,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.310,92 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.01.2020	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X1 xDrive20d Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31AE0X05R00557
HSN / TSN	0005 / CLB	Schlüssel-Nr.	10137020
Km-Stand abgelesen	63859	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Saphirschwarz Metallic (475)	Polster	Stoff

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 18 99 W	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 18 99 W	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 18 99 W	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 18 99 W	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /S	4 mm
205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /S	4 mm
205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	5 mm
205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynam. Bremsleuchten sowie Multikollisionsbremse, Armauflage vorn, Armauflagen hinten, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, Bergabfahrtskontrolle (Hill-Descent-Control, HDC), Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe mit Steptronic, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste schwarz hochglänzend, Klimaanlage, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Paket: Ablagenpaket, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Stoff Grid, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räder: Leichtmetall (4 Stück) V-Speiche 560, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar und Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige, Steckdosen (12V), TeleServices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

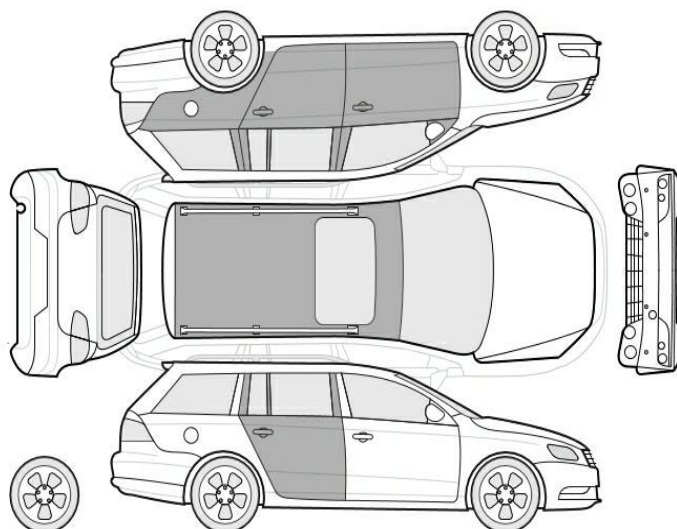
Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
302	Alarmanlage
235	Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf
775	Dachhimmel BMW Individual anthrazit
3AA	Dachreling schwarz matt
5AT	Driving Assistant Plus
3L8	Exterieurumfänge in Aluminium satiniert
2TB	Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
431	Innenspiegel, automatisch abblendend
534	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung
322	Komfortzugang
1AG	Kraftstofftank, größer
	Lackierung: Metallic
5A1	LED-Nebelscheinwerfer
255	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
6UP	Navigation Plus inkl. BMW Head-Up Display
313	Paket: Außenspiegel
9BD	Paket: Business Package
9D5	Paket: Entertainment Paket
563	Paket: Lichtpaket
508	Park Distance Control (PDC), vorn und hinten inkl. Parkassistent
6AM	Real Time Traffic Information
1UT	Räder: 18" Leichtmetallräder Doppelspeiche 578
3AG	Rückfahrkamera
502	Scheinwerfer-Waschanlage
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
4FD	Sitze: Sitzverstellung, Fondsitze
575	Steckdose (12 V), zusätzlich
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 07.07.2023 bei Kilometerstand 44.503

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. T- Bremse Vorderachse Verschleißgränze Augenscheinlich erreicht, erneuern	817	voll	-817	-686,55
2. Anfahrtschaden hinten rechts, instandsetzen (Bild 19, 20, 21, 22, 23)	2.546	voll	-2.546	-2.139,50
3. T- Geräusche beim Lenken, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	250	voll	-250	-210,08
4. T- Achsvermessung (Räder einseitig abgefahren), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	404	voll	-404	-339,50
5. Winterreifen vorne rechts abgefahrne (einseitig), erneuern	130	voll	-130	-109,24
6. Winterreifen vorne links abgefahrne (einseitig), erneuern	130	voll	-130	-109,24
7. Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)	870	anteilig	-455	-382,35
8. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 24)	440	anteilig	-230	-193,28
9. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 16)	84	voll	-84	-70,59
10. Dach, eingedellt, drücken (Bild 25, 26)	84	voll	-84	-70,59
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	5.755		-5.130	-4.310,92

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 17)

Hinweise


Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Tobias Feige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
11.03.2025	Siehe Protokoll	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bochum (Automobil) 44809 Bochum Porschestra. 10
 Tel.: 0234 / 50716-0 Fax: 0234 / 50716-20

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1632 11.03.2025

FABRIKAT	BMW	X1 F48	X20D
			TYP-CODE 01 XE 32
AUSSTATTG	AB 10.2019	BUSINESS PACKAGE	KAEITEMITTEL R1234YF
	KRAFTSTOFFTANK VERGR	KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN	SONNENSCHUTZVERGL H
	CO2 UMFANG	WLAN HOTSPOT	KOMFORT ZUGANG-SYS
	LICHT-PAKET	TELESERVICE	INTELLIGENTER NOTRUF
	A-SPIEG EL/HZB/KLAPP	CD-LAUFWERK	DAB TUNER
	RADIO MEDIA	NAVIGATIONSSYST PLUS	CONNECTED DRIVE
	HIFI HARMAN/KARDON	SCHEINW LED ADAPTIV	NEBELSCHEINW LED
	SCHEINW-WASCHANLAGE	DACHHIMMEL ANTHRAZIT	GESCHW-REGULIERUNG
	SITZBEZ STOFF GRID	SITZHEIZUNG V	SITZVERST ELEKTR MEM
	SITZVERST FONDSITZE	DACHREILING SCHWARZ	KABELLOSES LADEGER
	ABLAGEPAKET	ARMAUFLAGE V	BETAETIG HECKKL AUT
	DIEBSTAHLWARNANLAGE	ANHAENGERKUPPL ABN	HEAD-UP DISPLAY
	I-SPIEGEL ABBLENDEND	PARK DIST CONTR V/H	PARKASSISTENT
	RUECKFAHRKAMERA	SPORTLEDERLENKRAD	1995CCM 140KW
	MULTIFUNKT-LENKRAD	8-GANG AUTOMATIK	FUSSGAENGERSCHUTZ
	RADSCHR-SICHERUNG	REIFEN 225/50 R18..W	FELGE 7.5 J X 18 ALU
	DRIVING ASSISTANT	ALULINE EXTERIEUR	STAUASSISTENT
	INTERIEURL SILBER	ALLRAD	EU SPEZIFISCH
	AUSFUEHR DEUTSCHLAND	REIFENDRUCKKONTROLLE	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =162.95	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =167.31	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/ EINZEL-/ VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	27.89
63 21 776	HECKLEUCHTE A R AUS-/EINBAUEN	2	2	27.89
51 12 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN	3	6	83.66
51 12 723)	VERKLEIDUNG U STOSSFAENGER H AB-/ANB	3	2	27.89
51 12 580)	BLLENDE STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	6	83.66
51 12 828	FUEHRUNG R STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	3	2	27.89
00 00 556	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	2	27.16

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC	AW
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3	13
3482	SEITENWAND H R REPARATURLACK ST IV	20
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1632

11.03.2025

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
FAKTOR	184.15 EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT		33	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		17	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		8	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	58.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	69.6	1068.07

LACKIER-MATERIALKOSTEN		PREIS
REPARATURLACKIERUNG		82.78
REPARATURLACKIERUNG K3		85.54
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.		54.40
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		24.20

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.03.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2585		VERKLEID M STOSSF H	51 12 7 403 392	132.56
2612		REFLEKTOR H R	63 14 9 479 080	21.02
2620		FUEHR A R STOSSF H	51 12 7 332 318	102.15
2651	14 X	SCHRAUBE STOSSF H	07 14 9 126 886	11.34
2652	6 X	SCHRAUBE STOSSF H	07 14 7 127 417	3.30
2654	4 X	SCHRAUBE STOSSF H	07 14 7 127 714	2.20
3282		HECKLEUCHTE R	63 21 7 477 714	245.93
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 2

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1632

11.03.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	2 AW X	162.95 EUR/STD		27.16	
GESAMT KL 2	2 AW X	167.31 EUR/STD		27.89	
GESAMT KL 3	18 AW X	167.31 EUR/STD		250.97	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				306.02
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				1 068.07	
MATERIALKOSTEN				246.92	
GESAMTSUMME LACKIERUNG				1 314.99
E R S A T Z T E I L E					
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			518.50	518.50
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					
					2 139.51

MWST 19.00 %					406.51
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					
					2 546.02

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN