

DEKRA Automobil GmbH Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Mobility Concept GmbH Grünwalder Weg 34 82041 Oberhaching DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen Fritz-Thiele-Str. 26 28279 Bremen Telefon 0421 / 83002-0 Fax 0421 / 83002-40 E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner: Ralf Renz Tel. direkt 0421 83002-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten









Kennzeichen

CW S6711

FIN WBA5V31050FK87689

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung 0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching

27.02.2025, schriftlich.

27.02.2025, 13:00 Uhr, durch Herrn Ralf Renz bei DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen ohne Anwesenheit einer

bevollmächtigten Person.

Bewertet auf 27.02.2025

Betrifft Leasing-Nr. 341757

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt. ohne MwSt.

-8.217,00 EUR -6.905,05 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt. ohne MwSt.

-7.413,00 EUR -6.229,42 EUR



Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Sommerradsatz auf LM Felgen liegt im Fahrzeug.

EXPRESSABGABE

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Fahrzeugart Marke Aufbauart Sitzplätze HSN / TSN	15.02.2021 PKW BMW Limousine 5 0005 / DDL 63893	Letzte Zulassung Hersteller Typ / Verkaufsbez. Türen Fahrzeug-IdentNr. Schlüssel-Nr.	15.02.2021 BMW 318d Advantage 4 WBA5V31050FK87689 10139074 03 / 2026
Km-Stand abgelesen Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Nächste HU §29 StVZO Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW) Schadstoffklasse:	110 EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M	Hubraum (ccm) I, Getriebe	1995 Automatik
Folgen	N1 I Leichtmetall	Farhe	Silber / Metallic

Felgen Leichtmetall Farbe Silber / Metallic

Polster Stoff

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts2 links rechts Pannenset	205 / 60 R 16 96 W 205 / 60 R 16 96 W 205 / 60 R 16 96 W 205 / 60 R 16 96 W Füllflasche haltbar bis 07	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O S /O S /O S /O	6 mm 6 mm 5 mm 5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H 205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 * Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O W /O	7 mm 7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall



Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder Turbinenstyling 773 Bicolor, BMW EfficientDynamics, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung 4UR Ambientes Licht

4AT Interieurleisten schwarz hochglänzend

1AG Kraftstofftank, größer Lackierung: Metallic 5A1 LED-Nebelscheinwerfer 320 Modellschriftzug-Entfall

9BD Paket: Business

430 Paket: Innen- und Außenspiegel 2VC Räderzubehör: Reifenpannenset

6NW Telefon: Telefonie mit Wireless Charging

Automatikgetriebe


Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

letzte Wartung: am 29.02.2024 bei Kilometerstand 47.674



Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

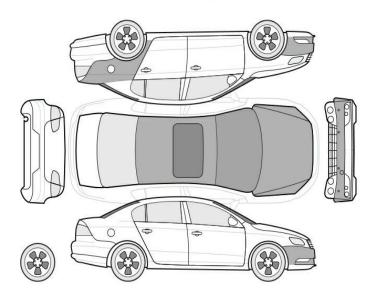

Bezeichnung des Schadens / RepWeg	Rep.Kost /	Anrechnung	Minde brutto	rwert in EUR netto
Türverkleidung hinten links eingerissen, erneuern (Bild 18) Sebusallarblanda sachta deformiert und	801	voll	-801	-673,11
 Schwellerblende rechts deformiert und verkratzt, erneuern (Bild 15) Stoßfänger hinten unfallbeschädigt, 	696	voll	-696	-584,87
erneuern (Bild 21) 4. Ein zusammenhängender Schaden - Seitenwand rechts, Heckklappe und	2.693	voll	-2.693	-2.263,03
Rückleuchte außen rechts verkratzt, instandsetzen (Bild 19, 20) 5. Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und	2.281	voll	-2.281	-1.916,81
lackieren mit Lackaufbau 6. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,	973	anteilig	-525	-441,18
lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17) Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	773 8.217	anteilig	-417 -7.413	-350,42 -6.229,42

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Spiegelkappe rechts verschrammt, polieren (Bild 25)
Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 26)
Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 29)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 28)



Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige Ralf Renz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert				
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		
DEKRA Sachvers	tändiger			
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses				
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		