

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	12.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	17.02.2025
<b>Referenznummern</b>	0002050030

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF01XXTTG1MU15702</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	03/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	94.911 km
<b>Erstzulassung</b>	16.03.2021	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.995 ccm / 77 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16C 109/107R	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16C 109/107R	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16C 109/107R	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65 R16C 109/107R	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 11.11.2024 bei km 91.786.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne links beschädigt	Nein	Lackeinschlüsse

Anmerkungen

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite		
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer		
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A		
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang		
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn		
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung		
Karosserie/Aufbau: Kombi	Karosserievariante: Normaldach		
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)		
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege		
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten		
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem		
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter		
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten		
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	Stahlfelgen 6,5x16		
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		
Stoßfänger teillackiert	Style-Farb-Paket		
Außenspiegel in Wagenfarbe	Stoßfänger in Wagenfarbe		
Tagfahrlicht LED	Kurvenlicht statisch		
Trend	Verzurrösen (2)		
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch		
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	✓	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓	FordPass Connect inkl. eCall	✓
Ford SYNC 3	✓	Doppelklimaanlage	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar	✓	Heckscheibenwischer	✓
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓	Parksensoren seitlich	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, Reparaturmangel, polieren (Bild 41, Bild 42, Bild 43)	159,52 €	159,52 €
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, gerissen, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	393,80 €	236,28 €
Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 38, Bild 39, Bild 40)	171,87 €	103,12 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	120,00 €	120,00 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	94,41 €	56,65 €
Schiebetür rechts Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	161,16 €	96,70 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	867,33 €	648,01 €
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	965,71 €	707,04 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	775,33 €	775,33 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	119,60 €	71,76 €
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	314,02 €	188,41 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>4.142,75 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>3.162,82 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>12.425,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>13.850,00 €</b>

<b>Besichtigungsbedingungen</b>	
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.	

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 43 Fotos.

Beulig, Chris

---

Der Sachverständige, 18.02.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

### Fotoanlage

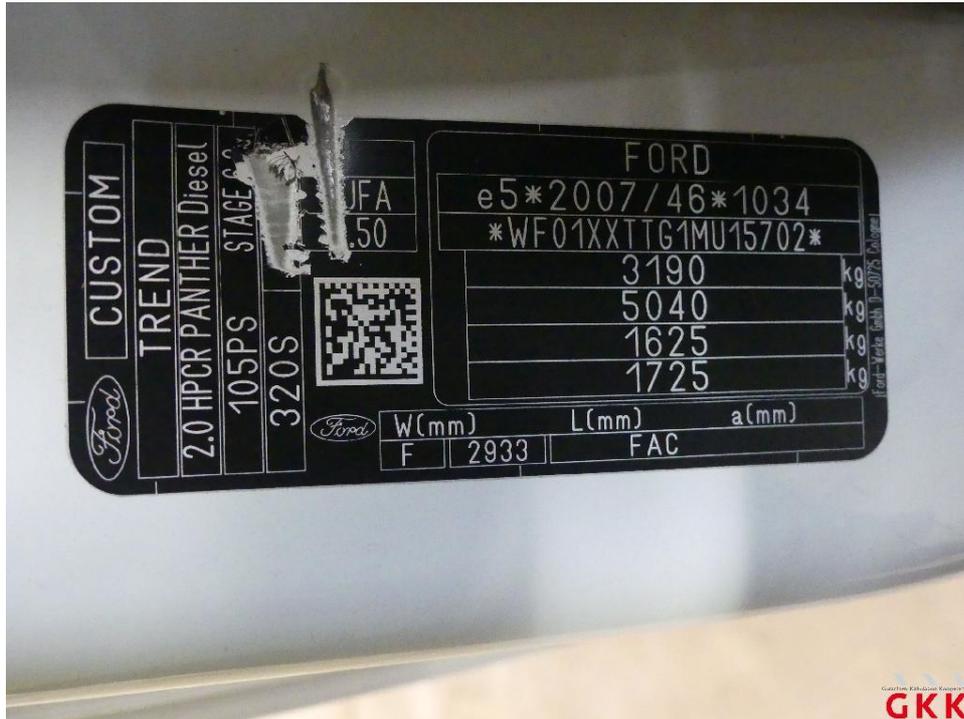


Bild 5



Bild 6

**Fotoanlage**



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

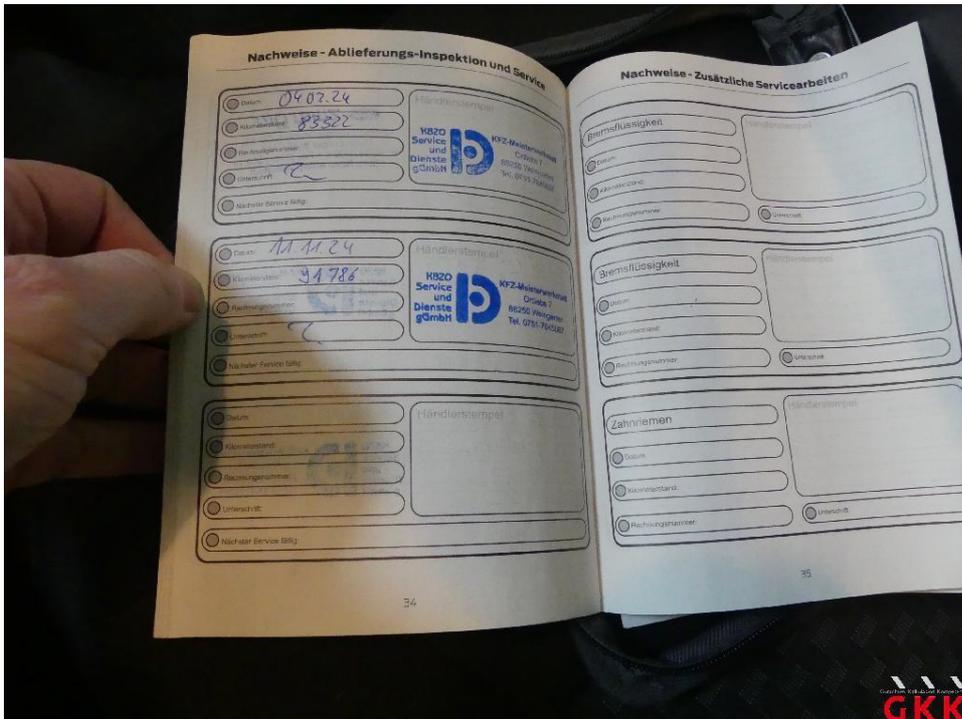


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, gerissen, ersetzen

**Fotoanlage**



Bild 21 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 22 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, gerissen, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 23 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 24 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

## Fotoanlage



Bild 25 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 26 Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage

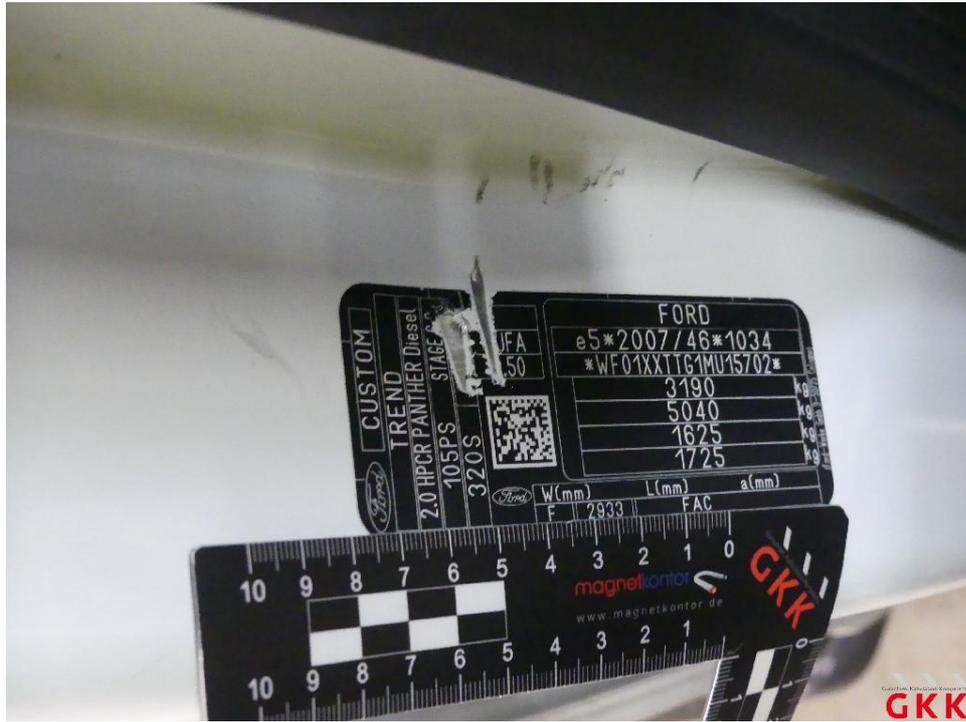


Bild 27 Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

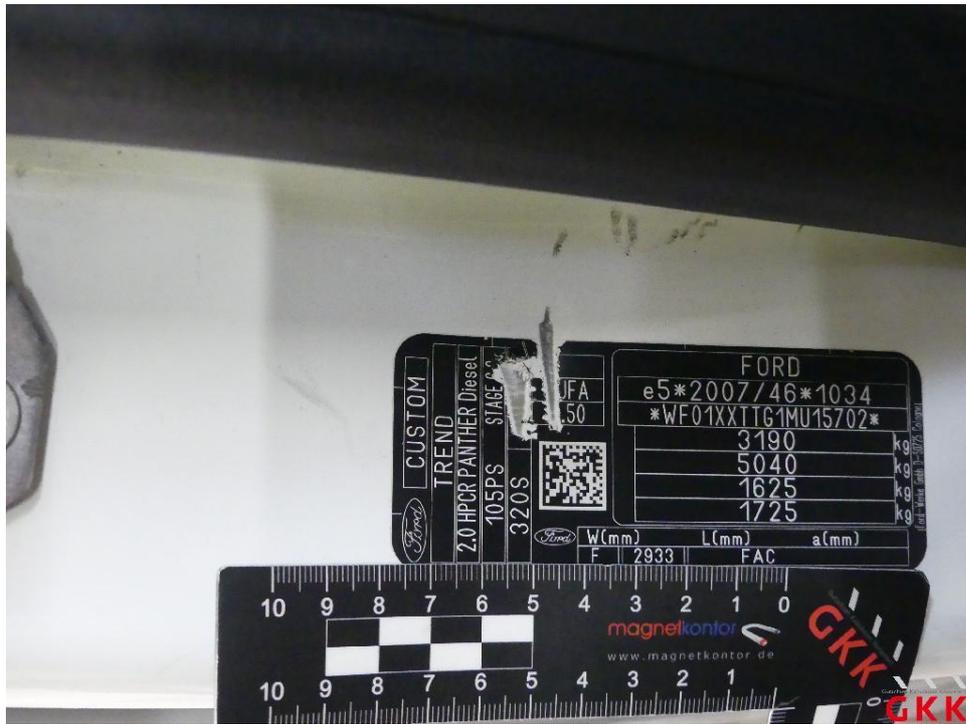


Bild 28 Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 29 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 30 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

## Fotoanlage

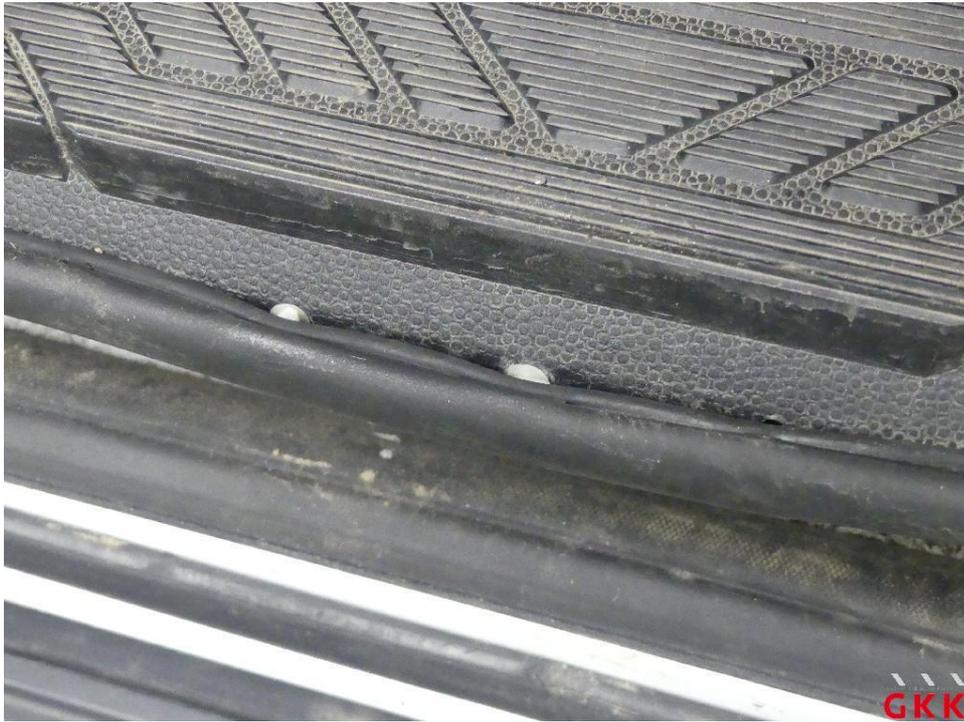


Bild 31 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 32 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage

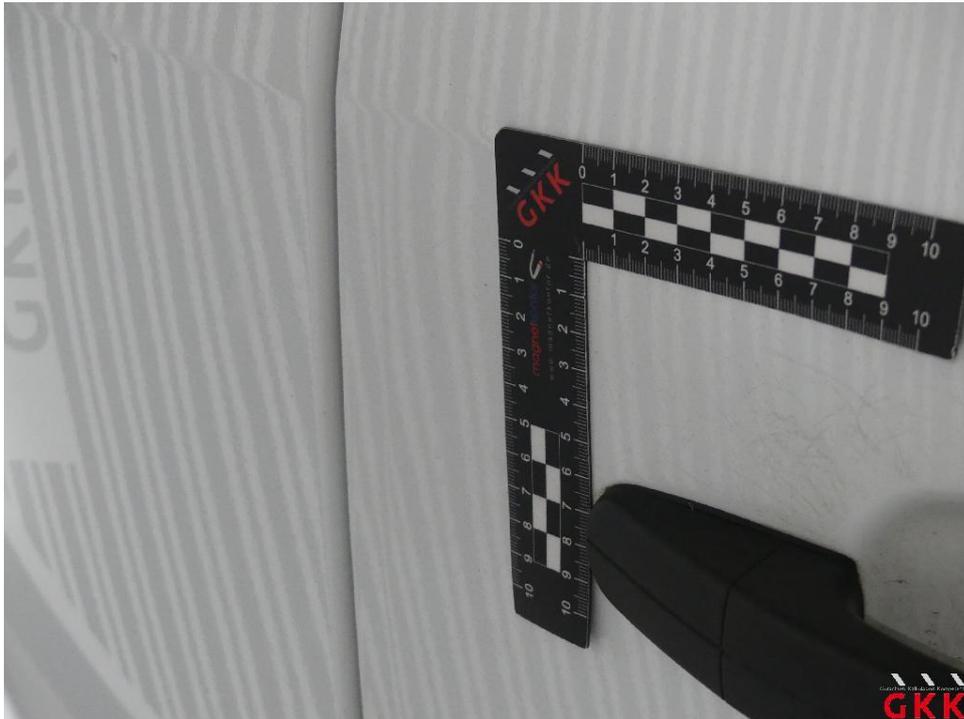


Bild 33 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 35 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

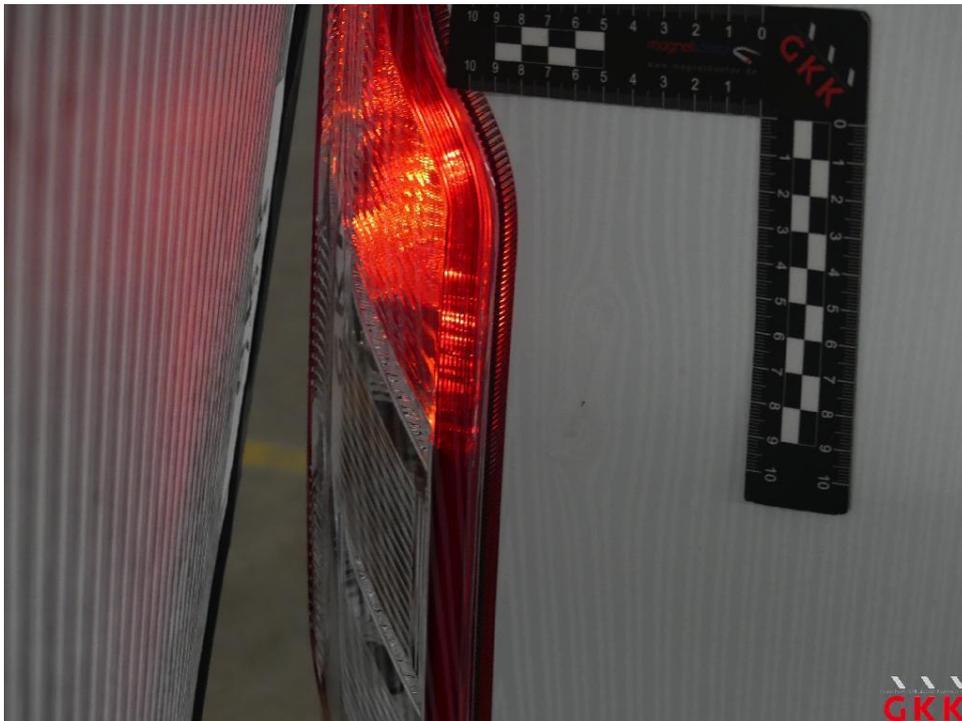


Bild 36 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 37 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 39 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 40 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 41 Kotflügel vorne links, Reparaturmangel, polieren



Bild 42 Kotflügel vorne links, Reparaturmangel, polieren

## Fotoanlage



Bild 43 Kotflügel vorne links, Reparaturmangel, polieren