



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>RV-R3675E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000826829-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>30898810</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq (2016->) Premium Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHC851JFLU053598</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>51491 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>17.03.2021 / 2019</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>27.02.2025 88213 Ravensburg</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 100 kW (136 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Phantom Black / MIC</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>03.2024 / 03.2024</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>-</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>51484 / 26.02.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I &amp; ZB II</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>205/60/R16/92H 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>205/60/R16/92H 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>205/60/R16/92H 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>205/60/R16/92H 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED



- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Licht-aus-Automatik
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Premium-Paket
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sound-System Infinity (8 Lautsprecher)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperr (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung automatisch
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Teil-LED (Abblendlicht)
- Seitenaufprallschutz
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

### Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	


### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✔
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.





## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel

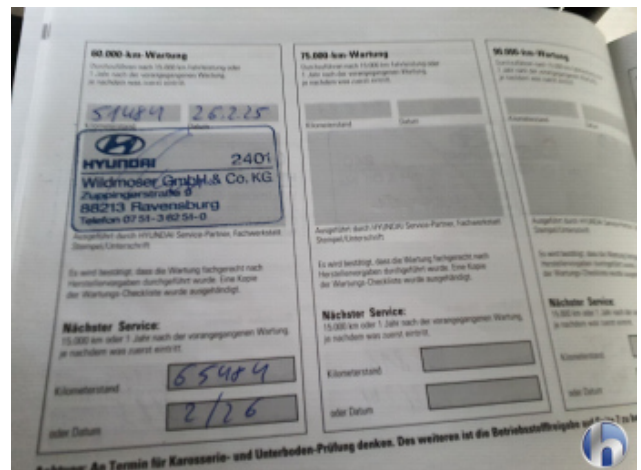

Serviceheft/Nachweis





Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung





Bereifung



Bereifung