

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten

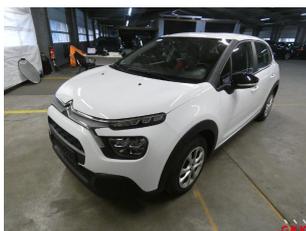

### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	20.02.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	24.02.2025
<b>Referenznummern</b>	0002060163

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>VF7SXHMRVMT660749</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Schräghecklimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Citroen	<b>Nächste HU</b>	12/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	C3 1.2 Pure Tech Feel	<b>Laufleistung abgelesen</b>	46.074 km
<b>Erstzulassung</b>	07.12.2021	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 5	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Benzin	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.199 ccm / 61 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	185/65 R 15 92V	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	185/65 R 15 92V	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	185/65 R 15 92V	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	185/65 R 15 92V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Rechnung am 10.12.2024 bei km 44.870.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :  Ja     Nein     Nicht prüfbar     Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>	
Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion Digitalradio DAB und DAB+ (Tri-Tuner)	Radioempfang digital (DAB)
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel heizbar	Außenspiegel heizbar, beide
Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	Dach Wagenfarbe
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Antischlupfregelung (ASR)
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch vorn
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 5-Gang
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Kopf-Airbag-System
Kopf-Airbag-System hinten	Kotflügelverbreiterung
Modellpflege	Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi / PureTech
Otto-Partikelfilter (GPF)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer Eco-LED
Schwellerverbreiterung	Seitenairbag vorn
Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Stop-Start-Anlage
Tagfahrlicht LED	Warnanlage für Sicherheitsgurte
Wegfahrsperre mit Transponder	Zentralverriegelung
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>	
Einparkhilfe hinten <span style="float: right;">✓</span>	Sitzheizung vorn <span style="float: right;">✓</span>
Sonderlackierung Polar-Weiß <span style="float: right;">✓</span>	

### Wertbeeinflussende Faktoren

<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	741,40 €	518,98 €
Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren (Bild 23, Bild 24)	47,86 €	47,86 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Blinker, undicht, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	65,78 €	46,05 €
Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	734,07 €	537,78 €
<b>Schlüssel/Schließanl.</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 14)	342,71 €	342,71 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 232,75 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

<b>Reparaturkosten</b>	<b>1.931,82 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.493,38 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>4.100,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>5.075,00 €</b>

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Rudzinski, Bernd

\_\_\_\_\_  
Der Sachverständige, 26.02.2025

## Fotoanlage



Bild 1

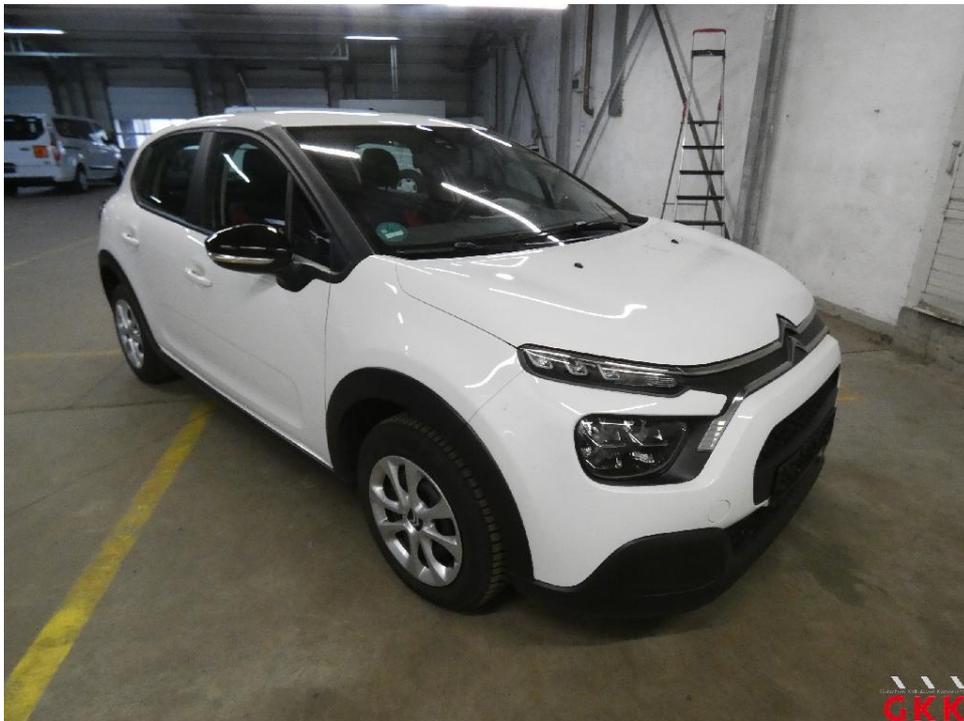


Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10



## Fotoanlage



Bild 13

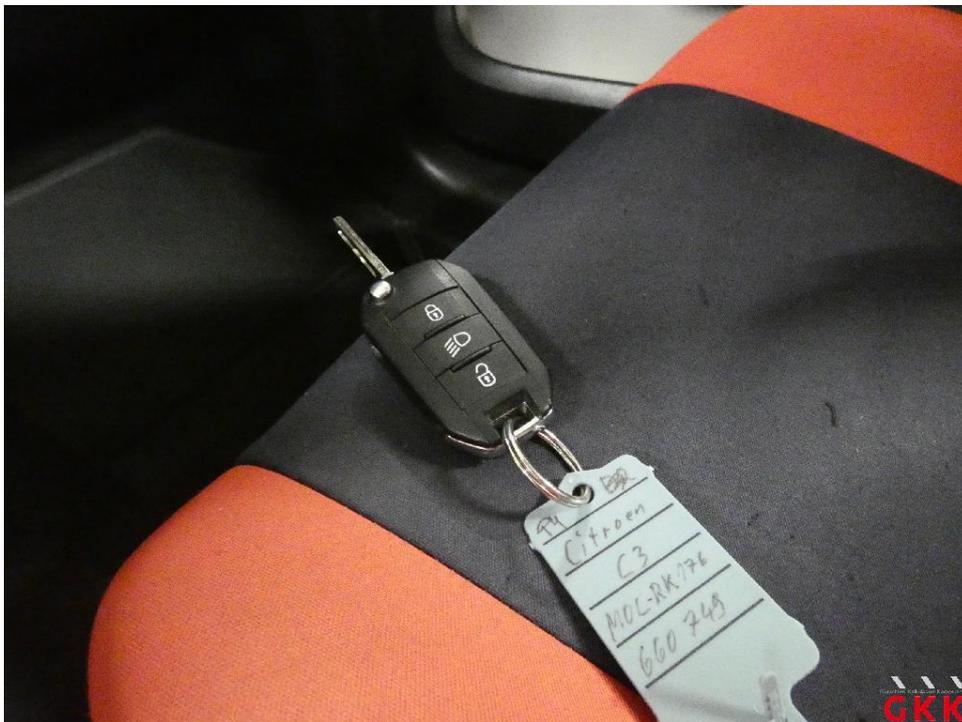


Bild 14 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage

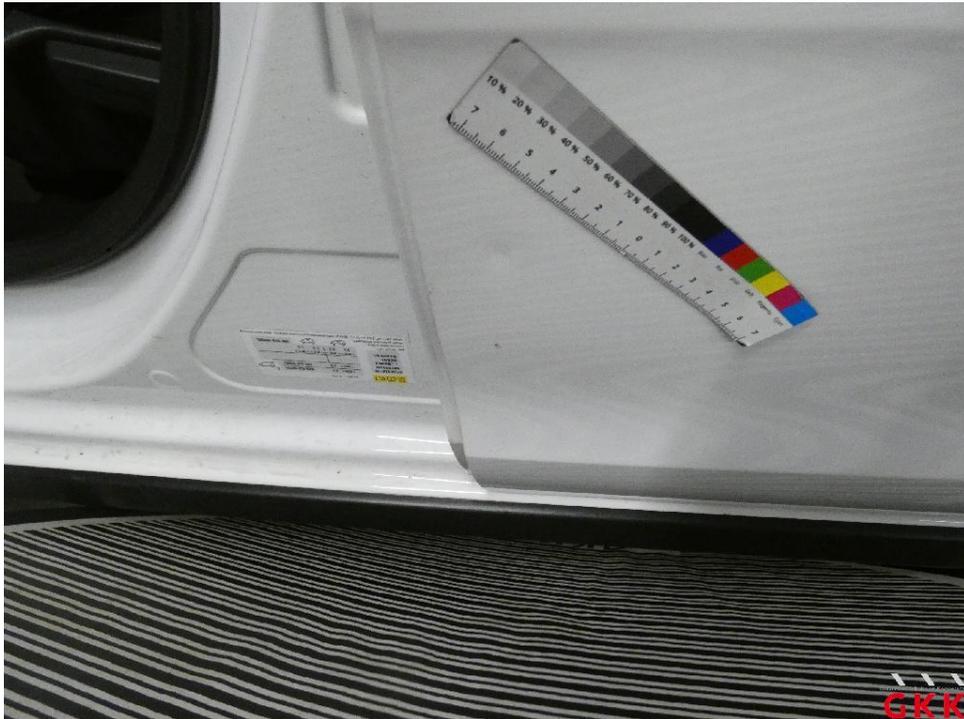


Bild 19 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 21 Spiegelgehäuse links, Blinker, undicht, ersetzen



Bild 22 Spiegelgehäuse links, Blinker, undicht, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 23 Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

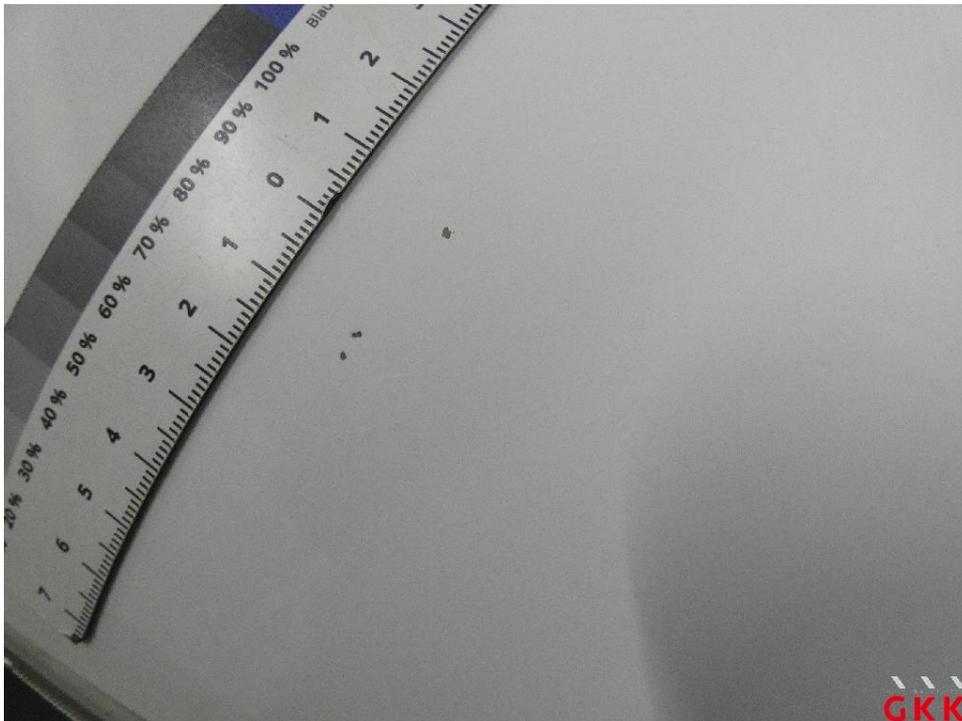


Bild 24 Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren