



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	F-PK 150E
Berichtsnummer :	000000822775-DE926		
Referenznummer:	30869801		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81BFNU050108	Laufleistung abgelesen:	28549 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.03.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	06.02.2025 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 125 kW (170 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2025 / 02.2025
Polster Art:	Lederimitat/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	18672 / 29.01.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	-
Zustand aussen:	1 - Sehr gut	Zustand innen:	1 - Sehr gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	235/55/R19/105W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	235/55/R19/105W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Notrad
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW)
- Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Effizienz-Paket
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung

- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
Pixel-LED-Scheinwerfer, LED-Leuchtband vorn, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Seitenschutzleisten grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibenwischer
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtweitenregelung • Luftdüsen hinten • Mittelarmlehne hinten • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Techniq-Paket • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperrung (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen • Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank verschiebbar • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinten • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- Park-Paket
Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Nicht durchgeführt

Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.

Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	*

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair

3.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Service anpassen		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts




Hinten links



Kofferraum



Innen

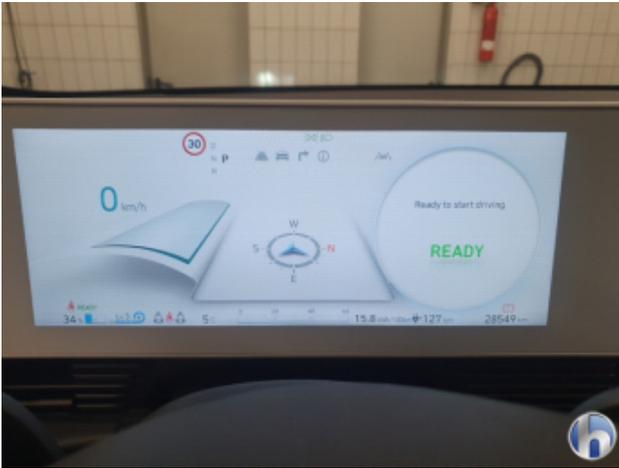

Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel

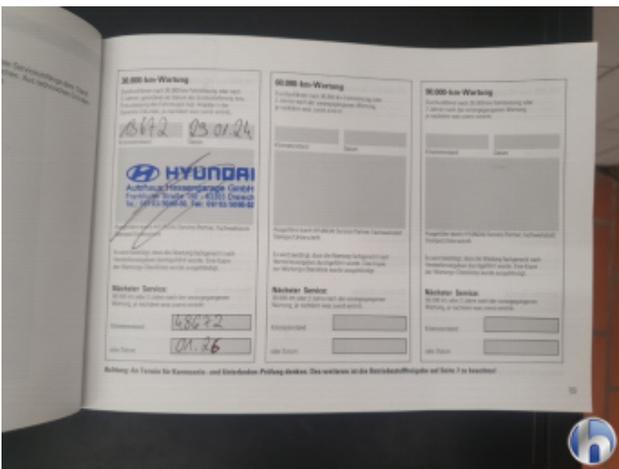

Serviceheft/Nachweis

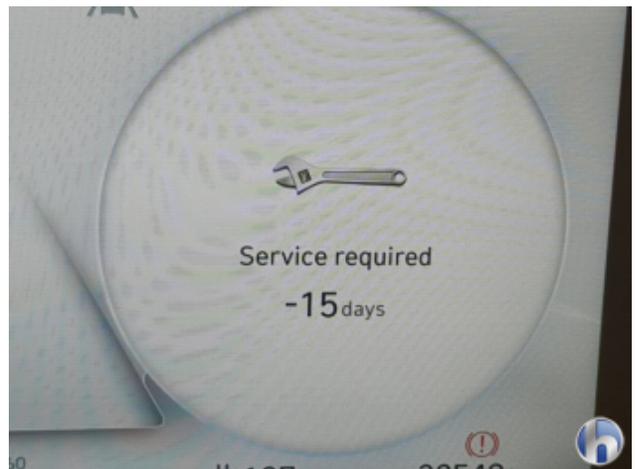

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair




2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

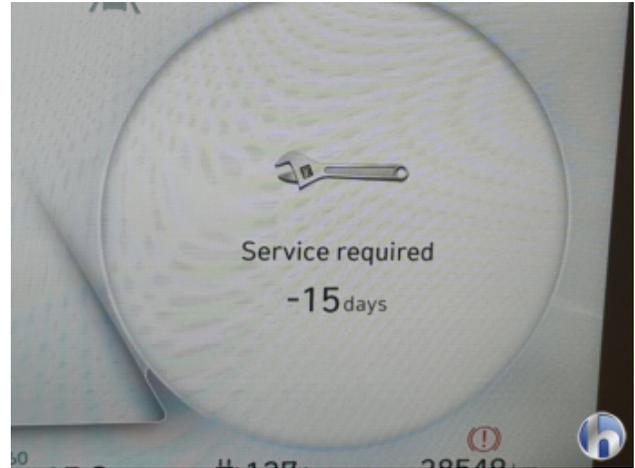

4. Service anpassen
-