



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HB-QS284 E
Berichtsnummer :	0000000828164-DE968		
Referenznummer:	30897162		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq (2016->) Prime Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHC851JFMU080521	Laufleistung abgelesen:	43617 km
Erstzulassung / Baujahr:	03.03.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	06.03.2025 28217 Bremen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Polar White / SOL
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2025 / 03.2025
Polster Art:	-	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Winterreifen
Reifenart / Felgentyp:	
2. Achse - links / Zust.	/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.	/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED



- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Licht-aus-Automatik
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Prime-Paket
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sound-System Infinity (8 Lautsprecher)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperr (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung automatisch
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Teil-LED (Abblendlicht)
- Seitenaufprallschutz
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Sonderausstattung

- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht möglich Es konnte bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt werden.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Prüfung Wartungshistorie nicht möglich

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel

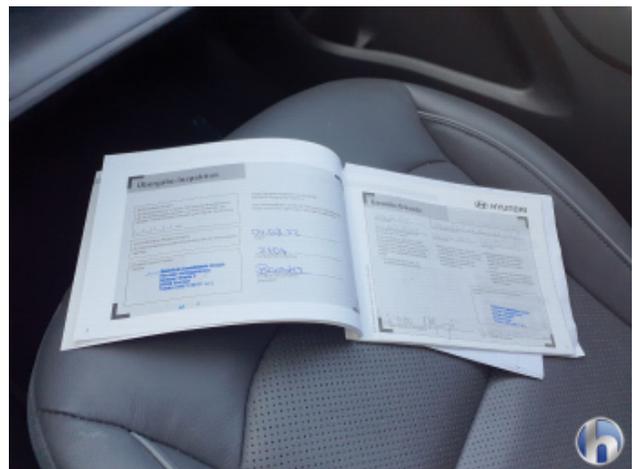

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung