



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>DN-Q1220E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000826272-DE926</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>30888578</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Dynamiq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHKN81BFNU010559</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>46296 km</b> <b>25.02.2025 Obere</b> <b>Lichtenplazer Str. 304,</b> <b>42278 Wuppertal</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>24.02.2022 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 125 kW (170 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Atlas White / SOL</b>
Lackart:	<b>-</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>02.2025 / 02.2025</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>-</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>	Unterlagen:	<b>-</b>
		Zustand innen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/55/R19/105W 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/55/R19/105W 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/55/R19/105W 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/55/R19/105W 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamiq-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten  
Einparkhilfe hinten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem  
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler  
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)

- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion  
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung



- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li><li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li><li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li><li>• Smart-Key</li><li>• Sonnenblenden mit Spiegel</li><li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li><li>• Tagfahrlicht LED</li><li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li><li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li><li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sitz vorn links elektr. verstellbar</li><li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li><li>• Sitzheizung vorn</li><li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li><li>• Start-Stop-Knopf</li><li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li><li>• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar</li><li>• USB-Anschluss hinten</li><li>• Verglasung getönt</li><li>• Wegfahrsperrung (elektronisch)</li></ul> |
|---|---|

### Sonderausstattung

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage</li></ul> |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Ja</b> Ja
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
--	---

<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Nicht in Ordnung	✗
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Nicht in Ordnung
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Wartung über 16296 km überzogen / Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum



Innen



Kombiinstrument

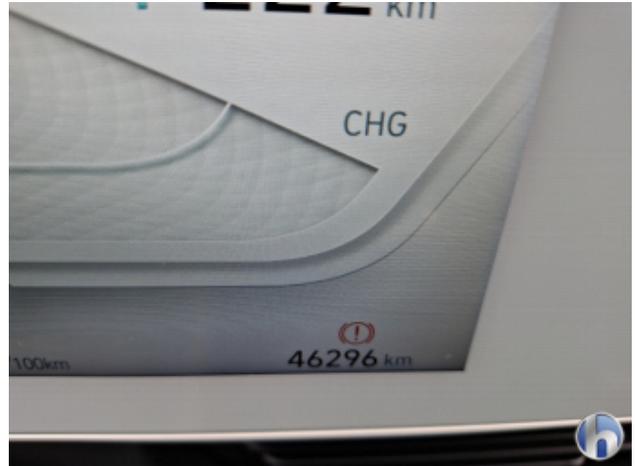


Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel

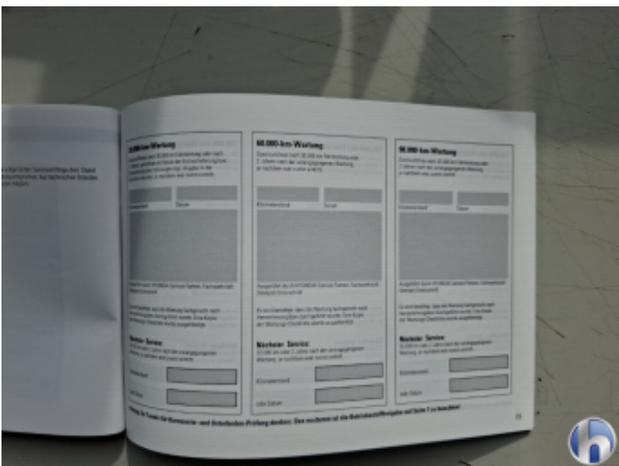

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung